

## 不適合情報

2024年5月28日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機空気だめ圧力計装元弁に、シートパスを確認した。当該元弁を点検・修理。なお、当該弁は通常全開のため、非常用ディーゼル発電機の機能・運転に影響なし。	2024/05/15	
2	1号機	低起動変圧器(1SA)活線浄油機制御盤扉の蝶番が、折損していることを確認した。当該扉を修理。	2024/05/15	
3	2号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(B)の潤滑油給油圧力および冷媒吸込圧力に、指示不良を確認した。計器指針のずれと推定。当該計器を点検・調整。	2024/05/14	
4	2号機	換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(D)の潤滑油給油圧力および冷媒吸込圧力に、指示不良を確認した。計器指針のずれと推定。当該計器を点検・調整。	2024/05/15	
5	2号機	危険物施設点検において、軽油タンク(A)北側・南側ベント管および軽油タンク(B)南側ベント管に、引火防止網の破損を確認した。当該引火防止網を交換。	2024/05/13	
6	6号機	タービン建屋地下1階(管理区域)東側通路エリアで安全対策工事に従事していた協力企業作業員が、足場から降りた際に右足首を捻りました。翌日(5月22日)右足首の痛みが引かないことから病院で診察を受けた結果、右足関節捻挫、右足外側靭帯損傷と診断された。関係者に注意喚起を行うとともに再発防止対策を徹底。 【2024年5月23日公表済み】 URL: <a href="https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2024/20240523p.pdf">https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2024/20240523p.pdf</a>	2024/05/22	
7	その他	荒浜側補助ボイラー(5A)点検において、消音器防鳥網の腐食を確認した。当該防鳥網を交換。	2024/04/24	
8	その他	水処理設備(非管理区域)汚泥処理装置の脱水機入口軸封部に、水の漏えい(約3リットル)を確認した。漏えい水を排水槽に処理。調査の結果、汚泥ポンプ出口ライン洗浄弁のシートパスおよび脱水機軸封部の破損と推定。当該弁を点検・修理および脱水機を洗浄。	2024/05/21	
9	その他	荒浜側雑固体廃棄物焼却設備建屋(管理区域)の南側階段に、誘導灯(2箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2024/05/22	