不適合情報

2025年4月10日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	原子炉複合建屋2階(非管理区域)クリーンアクセス通路の給気加熱器所内蒸気系入口温度調節弁バイパス弁に、流体音の発生を確認した。バイパス弁のシートパスと推定。当該弁を点検・修理。	2025/04/06	
2	6号機	原子炉隔離時冷却システム水張り後の弁開閉確認において、復水貯蔵槽側吸込弁に異音および振動の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2025/04/07	
3	7号機	中央制御室において、圧力抑制室ベント用出口隔離弁空気供給減圧弁出口圧力が変動していることを確認した。調査の結果、圧力抑制室ベント用出口隔離弁の3方弁に微量な空気漏えいが発生していることが判明。当該接続箇所シール材の不良と推定。当該接続箇所を修理。	2025/03/31	
4	7号機	中央制御室において、原子炉格納容器ドライウェルベント用出口隔離弁空気供給減圧弁出口圧力が変動していることを確認した。調査の結果、原子炉格納容器ドライウェルベント用出口隔離弁の継手部および3方弁に微量な空気漏えいが発生していることが判明。当該接続箇所シール材の不良と推定。当該接続箇所を修理。	2025/03/31	
5	7号機	中央制御室において、原子炉格納容器ベントラインフィルタ装置側隔離弁空気供給減圧弁出口圧力が変動していることを確認した。調査の結果、耐圧強化ベント系格納容器ベントラインフィルタベント容器側隔離弁の3方弁に微量な空気漏えいが発生していることが判明。当該接続箇所シール材の不良と推定。当該接続箇所を修理。	2025/03/31	
6	7号機	タービン建屋(非管理区域)東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/04/07	
7	その他	免震重要棟に設置しているホットライン・衛星電話(自主設備)の通信試験において、柏崎消防本部と通信できないことを確認した。また、柏崎市との通話に雑音が入ることを確認した。当該事象の原因を調査し修理。	2025/03/26	