

不適合情報

2025年10月6日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	5号機	放射性廃棄物処理設備系多重伝送盤内の信号入出力装置に、エラーランプが点灯していることを確認した。装置基板の不具合と推定。当該基板を交換。	2025/09/29	
2	5号機	雑用水系6号機連絡元弁が、腐食により閉できないことを確認した。当該元弁を交換。	2025/09/29	
3	5号機	荒浜側高台ヤードでのホース展張回収車(自主設備)の月例点検において、ブレーキオイル配管からの油漏れ(約1cc)を確認した。吸着マットにて拭き取りおよび中和剤を散布済み。当該配管を修理。なお、構外(港湾)への流出がないことを確認済み。	2025/10/01	
4	5号機	大湊側雑固体焼却設備プロパンガス供給設備定期点検において、プロパンガス供給配管から点検用窒素ガスの漏えい音を確認した。調査の結果、LPGバルク貯槽A気相部出口配管からの微量な漏えいと判明。当該事象の原因を調査し修理。	2025/10/01	
5	5号機	OF-CV(高圧電力ケーブル)洞道南側送風機(A)のベルト断警報が発生し、自動停止したことを確認した。調査の結果、モーターや制御盤に異常はなく、ベルトの緩みにより警報が発生したものと推定。当該ベルトを交換。	2025/10/02	
6	6号機	主タービン電気式トリップ電磁弁の動作確認において、監視画面にリセット異常の表示を確認した。当該事象の原因を調査し修理。	2025/09/30	
7	7号機	蓄電池内蔵型照明設備点検において、コントロール建屋地下1階(非管理区域)計測制御用電源盤室の照明蓄電池内部抵抗値が管理値を逸脱していることを確認した。当該照明を交換。	2025/09/29	
8	7号機	蓄電池内蔵型照明設備点検において、コントロール建屋地下2階(非管理区域)常用電気品室の照明蓄電池内部抵抗値が管理値を逸脱していることを確認した。当該照明を交換。	2025/09/29	
9	7号機	蓄電池内蔵型照明設備点検において、コントロール建屋1階(非管理区域)計算機用無停電電源装置室の照明蓄電池内部抵抗値が管理値を逸脱していることを確認した。当該照明を交換。	2025/09/29	