

不適合情報

2026年10月16日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 1件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	2号機	換気空調補機非常用冷却水系冷水ポンプ(D)点検において、回転軸軸受嵌合寸法が管理値を逸脱していることを確認した。調査の結果、経年劣化によるものと推定。当該軸受部を交換。	2026/10/13	

4. Non-CAQ 13件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	2号機	計装品点検において、中央制御室換気空調系還気温度計(B)の指示値が、計器精度を逸脱していることを確認した。当該温度計を校正済み。	2026/09/15	
2	2号機	計装品点検において、中央制御室換気空調系機械室温度計(B)の指示値が、計器精度を逸脱していることを確認した。当該温度計を校正済み。	2026/09/16	
3	2号機	計装品点検において、中央制御室換気空調系給気エアフィルタ(B)差圧計の指示値が、計器精度を逸脱していることを確認した。当該差圧計を校正済み。	2026/09/16	
4	2号機	計装品点検において、原子炉補機冷却水(B)系冷却水供給温度計の指示値が、計器精度を逸脱していることを確認した。当該温度計を校正済み。	2026/09/11	
5	3号機	計装品点検において、低電導度廃液系ろ過器(A)液位計の指示値が、計器精度を逸脱していることを確認した。当該液位計を校正済み。	2026/10/07	
6	4号機	原子炉建屋3階西側外壁の埋込鋼板に、腐食を確認した。当該鋼板を修理。	2026/09/30	
7	6号機	放射性廃棄物処理設備建屋地下1階(非管理区域)電気品室において、6号機直流125V充電器盤(6W)に故障警報の発報を確認した。当該事象の原因を調査し修理。なお、予備充電器側からの給電に問題はなく、機能に影響なし。	2026/10/08	
8	6号機	放射性廃棄物処理設備建屋地下1階(管理区域)高電導度廃液系中和装置硫酸注入ポンプ(A)エリアの床面に、硫酸の漏えい(約240cc、汚染なし)を確認した。中和処理拭き取り実施済み。調査の結果、硫酸注入ポンプ(A)の起動・停止にともなう残圧により、ポンプの入口配管に接続されている純水供給弁の弁棒付け根部およびフランジ部から漏えいしたものと推定。当該供給弁およびフランジ部を点検・修理。	2026/10/11	
9	6号機	サービス建屋地下1階(非管理区域)保修計器室に、溢水対策の影響評価は実施済みであるものの、必要事項(仮置面積)が記載されていない仮置表示の資機材があることを確認した。必要事項を記入済み。	2026/08/20	
10	7号機	タービン建屋2階(管理区域)南東側通路に、溢水対策の影響評価は実施済みであるものの、必要事項(仮置面積)が記載されていない仮置表示の資機材があることを確認した。必要事項を記入済み。	2026/09/11	

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
11	その他	荒浜側雑固体廃棄物焼却炉建屋(管理区域)北東側階段に、誘導灯(3箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2026/10/08	
12	その他	荒浜側雑固体廃棄物焼却炉建屋(管理区域)北西側階段に、誘導灯(3箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2026/10/08	
13	その他	荒浜側雑固体廃棄物焼却炉建屋(管理区域)エレベータ前通路に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2026/10/09	