## プレス公表 (運転保守状況)

No	. お知らせ日	号	幾	件名	内 容
	2017年10月26日	1号機		1号機中央制御室床下における水平分離板に 係る不適合について(区分:その他)	【発生状況】 1号機の中央制御室床下については、ケーブルの是正作業を継続しておりますが、10月26日にケーブルの撤去 作業を実施していたところ、水平分離板 1枚が正規の位置から外れている状態になっていることを当社社員が 確認しました。当該分離板については、正規の位置に戻しました。 水平分離板 … 常用系ケーブルと安全系ケーブルの敷設しているエリアを上下で分離するために設置されている分離板  (2017年10月26日 お知らせ済み)  【対応状況】  推定原因  ・これまでの水平分離板に係る不適合を受けて、再発防止対策の一つとして、作業終了後の中央制御室床板 復旧前に水平分離板が正常に設置されていることを当社社員が最終確認するよう徹底していましたが、当 該作業の担当Gは水平分離板を扱う作業が少なく、確認手順に不明確な部分があったため、当該水平分離 板の最終確認を行った際に、確認した内容が不十分であったことがわかりました。 なお、当該水平分離板については、至近作業として10月23日に外しており、当日作業前後で撮影した写真 により、作業前には正規の位置にあり、作業後には正規の位置から外れていた(戻していない)ことを確 認しました。

## 1号機中央制御室床下における水平分離板に係る不適合について

2017年10月26日東京電力ホールディングス株式会社 柏崎刈羽原子力発電所

1号機の中央制御室床下については、ケーブルの是正作業を継続しておりますが、本日 (10月26日)、ケーブルの撤去作業を実施していたところ、水平分離板\*1枚が正規の位置から外れている状態になっていることを当社社員が確認しました。当該分離板については、正規の位置に戻しました。

至近の作業状況を調査したところ、10月23日に当該分離板を外して作業を行っていることを確認しました。当該作業の開始前には正規の位置に設置されていたことを確認しておりますが、作業終了後に正規の位置に戻し忘れたものです。

なお、1 号機中央制御室床下の水平分離板については、2017年1月25日から3月7日までの期間において、設置状況の点検を実施しており、当該水平分離板について適切に設置されていることを確認しております。

今後、作業終了後におけるチェックを確実に行うことを関係者に周知徹底し、再発防止 に努めてまいります。

※水平分離板 … 常用系ケーブルと安全系ケーブルの敷設しているエリアを上下で分離するために設置 されている分離板

以上

## 添付資料

## 1号機 中央制御室床下の水平分離板の状況



本日作業前の状況(2017年10月26日撮影)



総点検後の状況(2017年2月6日撮影)