

中央制御室及びケーブル処理室における電線貫通部等調査結果

添付資料

< 調査結果 >

発電所	1F - 1	1F - 5	KK - 3
調査対象箇所	458箇所	401箇所	443箇所
シール健全箇所 (予防保全箇所)	348箇所 (120箇所)	194箇所 (17箇所)	262箇所 (4箇所)
シール補修箇所	110箇所	207箇所	181箇所

シール健全箇所 ()内は内数

シール性に問題の無い箇所。


予防保全箇所

シール性に問題は無いが、念のためシール材の補充などの手直しを実施した箇所。


シール補修箇所

シール施工に欠けや浮き上がり等による隙間が確認された箇所。または、シール施工未実施箇所。

< 調査範囲概念図 >

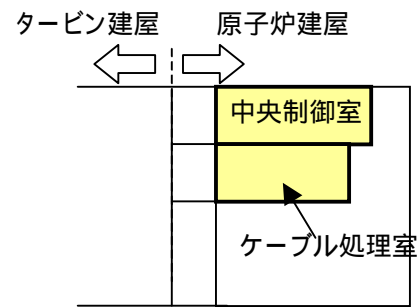

[建屋断面図]

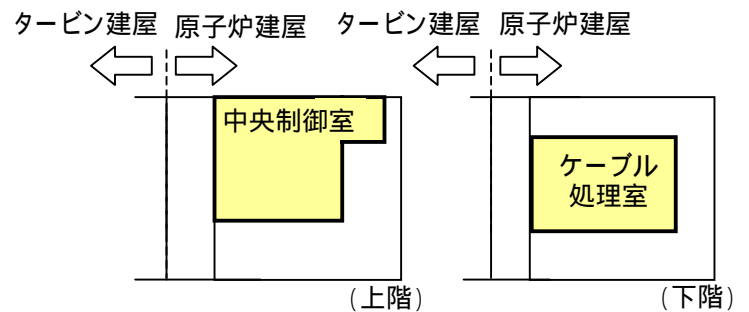

[建屋平面図]

太線: 調査範囲


シール健全箇所例



予防保全箇所例



(補修前)




(補修後)

シール補修箇所例



(補修前)



(補修後)