


福島第一原子力発電所 1 / 2号機タービン建屋海側 下部透水層におけるトリチウムの検出について

2019年2月18日


東京電力ホールディングス株式会社

下部透水層におけるサンプリング結果

- 1 / 2号機建屋周辺のサブドレンにおいて、運転の調整が必要となる濃度のトリチウムが一部で確認されたため、現在1 / 2号機原子炉建屋山側(西側)では、排気筒周辺の地盤改良工事を実施中。
- 1 / 2号機タービン建屋海側(東側) においても、今後のサブドレンの運用の参考とするため、海側の地下水観測井（18箇所:上部透水層9箇所、下部透水層9箇所）にて採水・分析を実施した。
- 分析の結果、下部透水層（互層部）において、下表のとおりトリチウムが検出された。

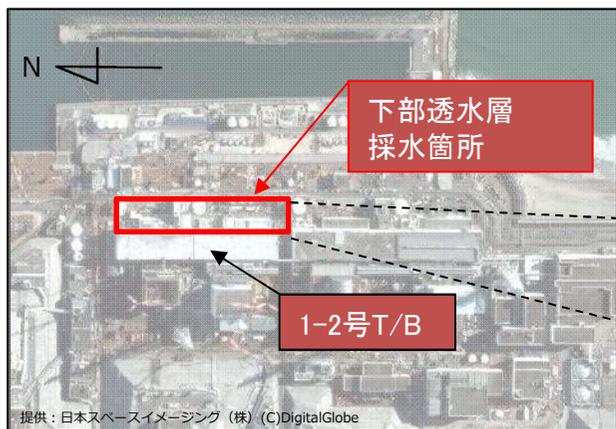

[1-4号機周辺図]

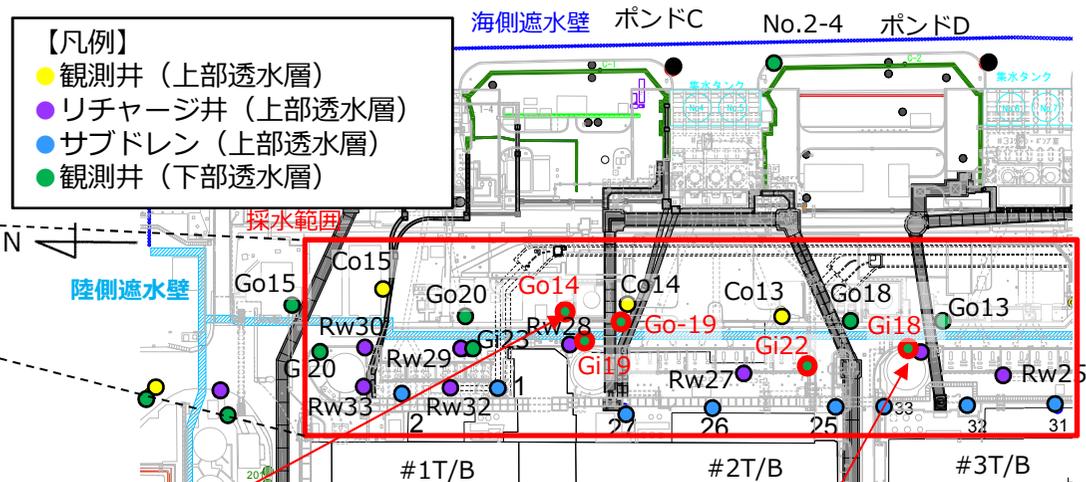

[1-2号T/B海側の下部透水層部採水箇所詳細図] [Bq/L]

項目	Gi20	Go20	Gi23	Go14	Gi19	Go19	Gi22	Gi18	Go13
採水日	2019/1/29	2019/1/29	2019/1/29	2019/1/29	2019/1/29	2019/1/29	2019/1/29	2019/1/29	2019/1/29
トリチウム	ND (120)	ND (120)	ND (120)	1.5×10 ⁵	1.2×10 ⁴	2.1×10 ⁵	2.6×10 ⁴	7.3×10 ⁴	ND (120)
全β	ND (12)	ND (12)	ND (12)	ND (12)	750	ND (12)	17	500	ND (11)
Cs134	ND (5.9)	ND (7.2)	ND (7.6)	ND (8.1)	51	ND (8.3)	ND (6.9)	30	ND (5.9)
Cs137	ND (7.3)	ND (5.5)	ND (6.8)	ND (6.8)	690	ND (5.5)	ND (12)	360	ND (6.1)
Sr90	ND (3.1)	ND (3.1)	ND (3.7)	6.7	7.8	ND (2.9)	ND (4.2)	62	ND (2.7)

■: ~1.0 × 10³、■: ~1.0 × 10⁴、■: ~1.0 × 10⁵、■: ~1.0 × 10⁶ ※表中赤字の井戸にて1.0×10⁴Bq/L以上のトリチウムを検出。
 ※Go18は凍結によりサンプリング出来ていない。

[下部透水層の分析結果]

【参考】 建屋近傍における下部透水層の既往サンプリング結果

■ 過去に建屋近傍において下部透水層をサンプリングした結果を下表に示す。

採水日	No.2-4
2014/5/29	ND (110)
2014/8/19	ND (120)
2014/8/26	ND (110)
2014/9/12	ND (120)
2014/10/17	ND (110)
2014/11/12	ND (110)
2015/12/11	ND (110)
2015/1/19	ND (120)
2015/2/10	ND (110)
2015/3/12	ND (120)
2015/6/8	ND (93)
2015/10/7	ND (110)
2016/2/25	ND (110)


採水日	Go14 (Fz-5)	Go13 (H25J④)
2014/4/29	-	ND (110)
2014/5/29	3.1×10^3	-
2014/6/4	4.7×10^3	-
2014/8/5	-	ND (110)
2014/9/2	1.3×10^3	-
2014/11/11	-	ND (110)
2015/3/11	-	ND (110)
2015/6/9	-	ND (97)

採水日	Gi16 (H25J⑦)
2014/5/9	130
2014/6/10	ND (120)
2014/7/29	150
2014/11/10	ND (110)
2015/3/10	ND (110)
2015/6/10	ND (100)

[Bq/L]


■ : $\sim 1.0 \times 10^3$ 、■ : $\sim 1.0 \times 10^4$ 、■ : $\sim 1.0 \times 10^5$ 、■ : $\sim 1.0 \times 10^6$

- 【凡例】
- 観測井 (上部透水層)
 - リチャージ井 (上部透水層)
 - サブドレン (上部透水層)
 - 観測井 (下部透水層)

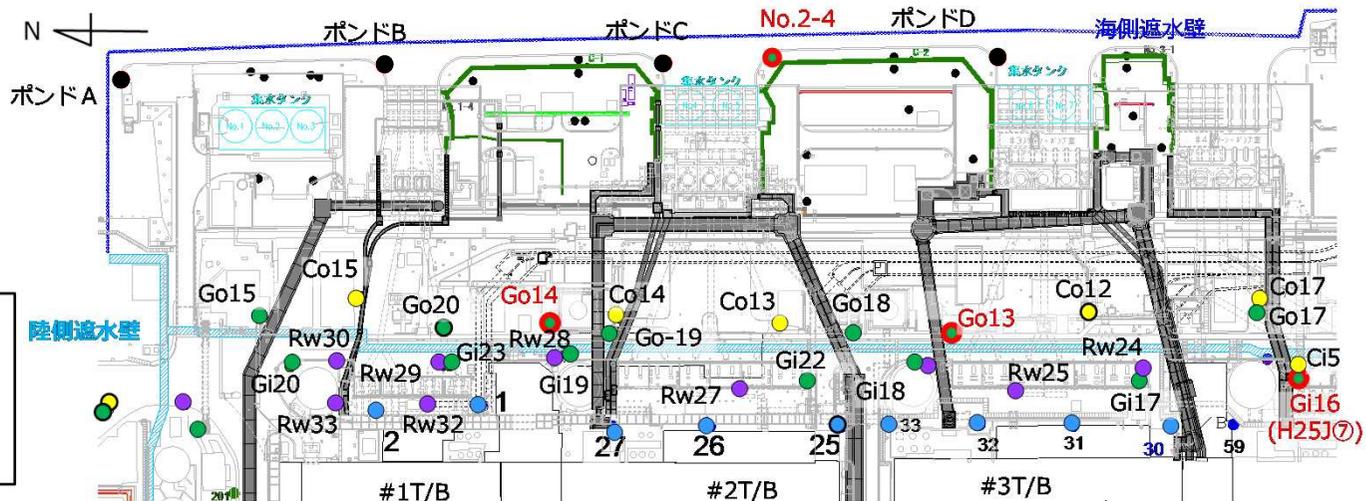

【参考】今回サンプリングした上部透水層の採水結果（サブドレン併記）

- 主に1号機東側（海側）で高い濃度の全βが、検出された。

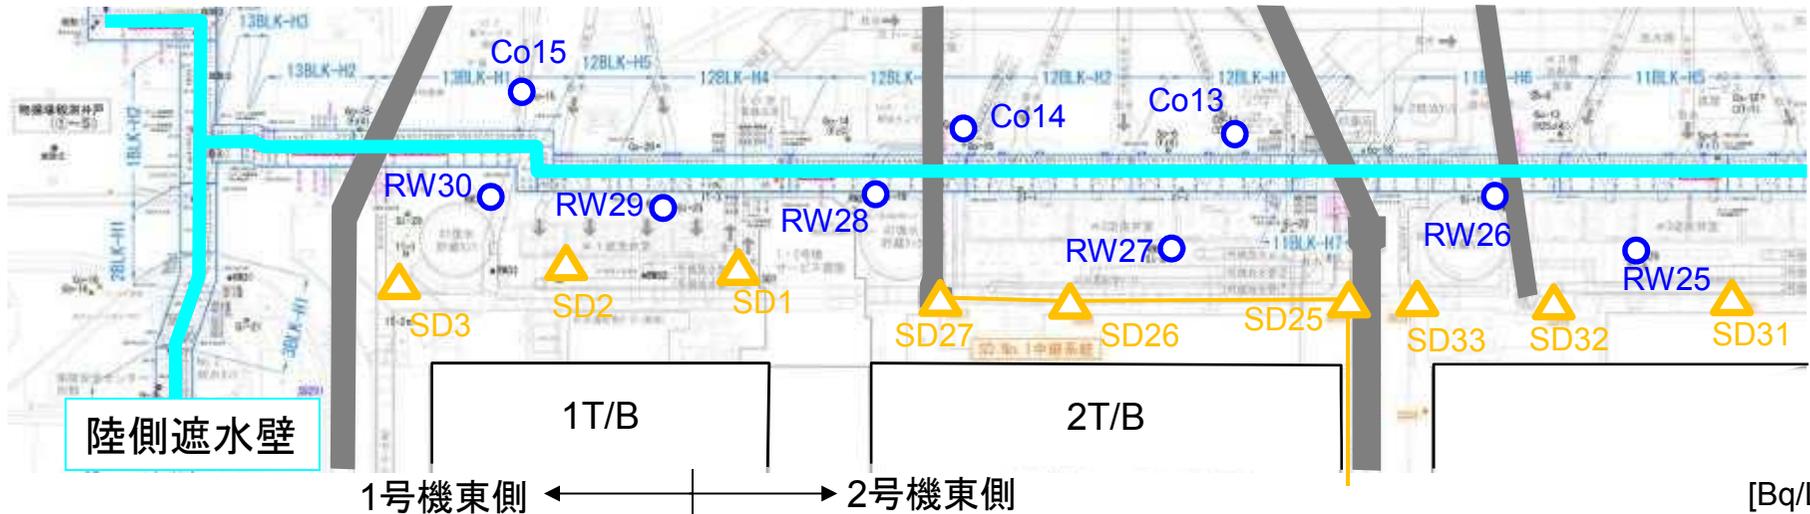

項目	1号機東側										2号機東側								[Bq/L]
	SD 3*	RW 30	Co 15	SD 2	RW 29	SD 1	RW 28	SD 27	Co 14**	SD 26	RW 27**	Co 13**	SD 25	SD 33	RW 26**	SD 32	RW 25**	SD 31*	
採水日	2017/9/20	2019/1/30	2019/1/30	2019/1/25	2019/1/30	2019/1/25	2019/1/30	2019/1/25	2019/1/30	2019/1/25	2019/1/30	2019/1/30	2018/10/26	2018/10/3	2019/1/30	2019/1/11	2019/1/30	2017/2/24	
トリチウム	7.1×10 ³	ND (120)	4.9×10 ³	ND (110)	ND (120)	750	330	1.1×10 ⁴	ND (120)	2.6×10 ³	ND (120)	1.3×10 ³	3.2×10 ⁴	650	1.0×10 ³	ND (110)	ND (120)	220	
全β	1.5×10 ⁵	9.4×10 ⁴	9.2×10 ³	160	850	2.1×10 ³	2.7×10 ⁴	6.8×10 ⁴	620	4.5×10 ³	67	230	2.8×10 ³	130	51	ND (12)	51	140	
Cs134	1.7×10 ⁴	ND (11)	ND (7.6)	ND (4.8)	ND (5.3)	13	ND (8.4)	840	ND (8.5)	74	ND (6.4)	ND (7.2)	160	10	ND (5.9)	ND (3.7)	ND (8.1)	ND (5.0)	
Cs137	1.4×10 ⁵	ND (12)	ND (8.3)	ND (3.8)	ND (6.1)	130	ND (12)	1.1×10 ⁴	13	1.0×10 ³	ND (5.2)	ND (6.2)	2.2×10 ³	110	19	ND (4.3)	ND (7.4)	13	
Sr90	-	5.7×10 ⁴	4.3×10 ³	84	350	1.1×10 ³	1.5×10 ⁴	3.3×10 ⁴	ND (3.4)	1.6×10 ³	ND (3.4)	12	300	-	ND (3.6)	-	ND (4.0)	-	

■ : ~1.0 × 10³、■ : ~1.0 × 10⁴、■ : ~1.0 × 10⁵、■ : ~1.0 × 10⁶

*: 参考データ、**: 参考データ(分析中)

【参考】 建屋海側(東側) における下部透水層の長期挙動

- 建屋滞留水の水位については、2014年時点でT.P.+1.5~1.6mであり、それ以降段階的に低下させて現在はT.P.-0.1m程度である。
- 下部透水層の水頭は、T.P.+1.8m程度以上あり、建屋滞留水よりも高い状態で推移している。

