


福島第一原子力発電所

3号機クレーン主巻き水圧ホースの被覆損傷について

< 参 考 資 料 >
2 0 2 0 年 9 月 1 0 日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

- 9月2日に発生した3号機燃料取扱機マストケーブルの損傷に伴い、損傷箇所を修理するため、3号機燃料取出作業を停止しておりますが、本停止期間を活用し、9月9日から各設備の状態確認（ウォークダウン）を実施しております。同日、状態確認を行っていたところ、クレーン主巻水圧ホースの被覆が損傷しており、同ホース直下のガーター上に作動流体(水グリコール)の滴下痕があることを確認しました。
- その後、同ホースを加圧して、作動流体の漏えい有無について確認したところ、漏えいがないことを確認しました。なお、3号機オペフロダストモニタ等に有意な変動はありません。
- 今後、修理方法を検討のうえ、復旧してまいります。

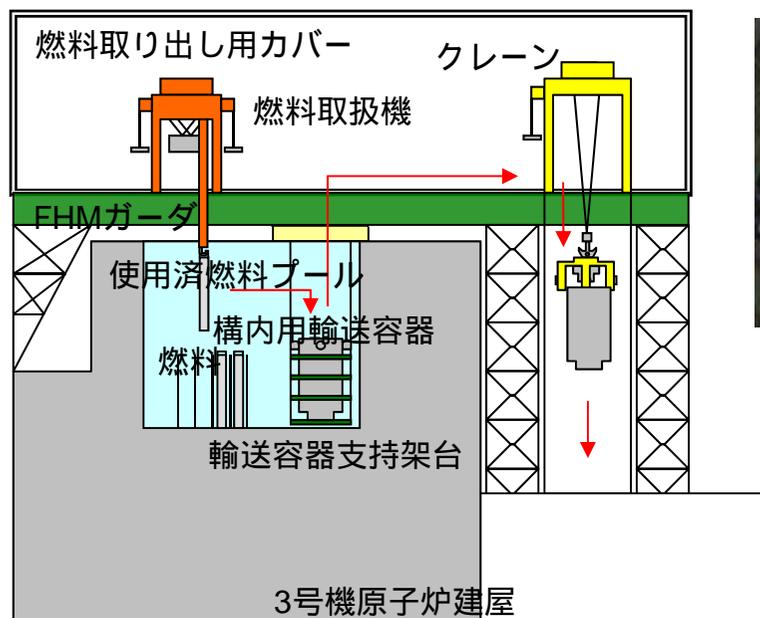

水圧ホースリール

