柏崎刈羽原子力発電所6号機 「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」の改訂に伴う 耐震安全性評価結果 報告書の概要

1. はじめに

平成18年9月20日付けで原子力安全・保安院より、改訂された「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」(以下「新耐震指針」という。)に照らした耐震安全性の評価を実施するよう求める文書が出され、当社は、柏崎刈羽原子力発電所6号機の耐震安全性評価を行ってきました。

また、平成19年7月には新潟県中越沖地震があり、経済産業大臣より、新潟県中越沖地震から得られる知見を耐震安全性の評価に適切に反映し早期に評価を完了する旨の指示、ならびに原子力安全・保安院より、平成19年12月27日および平成20年9月4日に、新潟県中越沖地震を踏まえた耐震安全性評価に反映すべき事項の通知がありました。

これらを踏まえ、平成 20 年 5 月 22 日に基準地震動Ssに関する報告書を(平成 20 年 9 月 22 日に補正)、平成 20 年 10 月 22 日に敷地周辺および敷地の地質および地質構造に関する報告書をそれぞれ国に提出(各報告書の概要は参考-1、2参照)するとともに、同発電所 6 号機の原子炉建屋や安全上重要な機能を有する耐震 S クラスの施設等について耐震安全性評価を実施しておりましたが、本日、その耐震解析を終了し、同発電所 6 号機の耐震安全性に関する評価報告書としてとりまとめ、国に提出いたしました。報告書の概要は以下のとおりです。

【報告書のポイント】

安全上重要な機能を有する耐震Sクラスの施設等について、基準地震動による耐震解析を終了し、その耐震安全性が確保されていることを確認いたしました。

2. 新耐震指針に照らした耐震安全性評価の流れ

耐震安全性評価の検討に先立ち、新耐震指針に照らした各種地質調査を実施し、この調査結果を用いて、新耐震指針に照らした基準地震動Ssの策定を行い、**建物・構築物や機器・配管系の耐震安全性評価、原子炉建屋基礎地盤の安定性評価、屋外重要土木構造物の耐震安全性評価および地震随伴事象に対しての評価を実施**しました。各種地質調査および新耐震指針に照らした基準地震動Ssの策定の結果については、それぞれ平成20年9月22日および平成20年10月22日に国にご報告しました(それぞれの報告書の概要については参考-1、2を参照)。

なお、新耐震指針に照らした耐震安全性評価の流れおよび評価対象施設等は、別紙ー 1のとおりであり、新潟県中越沖地震を踏まえた耐震安全性評価に反映すべき事項も踏 まえ、評価を行いました。


3. 原子炉建屋基礎地盤の安定性評価

柏崎刈羽原子力発電所 6 号機の原子炉建屋基礎地盤について、安定性評価を実施しました。評価にあたっては、基準地震動 Ss による地震応答解析等を実施し、想定すべり線のすべり安全率を評価基準値と比較することによって、安定性の評価を行いました。


評価の結果、<u>原子炉建屋基礎地盤のすべり安全率は、評価基準値を上回っており、安</u> 定性を有していることを確認しました。(表 3-1)

表 3-1 基礎地盤の安定性評価結果

	すべり安全率	評価基準値
原子炉建屋基礎地盤	1.6	1.5

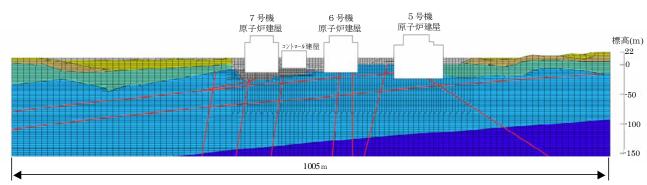

汀線平行方向

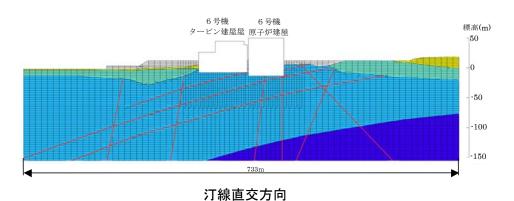

解析モデル図

4. 施設等の耐震安全性評価

4.1 安全上重要な建物・構築物の耐震安全性評価

柏崎刈羽原子力発電所 6 号機建物・構築物の耐震安全 性の評価は、基準地震動 Ss を用いた地震応答解析(時刻 歴応答解析法)によることとし、建物・構築物や地盤の 特性を適切に表現できるモデルを設定した上で実施しま した。

原子炉建屋の評価にあたっては、建屋全体の耐震安全性を確認する観点から、地震応答解析の結果による耐震壁のせん断ひずみを評価しました。

また、タービン建屋の評価にあたっては、耐震上重要な機器・配管が設置されている機能維持部位につい

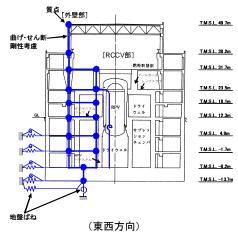


図 4-1 原子炉建屋 (モデル図の例)

ての耐震安全性を確認する観点から、地震応答解析の結果による当該部位における耐震壁のせん断ひずみを評価しました。

排気筒の耐震安全性の評価にあたっては、地震応答解析の結果から発生応力を評価しました。

評価の結果、<u>各建屋等の最大応答値は評価基準値を満足しており、耐震安全性が確保</u>されていることを確認しました。 (表 4-1)

対象施設	対象部位	最大応答値	評価基準値
原子炉建屋	耐震壁	0.46×10^{-3}	2.0×10^{-3}
	间反生	(せん断ひずみ)	2.0×10
タービン建屋	耐震壁	0.22×10^{-3}	2.0×10^{-3}
グーログ建座		(せん断ひずみ)	2.0 × 10
		201. 1	220 (N/2)
排気筒	鉄塔 主柱材	(圧縮応力)	$339 \left(\text{N/mm}^2 \right)$
	y 好俗 土性的	92. 9	357 (N/mm²)
		(曲げ応力)	

表 4-1 建物·構築物評価結果

4.2 安全上重要な機器・配管系の耐震安全性評価

柏崎刈羽原子力発電所6号機の安全上重要な機能を有する耐震Sクラスの設備について、耐震安全性評価を実施しました。評価にあたっては、基準地震動Ssによる地震応答解析を行い、その結果求められた発生値を評価基準値と比較することによって構造強度評価、動的機能維持評価を行いました。

ここで評価基準値とは、構造強度評価の場合は材料毎に定められた許容応力等、動的機能維持評価の場合は試験で予め正常に作動することが確認された確認済相対変位等のことを言います。

評価の結果、<u>各設備の発生値は評価基準値を満足しており、耐震安全性が確保されて</u>いることを確認しました。

表 4-2 および-3 に、柏崎刈羽原子力発電所 6 号機の耐震 S クラス設備のうち、原子炉を「止める」、「冷やす」、放射性物質を「閉じ込める」の安全上重要な機能を有する主要設備の評価結果例を示します。

区分	設備	評価部位	単位	発生値※1	評価基準値 (許容値)
止める	炉心支持 構造物	シュラウド サポート	応力 (MPa)	170	260
冷やす	残留熱除去系 ポンプ	原動機台 取付ボルト	応力 (MPa)	38	444
777 9	残留熱除去系 配管	配管	応力 (MPa)	192	363
	原子炉圧力 容器	基礎ボルト	応力 (MPa)	148	499
閉じ込める	主蒸気系配管	配管	応力 (MPa)	201	375
	原子炉格納 容器	原子炉格納 容器配管貫通部	応力 (MPa)	70	317

表 4-2 構造強度評価結果

^{※1} 発生値は基準地震動 Ss-1、2、3、4、5 によるもののうち最も厳しいものを記載

区分	設備	単位	発生値※1	評価基準値(許容値)
止める	制御棒(挿入性)	相対変位(mm)	13. 3	40.0

表 4-3 動的機能維持評価結果

^{※1} 発生値は基準地震動 Ss-1、2、3、4、5 によるもののうち最も厳しいものを記載

4.3 屋外重要土木構造物の耐震安全性評価

柏崎刈羽原子力発電所 6 号機の屋外重要土木構造物(非常用取水路)について、耐震 安全性評価を実施しました。評価にあたっては、基準地震動 Ss による地震応答解析等 を実施し、構造物に働くせん断力を評価基準値と比較することにより、耐震安全性を評 価しました。

評価の結果、 $\underline{$ せん断力は評価基準値を満足しており、耐震安全性が確保されていることを確認しました。 (表 4 $^{-4})$

設備せん断力 (kN)評価基準値 (kN)非常用取水路9171238

表 4-4 屋外重要土木構造物評価結果

5. 地震随伴事象に対する考慮

5.1 周辺斜面の安定性評価

柏崎刈羽原子力発電所 6 号機の耐震安全上重要な機器・配管系を内包する建物・構築物の周辺には、対象施設の安全機能に重大な影響を与えるおそれがある斜面がないことを確認しました。

5.2 津波に対する安全性評価


海域活断層、および日本海東縁部に想定される地震に伴う津波を対象に数値シミュレーションを実施しました。その中で<u>最も大きい津波を想定しても、原子炉建屋等の重要施設が設置されている敷地高さを上回ることがなく、原子炉施設の安全性に問題のないことを確認しました。また、津波により水位が低下した場合についても、原子炉補機冷却海水設備へ取水できることを確認しました。</u>

5.3 活断層の変位に伴う建屋基礎地盤の変形評価

耐震設計上考慮する活断層の活動に伴う地盤変動を想定した結果、<u>安全上重要な建屋</u>の傾斜は小さく、原子炉施設の安全性に問題のないことを確認しました。

以 上

耐震安全性評価の流れ

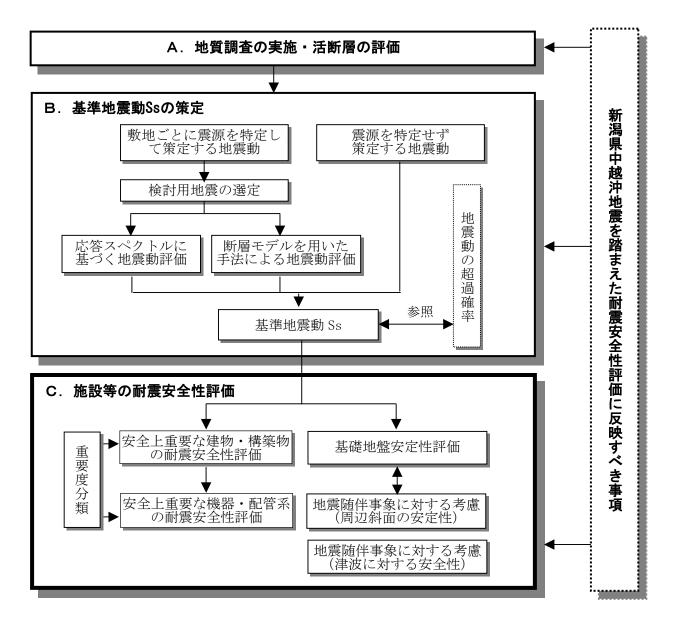

耐震安全性評価の評価対象施設等

施設等の分類	評価対象施設等の内訳
基礎地盤	原子炉建屋基礎地盤
建物・構築物	原子炉建屋、タービン建屋、コントロール建屋、排気筒
機器・配管系	原子炉本体、計測制御系統設備、原子炉冷却系統設備、原子炉格納
	施設、放射線管理設備、燃料設備、附帯設備
屋外重要土木構造物	原子炉冷却系統設備に係る土木構造物
地震随伴事象	津波、周辺斜面、基礎地盤変形