

<参考資料>

タービン建屋東側における 地下水及び海水中の放射性物質濃度の状況について

2018年1月19日

TEPCO

東京電力ホールディングス株式会社

モニタリング計画 (サンプリング箇所)



● 港湾口北東側

● 港湾口東側


● 港湾口南東側

● 北防波堤北側

● 南防波堤南側

● 海洋への影響のモニタリング
● 港湾内の放射能濃度分布のモニタリング

● 港湾内への影響のモニタリング
■ 地下水濃度のモニタリング

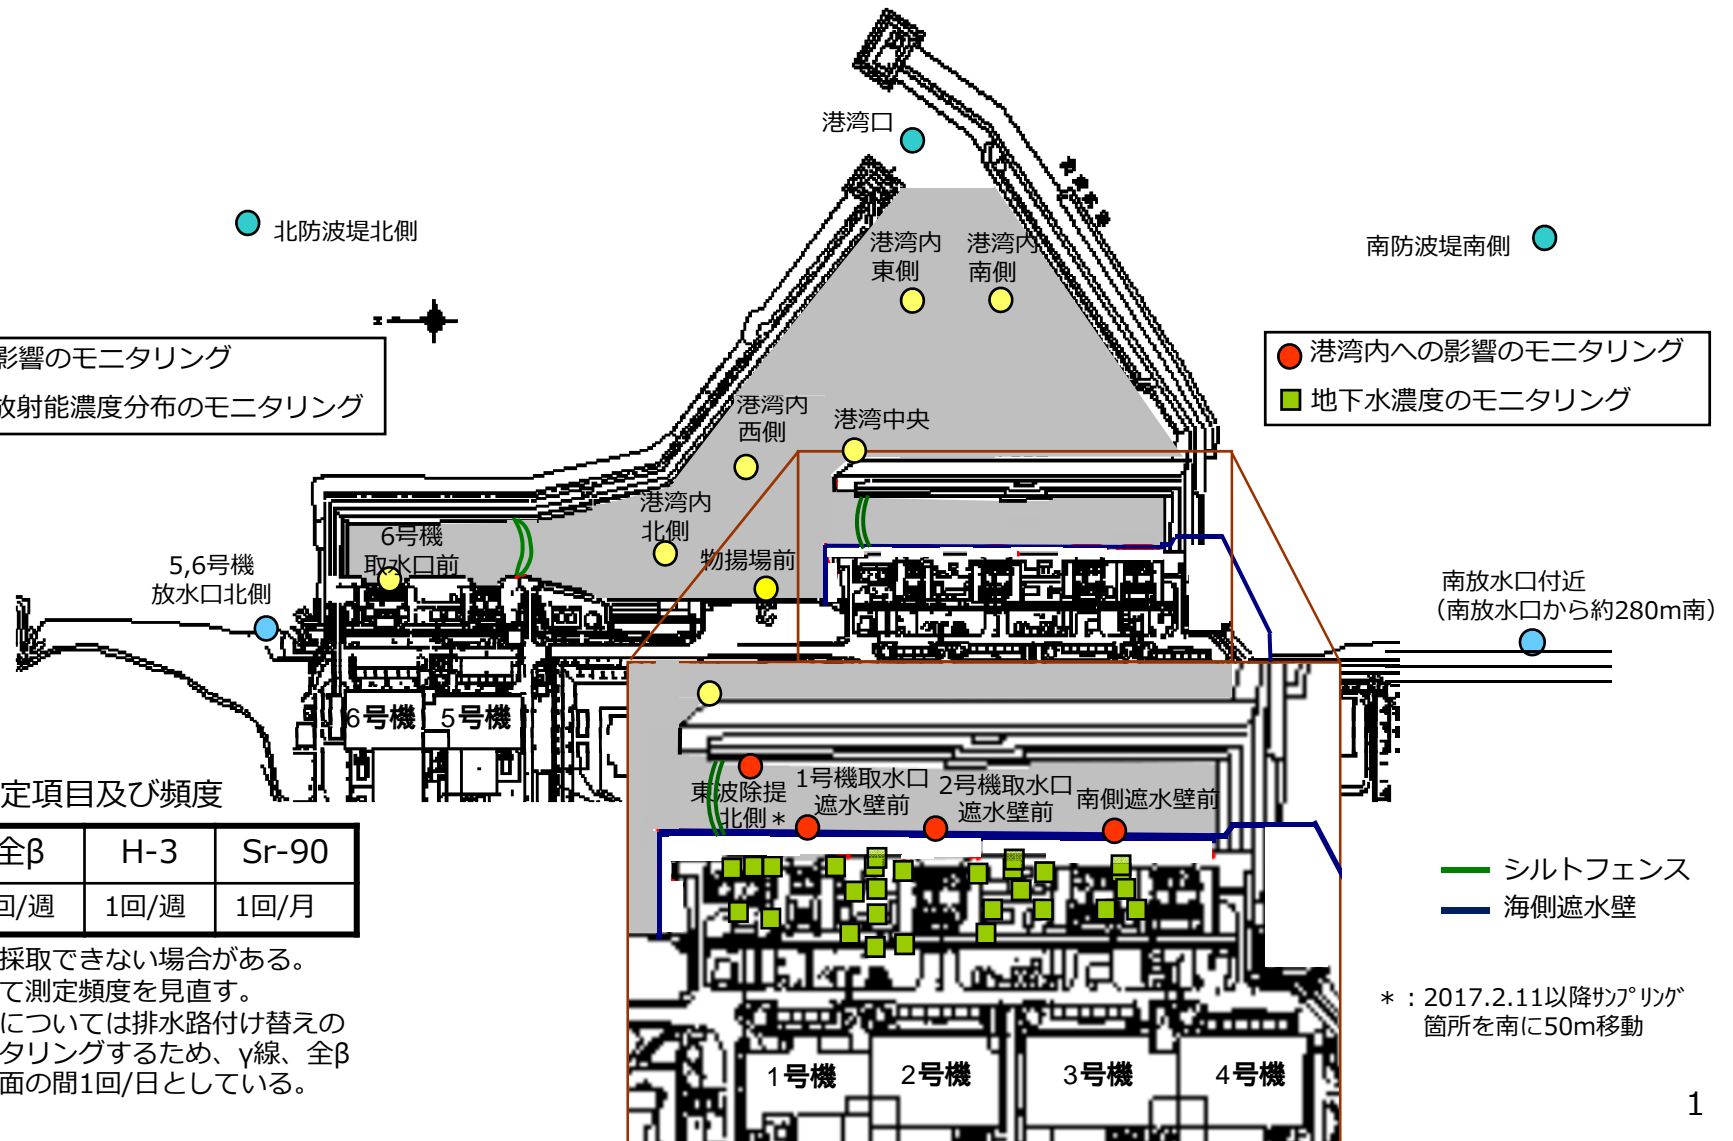

基本的な測定項目及び頻度


γ線	全β	H-3	Sr-90
1回/週	1回/週	1回/週	1回/月

- ・天候により採取できない場合がある。
- ・必要に応じて測定頻度を見直す。
- ・港湾内海水については排水路付け替えの影響をモニタリングするため、γ線、全βについて当面の間1回/日としている。

* : 2017.2.11以降サブリング箇所を南に50m移動

タービン建屋東側の地下水濃度 (1/2)

<1号機北側、1,2号機取水口間>

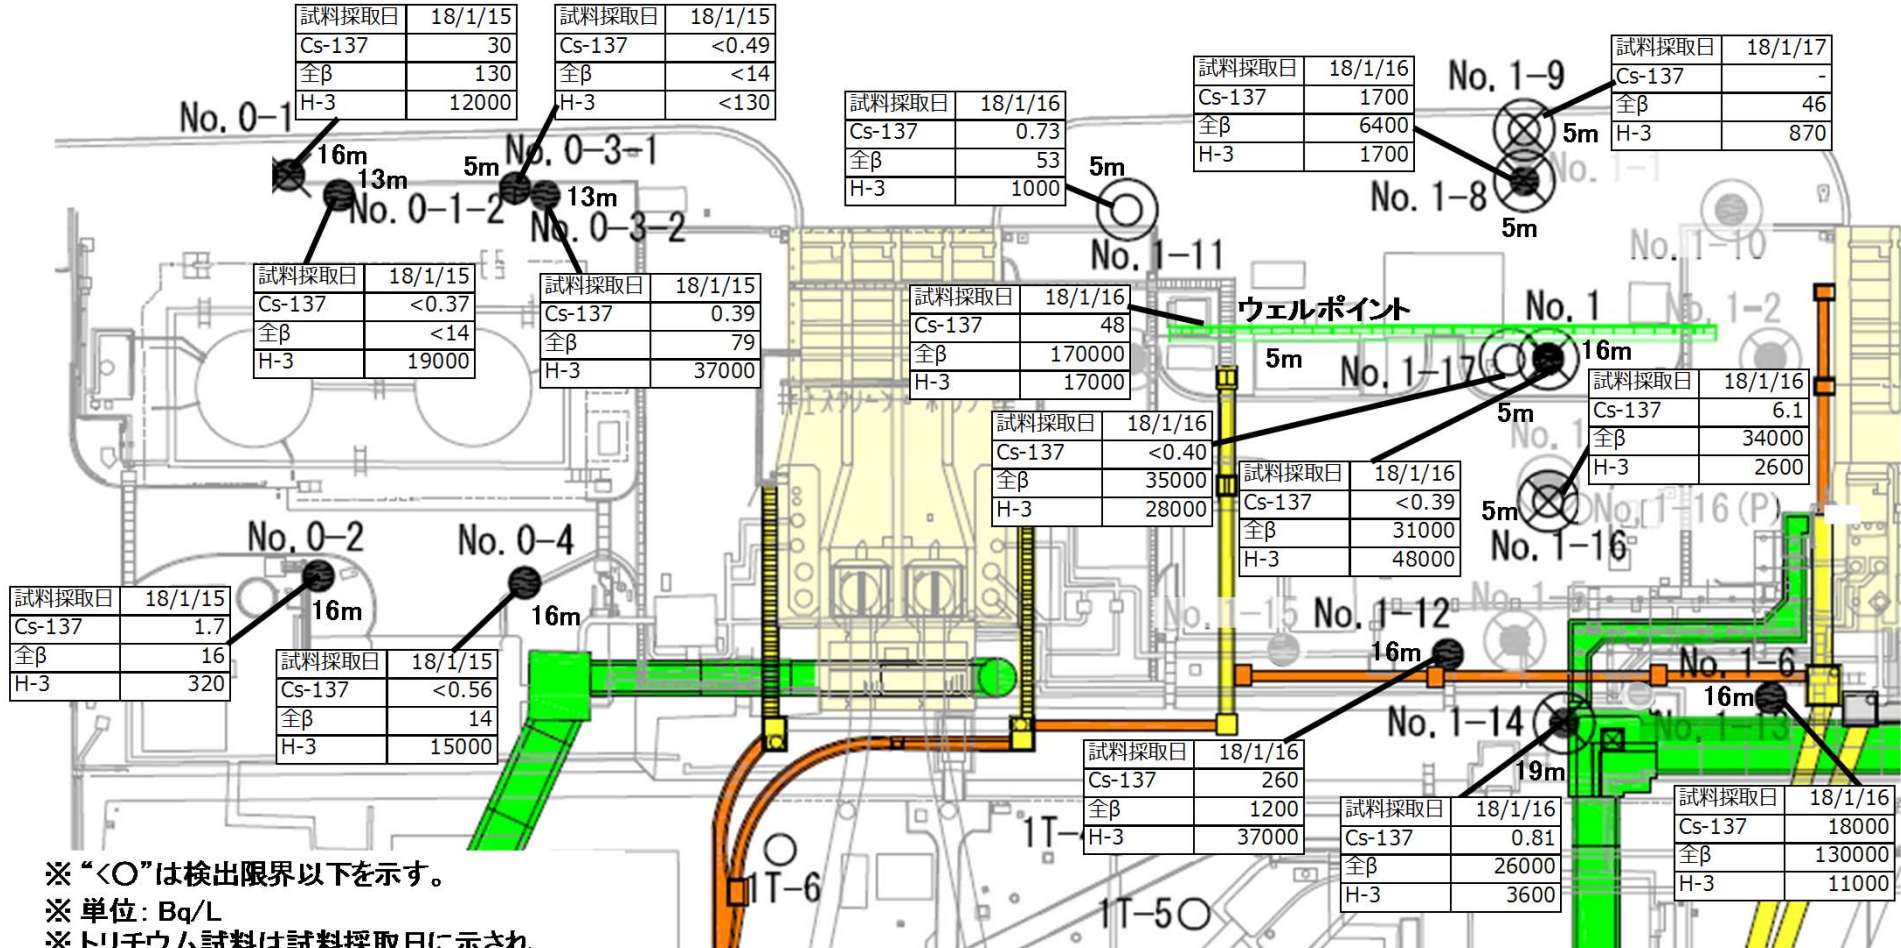


- ※ “<O”は検出限界以下を示す。
- ※ 単位: Bq/L
- ※ トリチウム試料は試料採取日に示された日付より前に採取された試料であることがある。
- ※ 観測孔No.の横の「Om」は観測孔の深さを示す。

地下水移送量 (移送先: 2号機タービン建屋)	
1号機北側揚水ピット 1,2号機間改修ウェル, ウェルポイント 地下水ドレン中継タンク(A)	130 m ³ /週 (12/7 0時~12/14 0時)

タービン建屋東側の地下水濃度 (2/2)


<2,3号機取水口間、3,4号機取水口間>

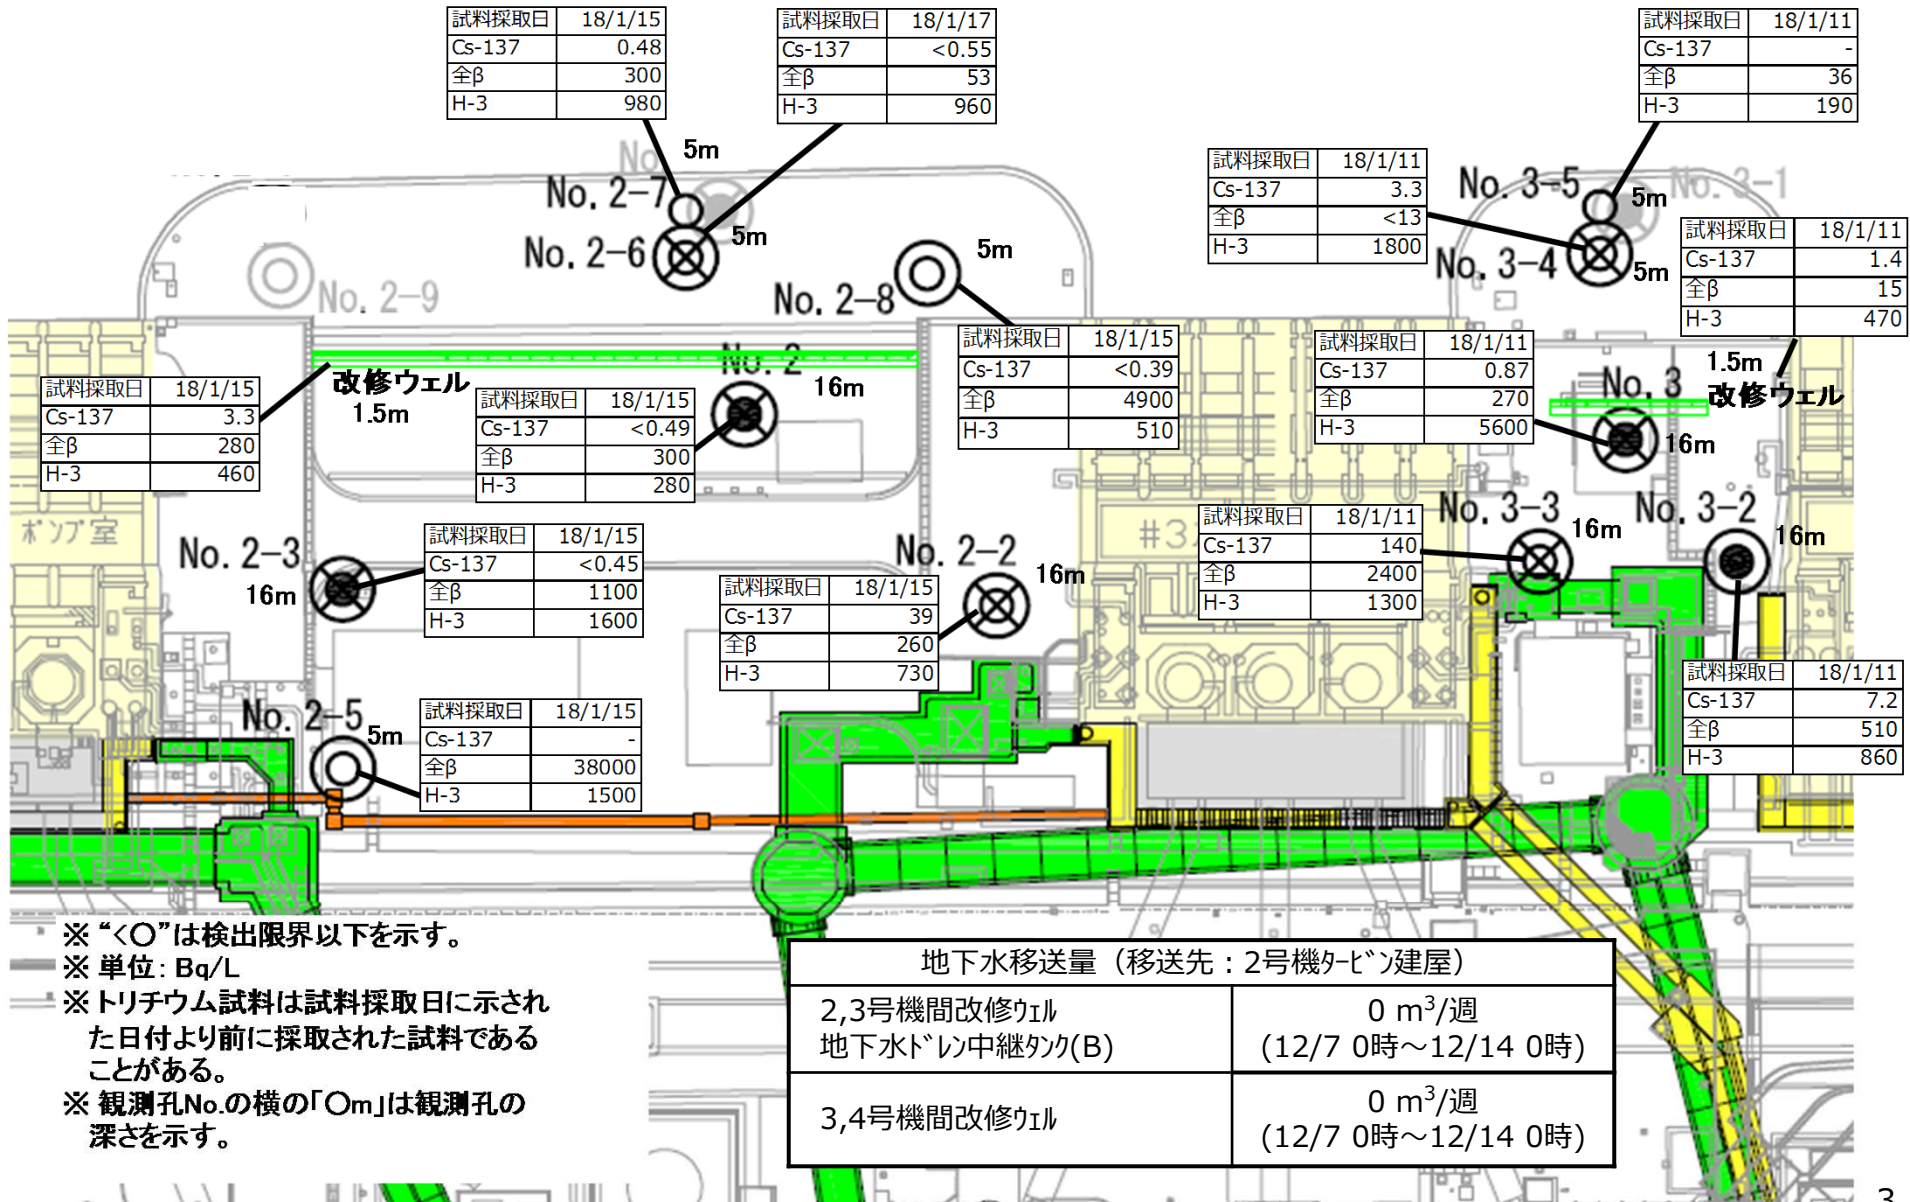

1号機北側の地下水の濃度推移 (1/2)




1号機北側の地下水の濃度推移 (H-3)

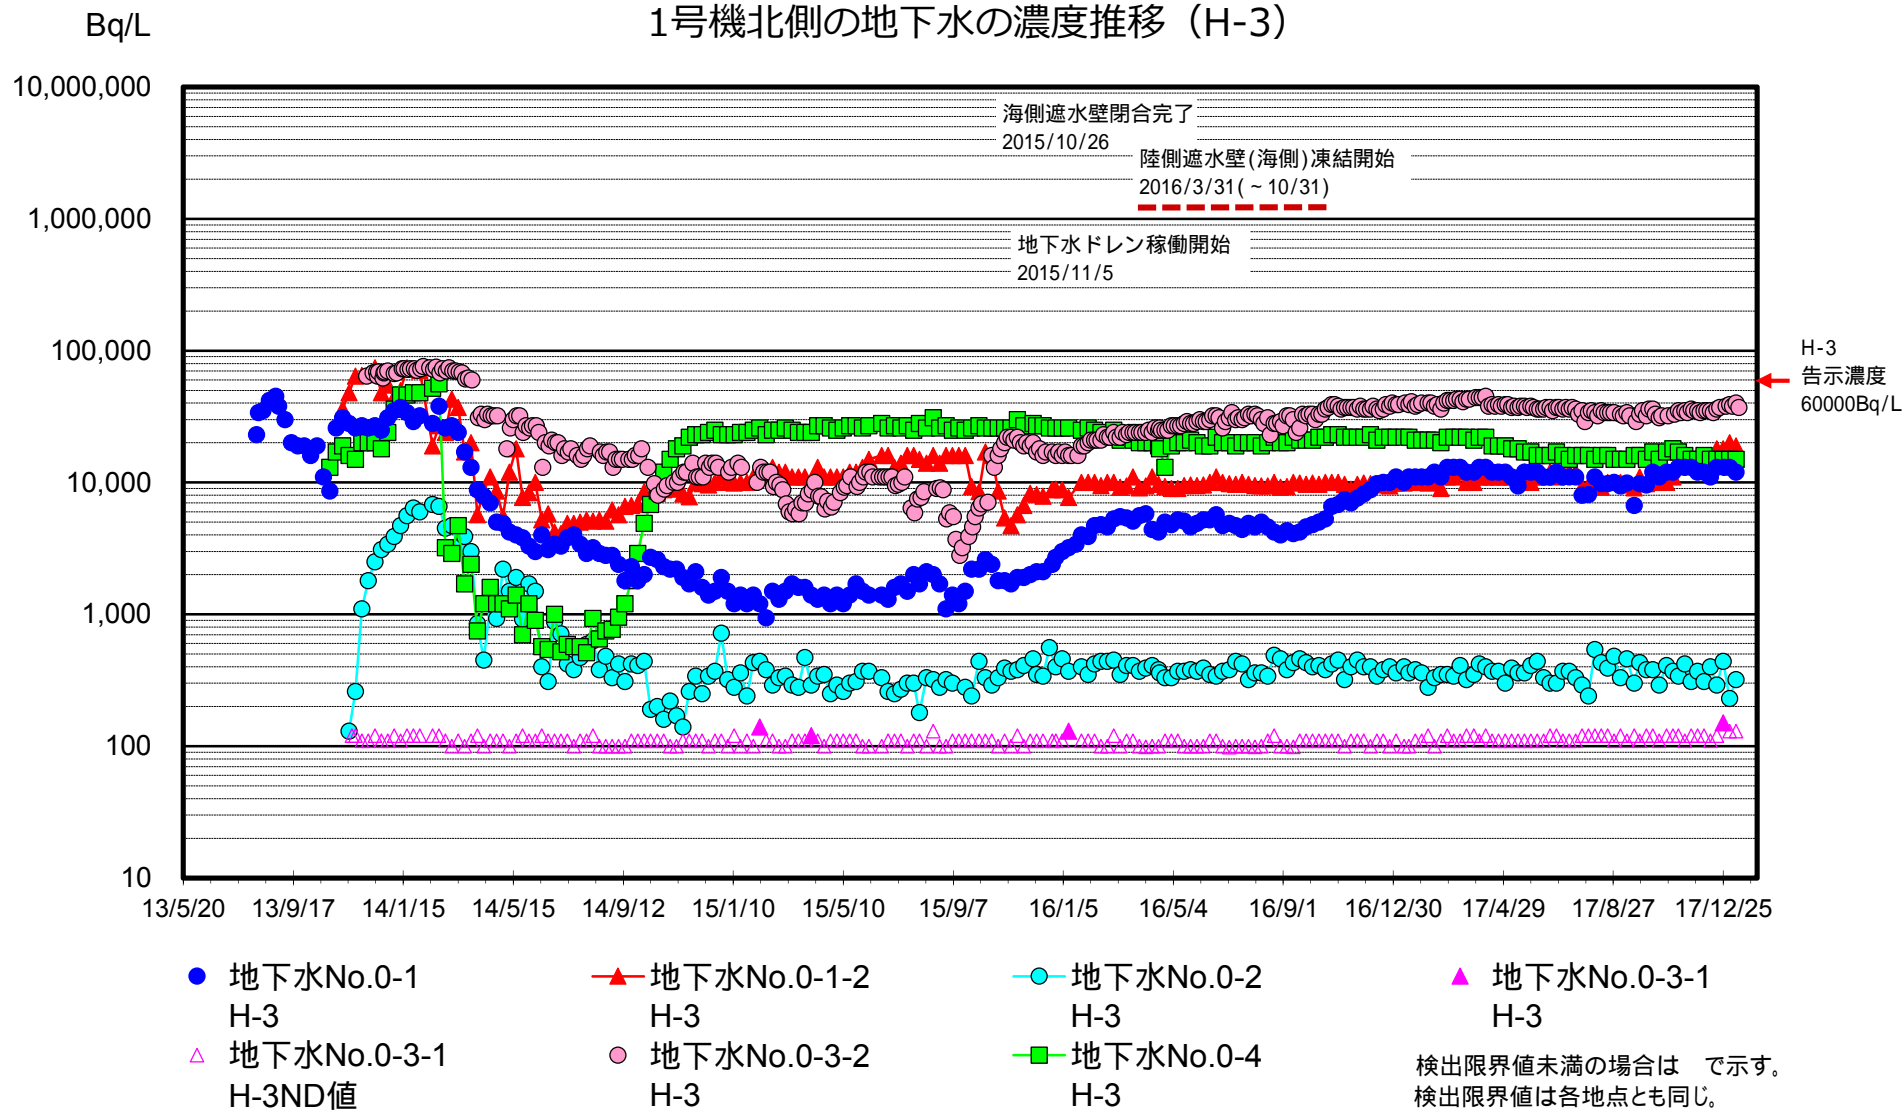

1号機北側の地下水の濃度推移 (2/2)




1号機北側の地下水の濃度推移 (全β)

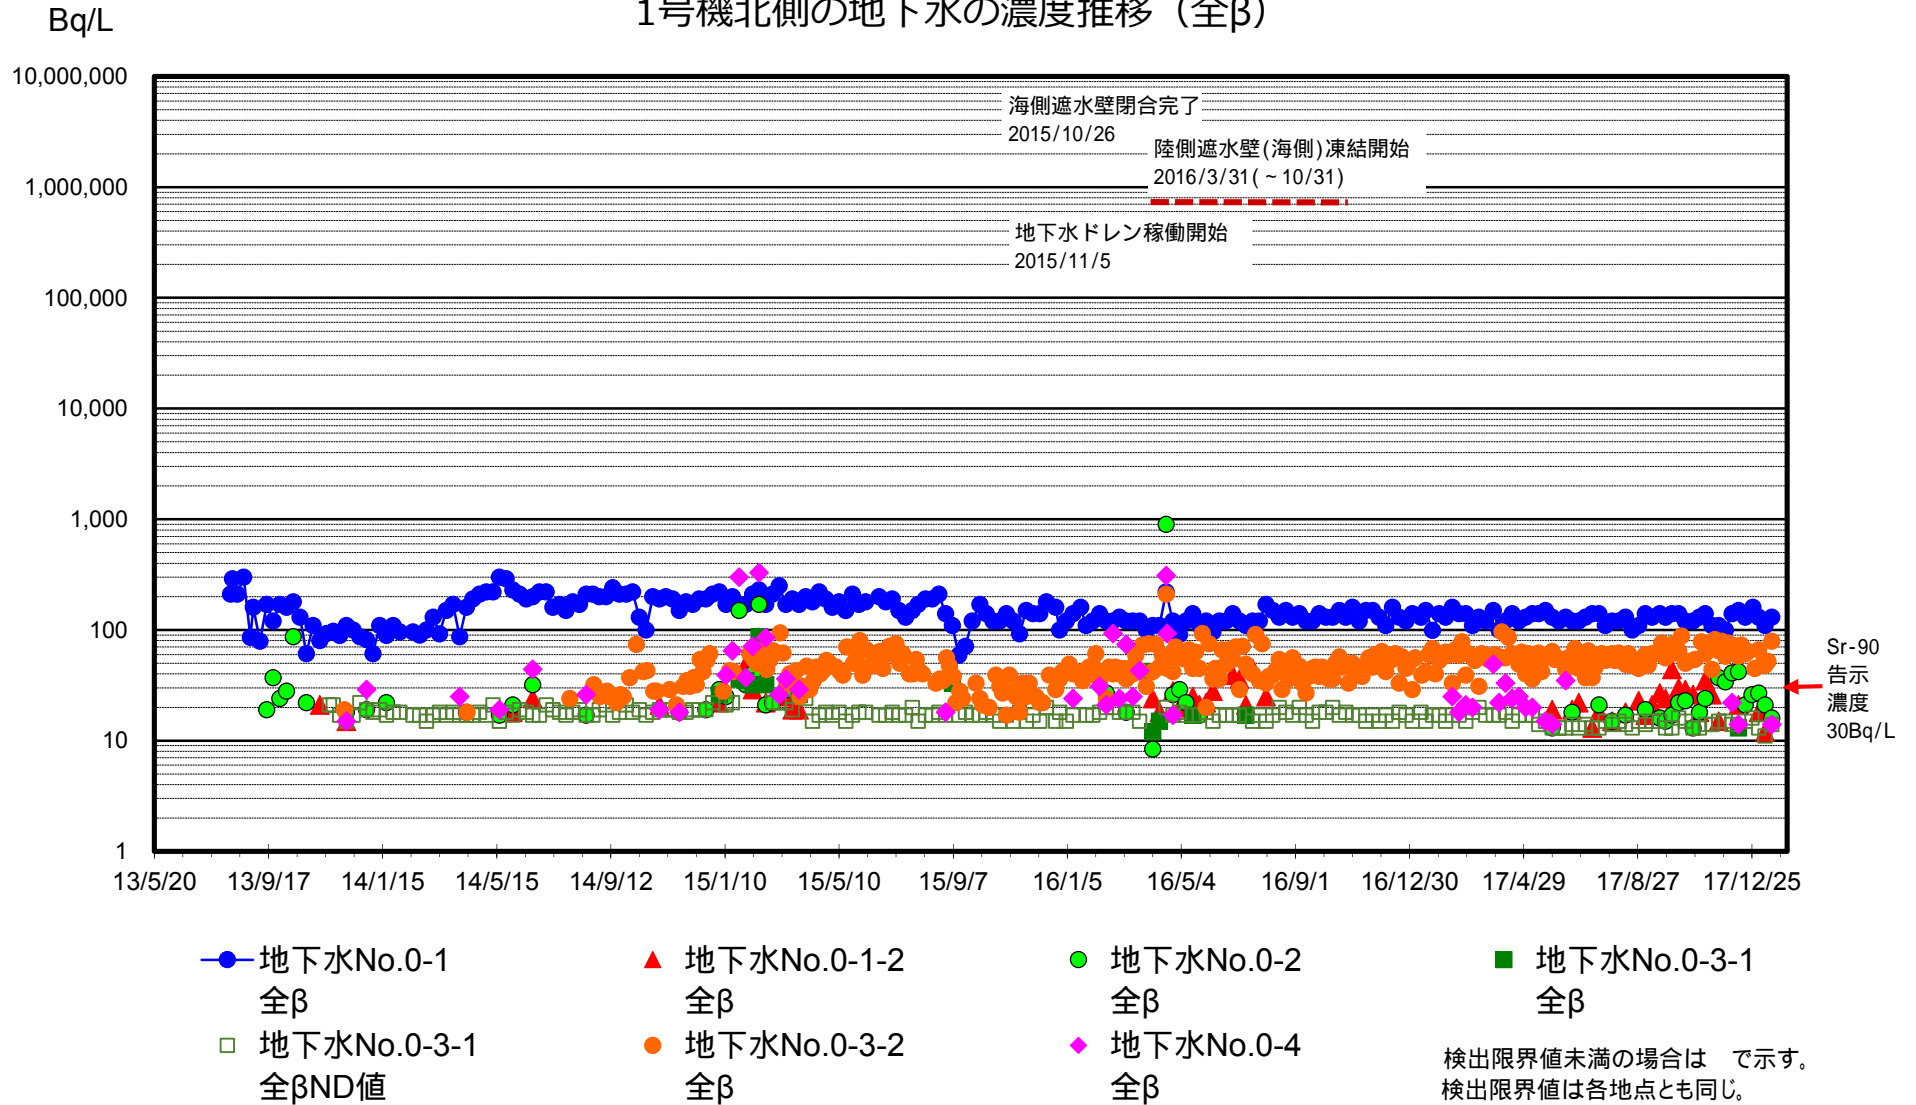

1,2号機取水口間の地下水の濃度推移 (1/2)


1,2号機取水口間の地下水の濃度推移 (H-3)

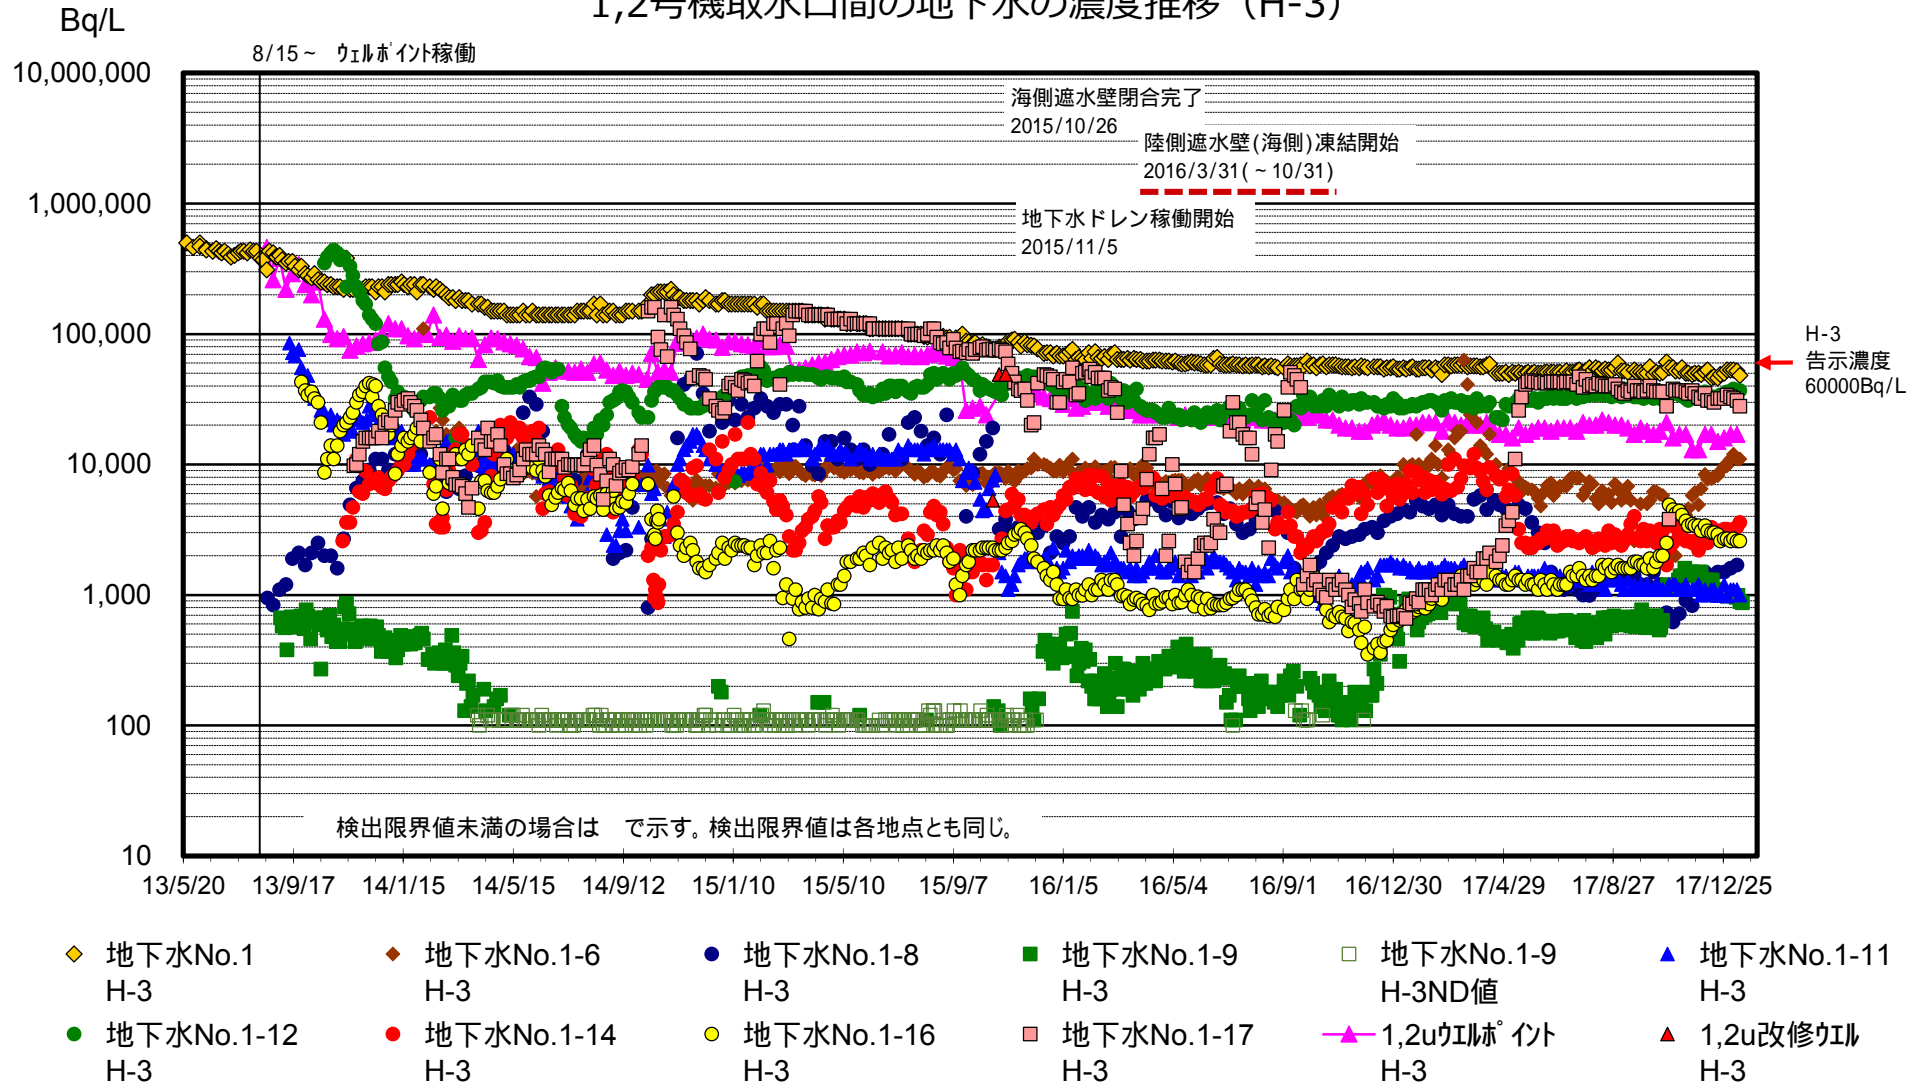

1,2号機取水口間の地下水の濃度推移 (2/2)



1,2号機取水口間の地下水の濃度推移 (全β、Sr-90)

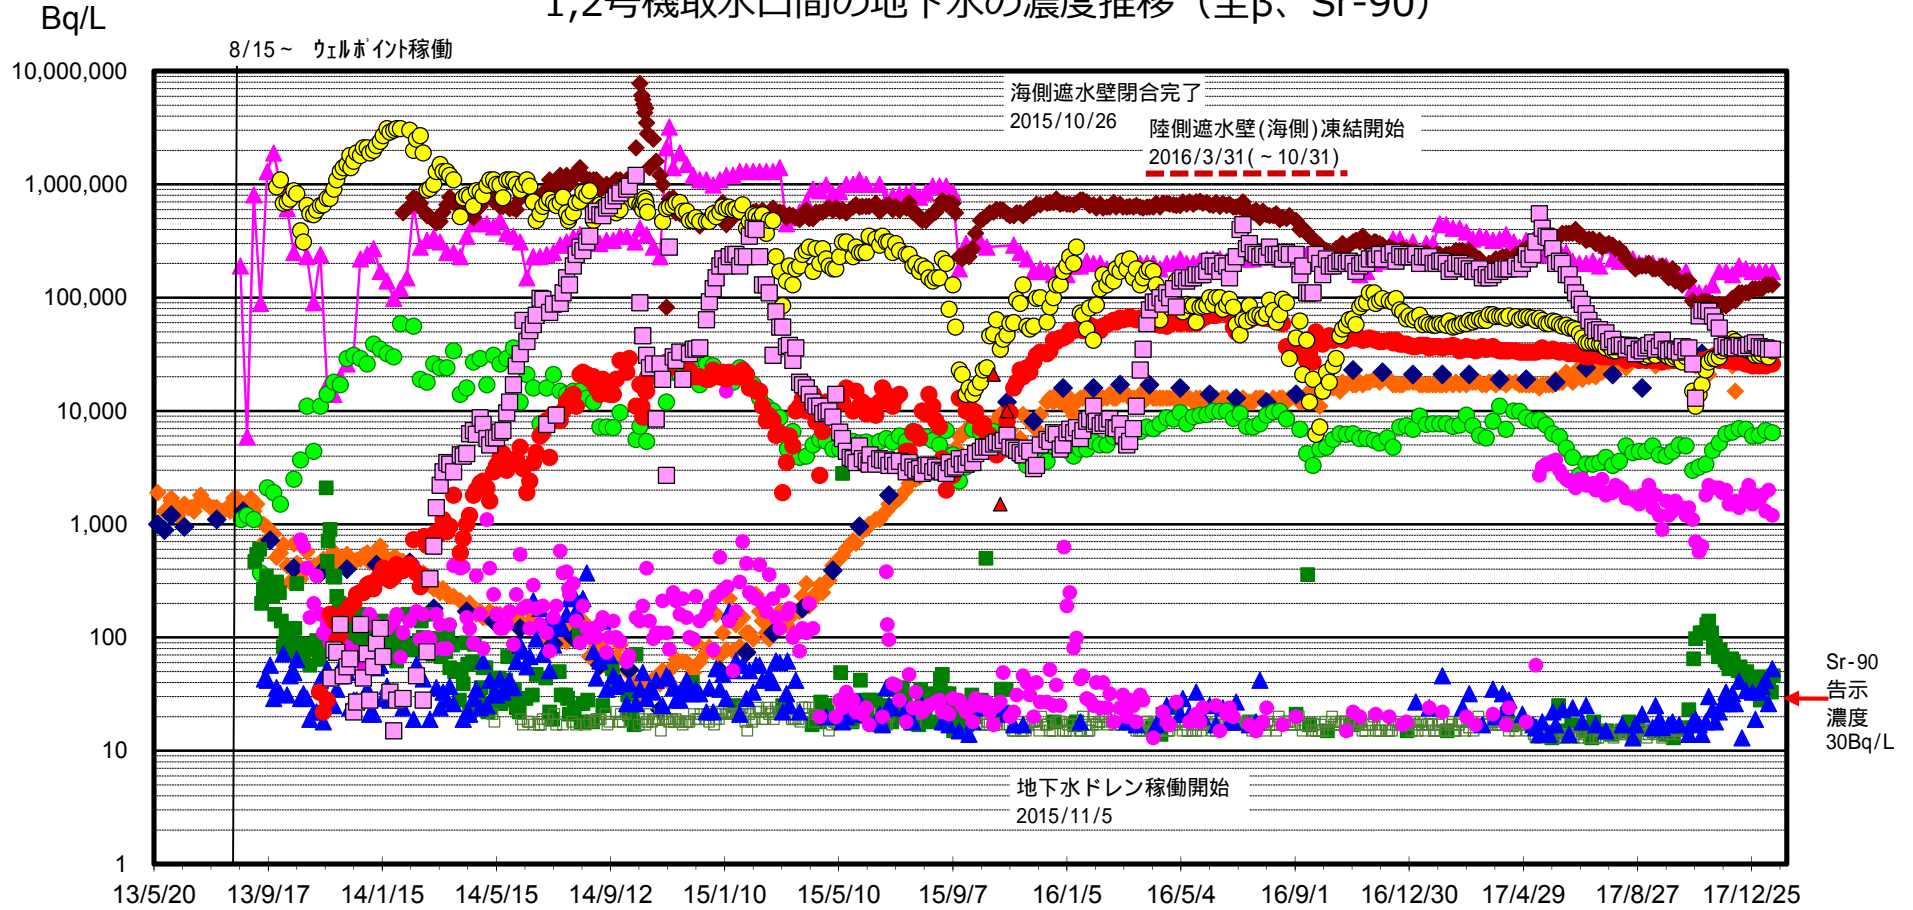


- ◆ 地下水No.1 全β
- ◆ 地下水No.1 Sr-90
- ◆ 地下水No.1-6 全β
- 地下水No.1-8 全β
- 地下水No.1-9 全β
- 地下水No.1-9 全βND値
- ▲ 地下水No.1-11 全β
- 地下水No.1-12 全β
- 地下水No.1-14 全β
- 地下水No.1-16 全β
- 地下水No.1-17 全β
- ▲ 1,2uウェルポイント 全β
- ▲ 1,2u改修ウェルポイント 全β

検出限界値未満の場合は 示す。検出限界値は各地点とも同じ。

2,3号機取水口間の地下水の濃度推移 (1/2)




2,3号機取水口間の地下水の濃度推移(H-3)

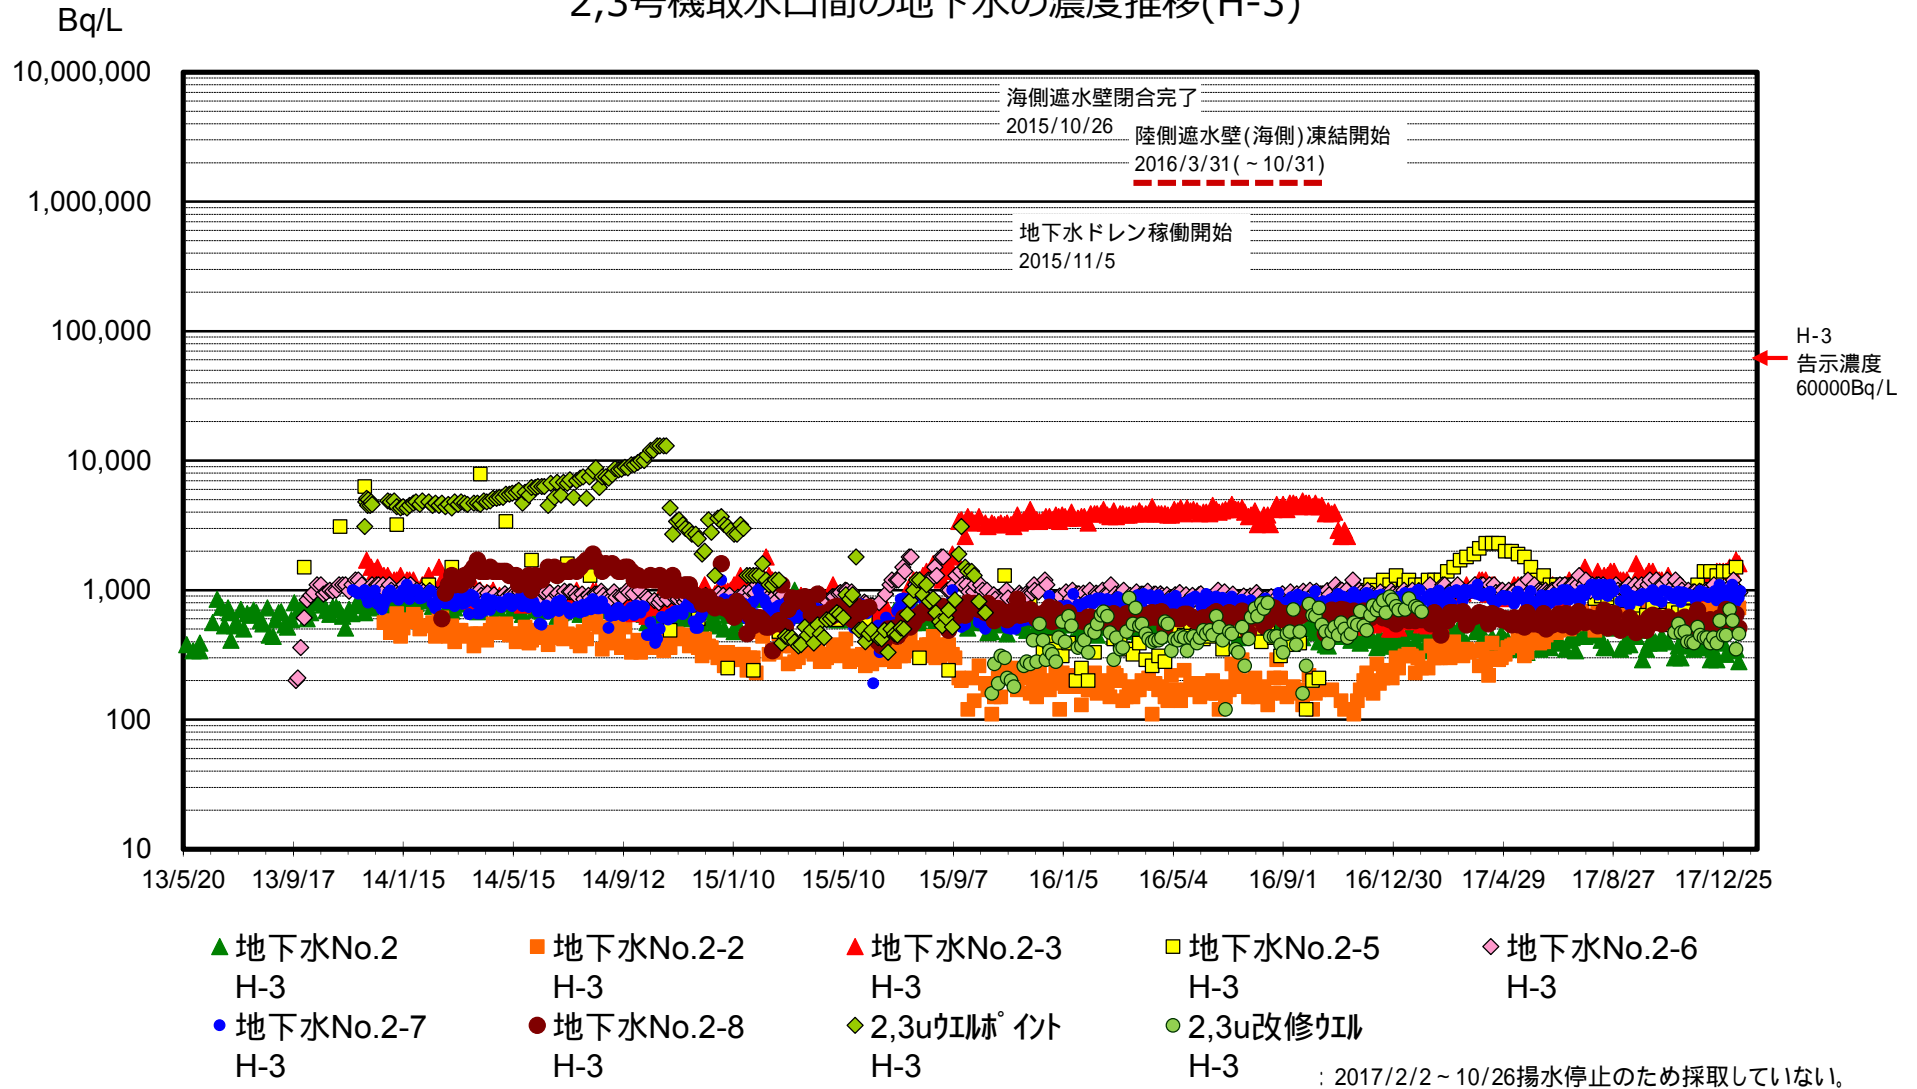

2,3号機取水口間の地下水の濃度推移 (2/2)



2,3号機取水口間の地下水の濃度推移(全β、Sr-90)

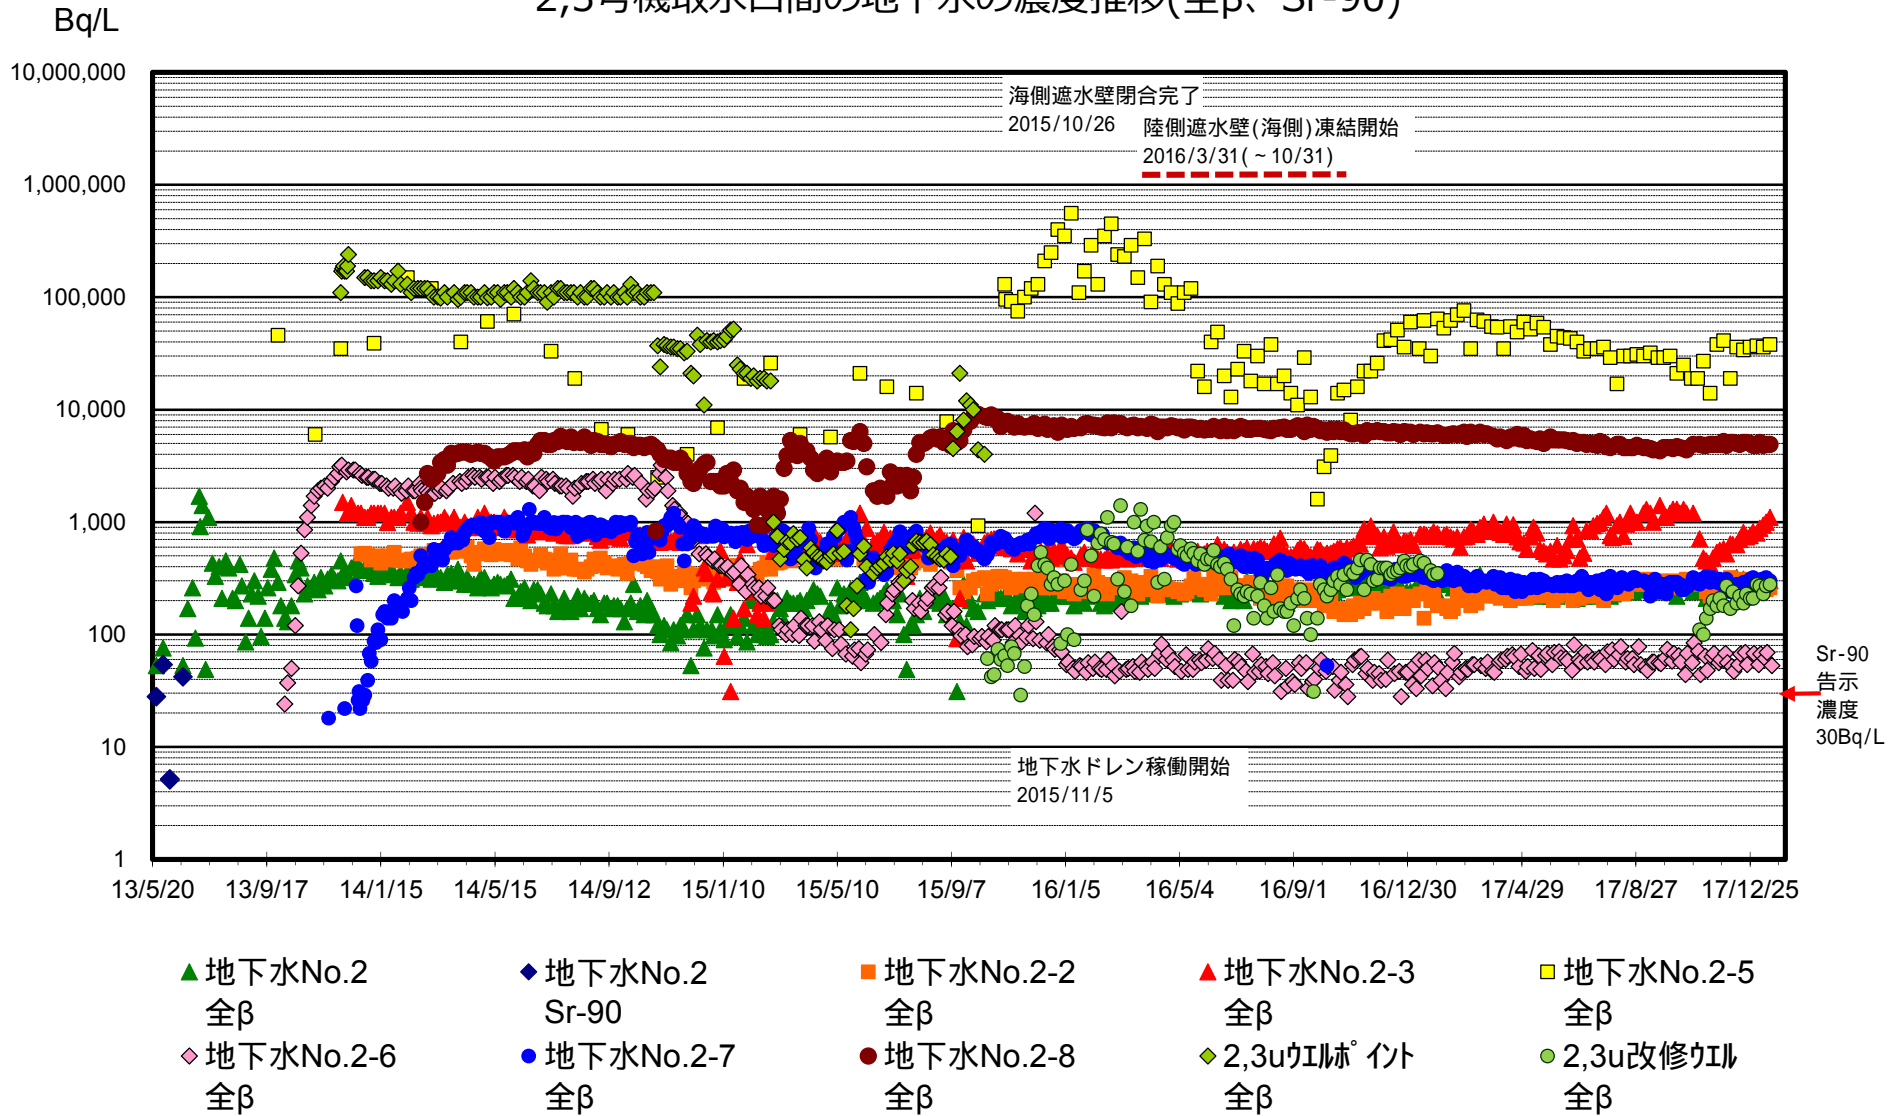


: 2017/2/2 ~ 10/26揚水停止のため採取していない。

3,4号機取水口間の地下水の濃度推移 (1/2)



3,4号機取水口間の地下水の濃度推移 (H-3)

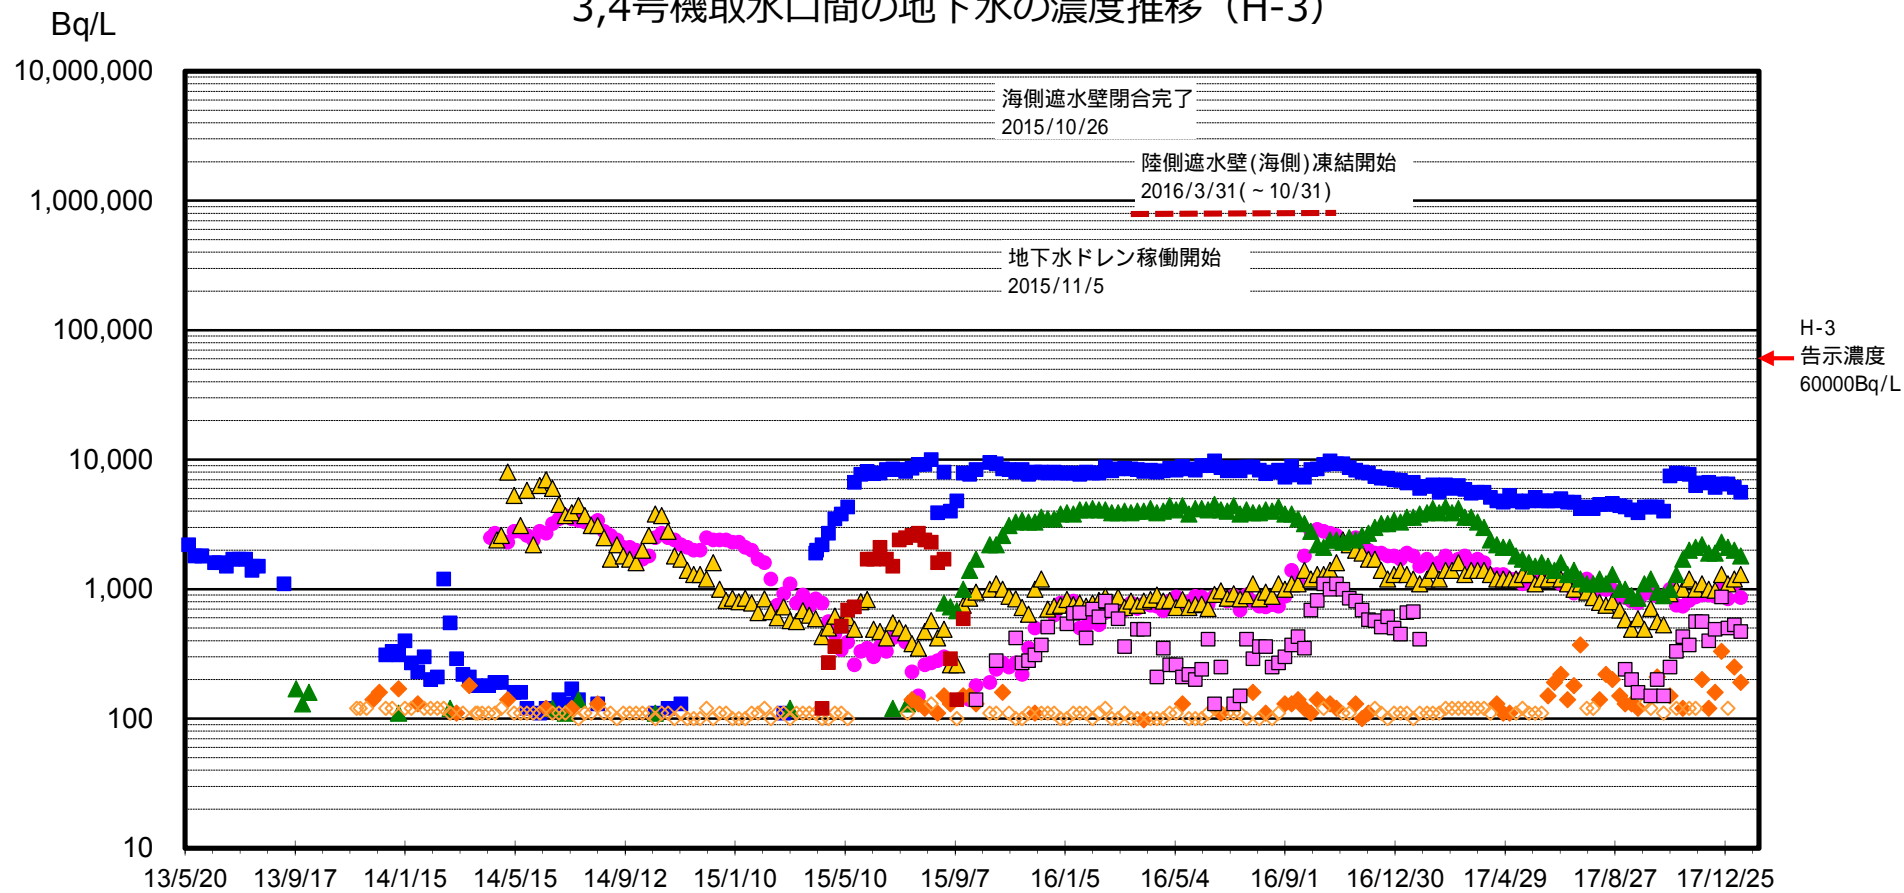


- 地下水No.3
H-3
- 地下水No.3-2
H-3
- ▲ 地下水No.3-3
H-3
- ▲ 地下水No.3-4
H-3
- ◆ 地下水No.3-5¹
H-3
- ◇ 地下水No.3-5
H-3ND値
- 3,4uウレイル[°] イント
H-3
- 3,4u改修ウレイル²
H-3

検出限界値未満の場合は 示す。検出限界値は各地点とも同じ。 1: 2015/5/20~7/8 水位低下のため採取できず。 2: 2015/10/15,29,11/5 水位低下のため採取できず。 2017/2/2~2017/8/31揚水停止のため採取していない。

3,4号機取水口間の地下水の濃度推移 (2/2)




3,4号機取水口間の地下水の濃度推移 (全β)

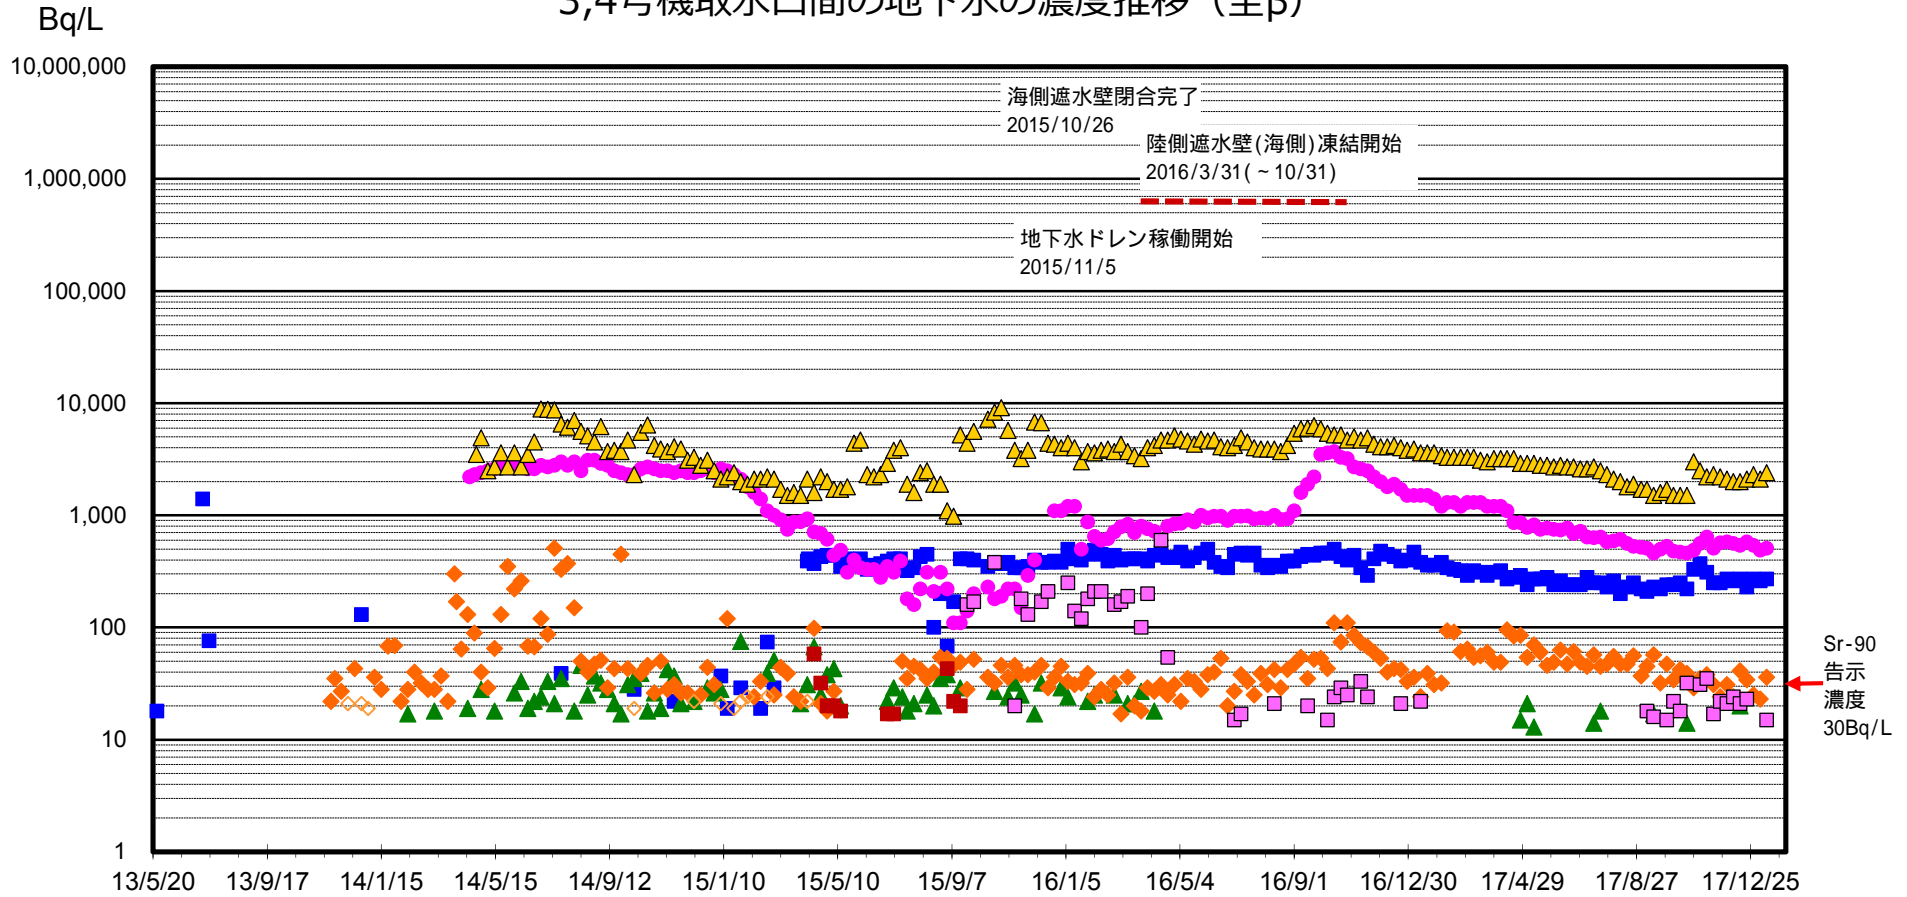

- 地下水No.3
全β
- 地下水No.3-2
全β
- ▲ 地下水No.3-3
全β
- ▲ 地下水No.3-4
全β
- ◆ 地下水No.3-5¹
全β
- ◇ 地下水No.3-5²
全βN値
- 3,4uウエル¹ イト
全β
- 3,4u改修ウエル²
全β


検出限界値未満の場合は 〇 で示す。検出限界値は各地点とも同じ。 1: 2015/5/20~7/8 水位低下のため採取できず。 2: 2015/10/15,29,11/5 水位低下のため採取できず。 2017/2/2~2017/8/31揚水停止のため採取していない。

港湾内外の海水濃度

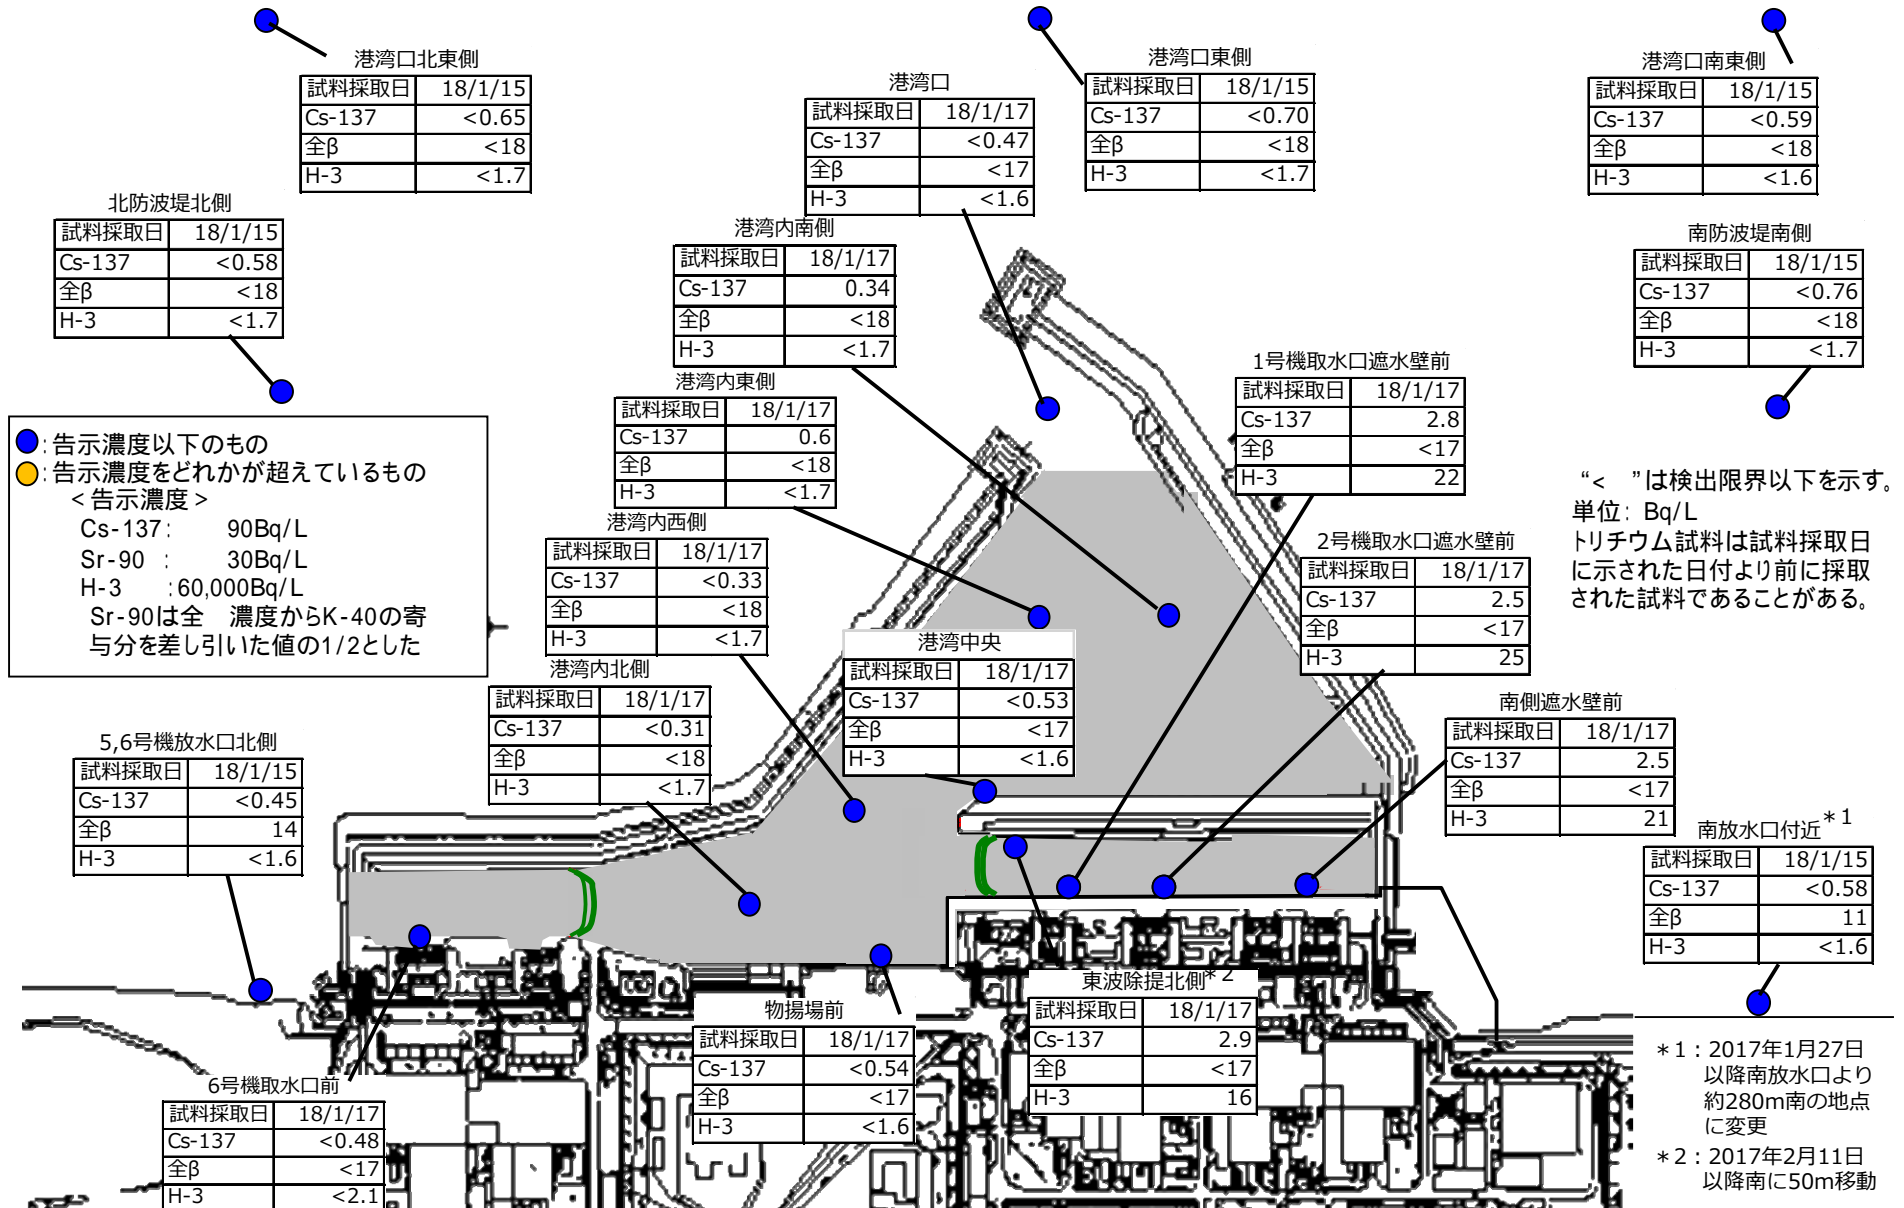

1～4号機取水路開渠内の海水の濃度推移 (1/3)


1～4号機取水路開渠内の海水の濃度推移 (Cs-137)

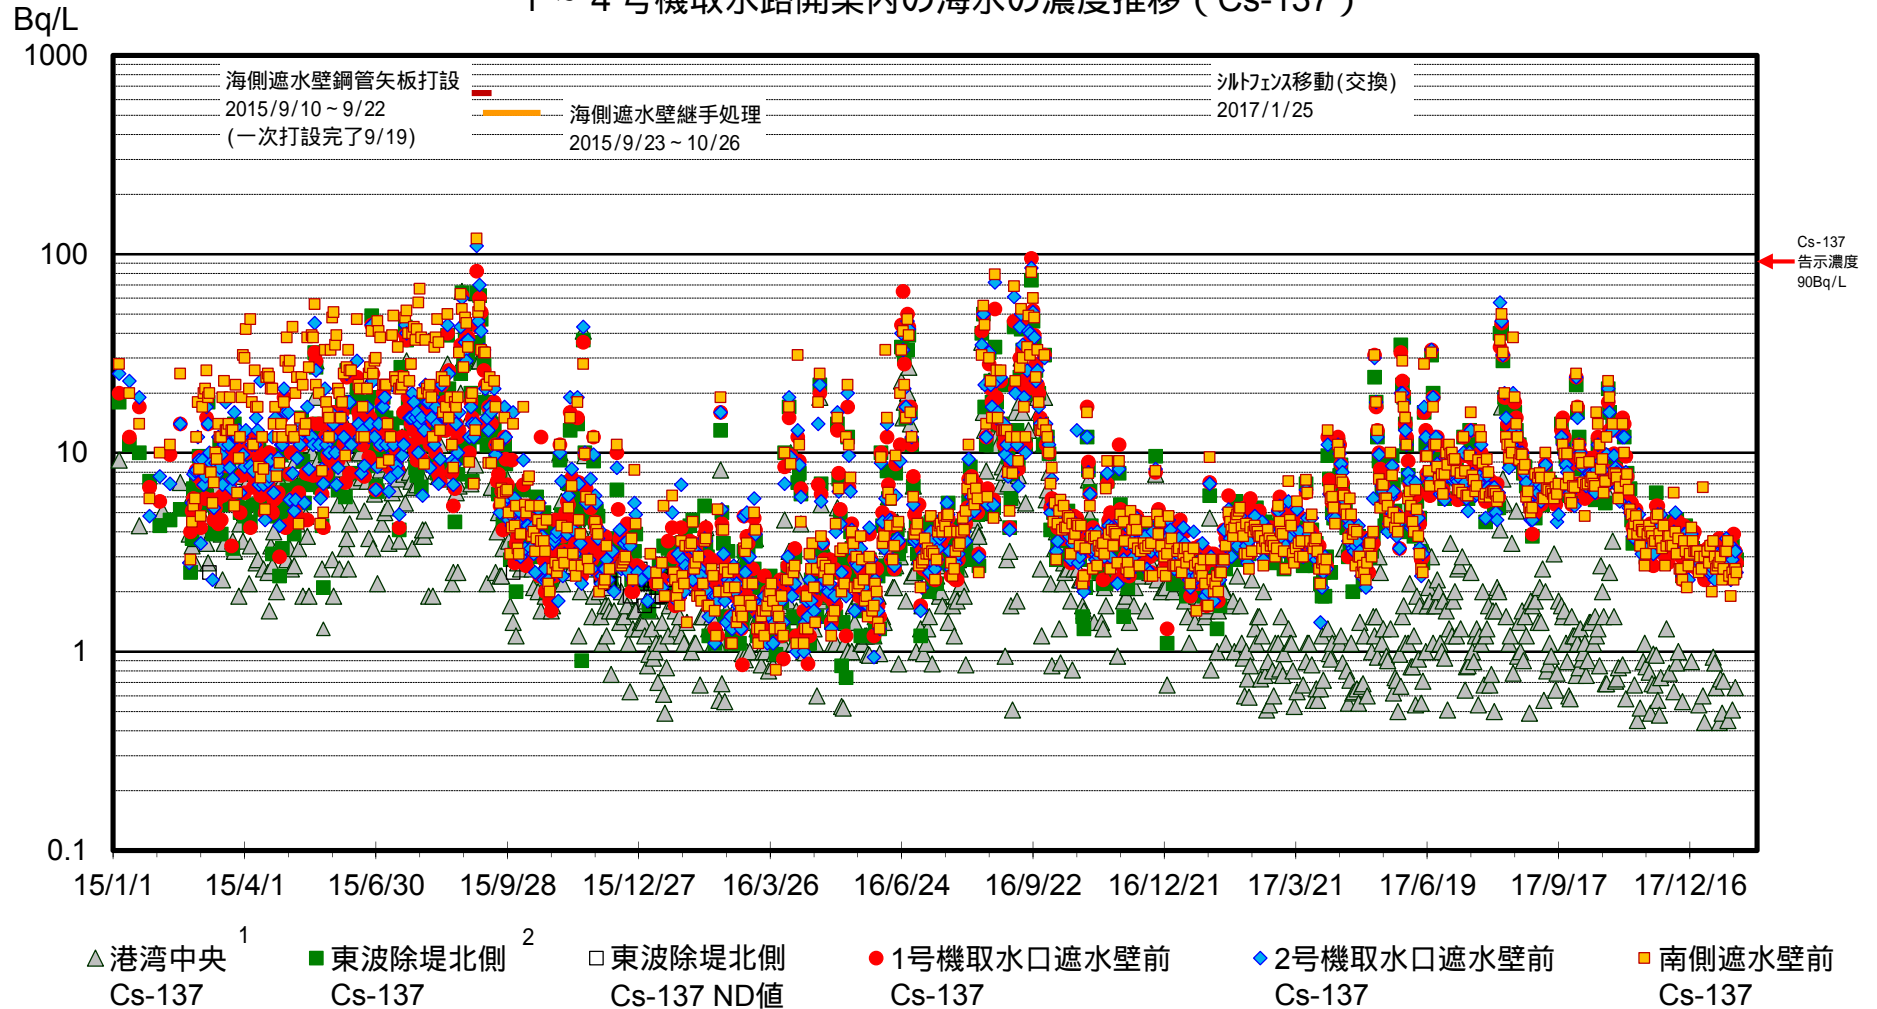

1: 開渠外の採取点
 2: 2017/2/11以降、採取点を南に50m移動

注: 2016/1/19以降、検出限界値を見直し(3 0.7q/L)。
 検出限界値未満の場合は 示す。検出限界値は各地点とも同等


1～4号機取水路開渠内の海水の濃度推移 (2/3)

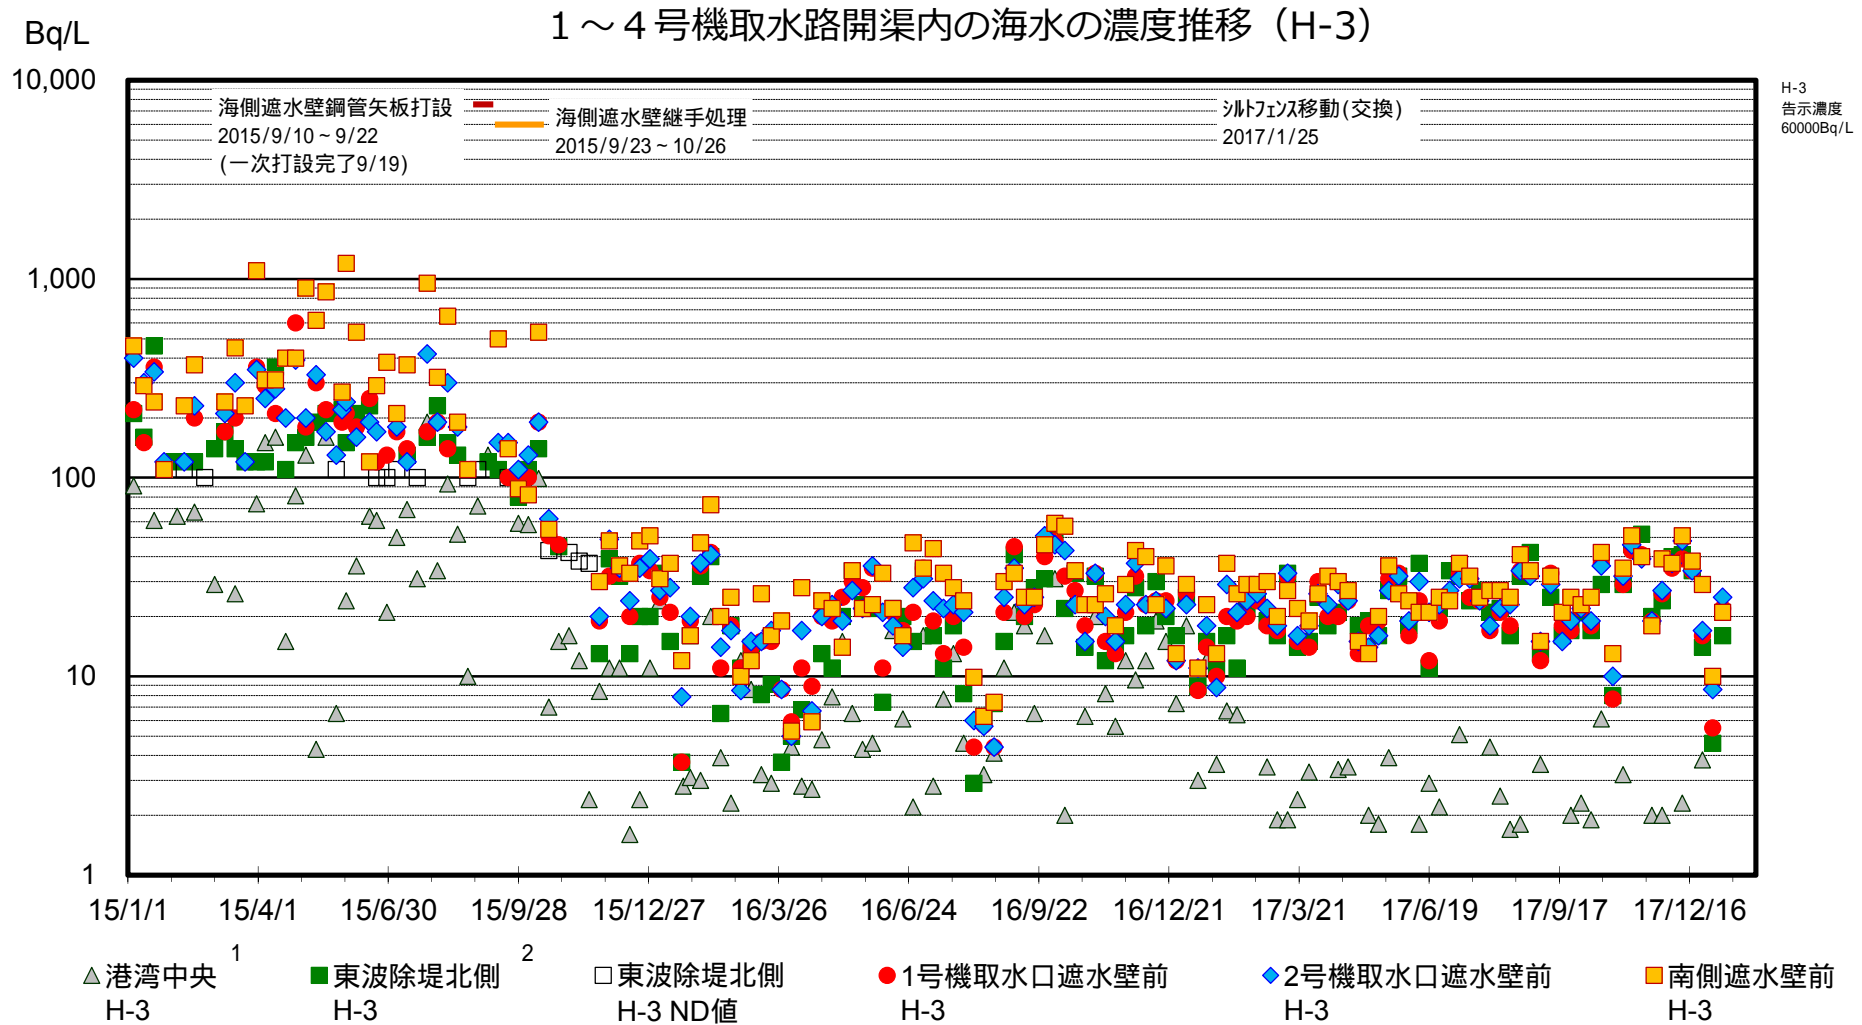

1: 開渠外の採取点
2: 2017/2/11以降、採取点を南に50m移動

注: 2015/11/23以降、検出限界値を見直し(50 3Bq/L)。
検出限界値未満の場合は 示す。検出限界値は各地点とも同じ。(但し、港湾中央は2Bq/L)

1～4号機取水路開渠内の海水の濃度推移 (3/3)

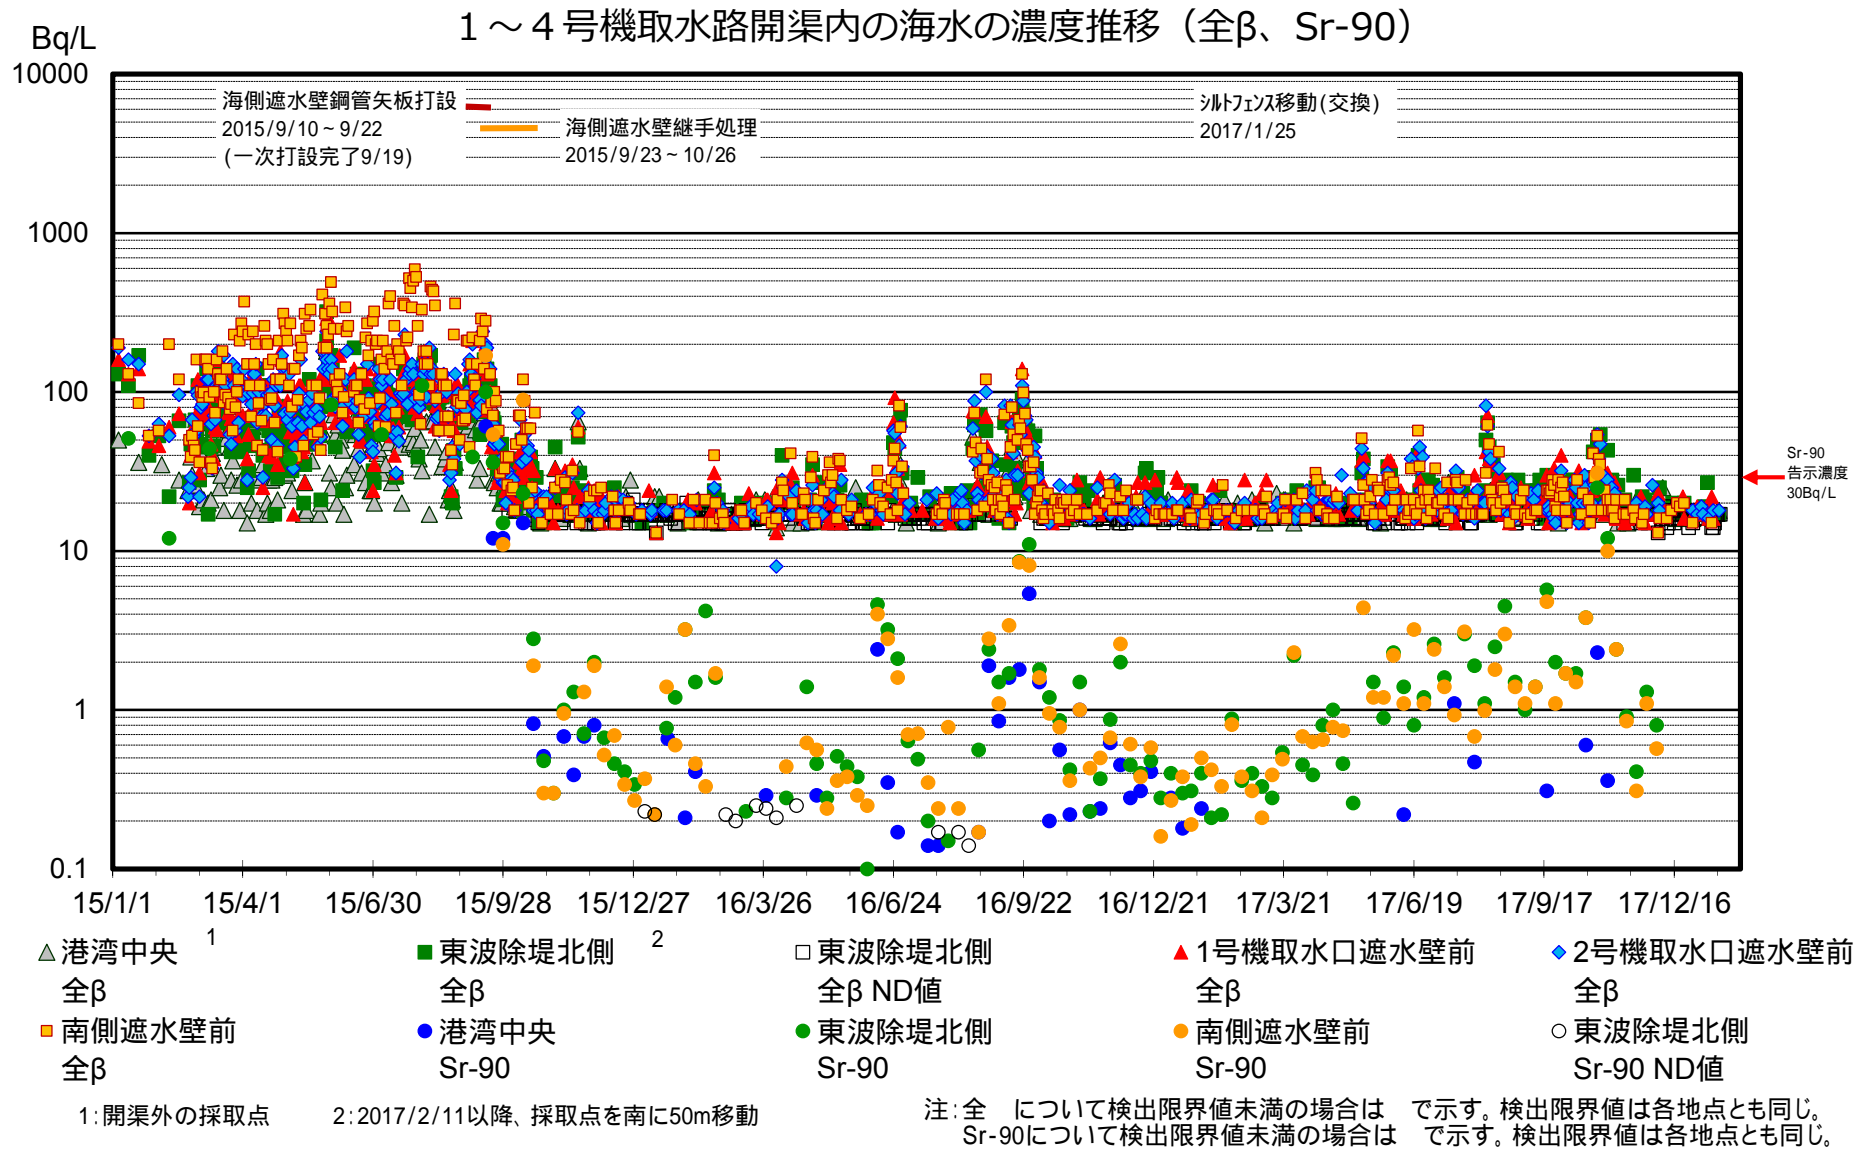


地下水位の挙動（1-2号機12月16日～1月15日）




地下水位(T.P.)[m]

降雨量[mm]

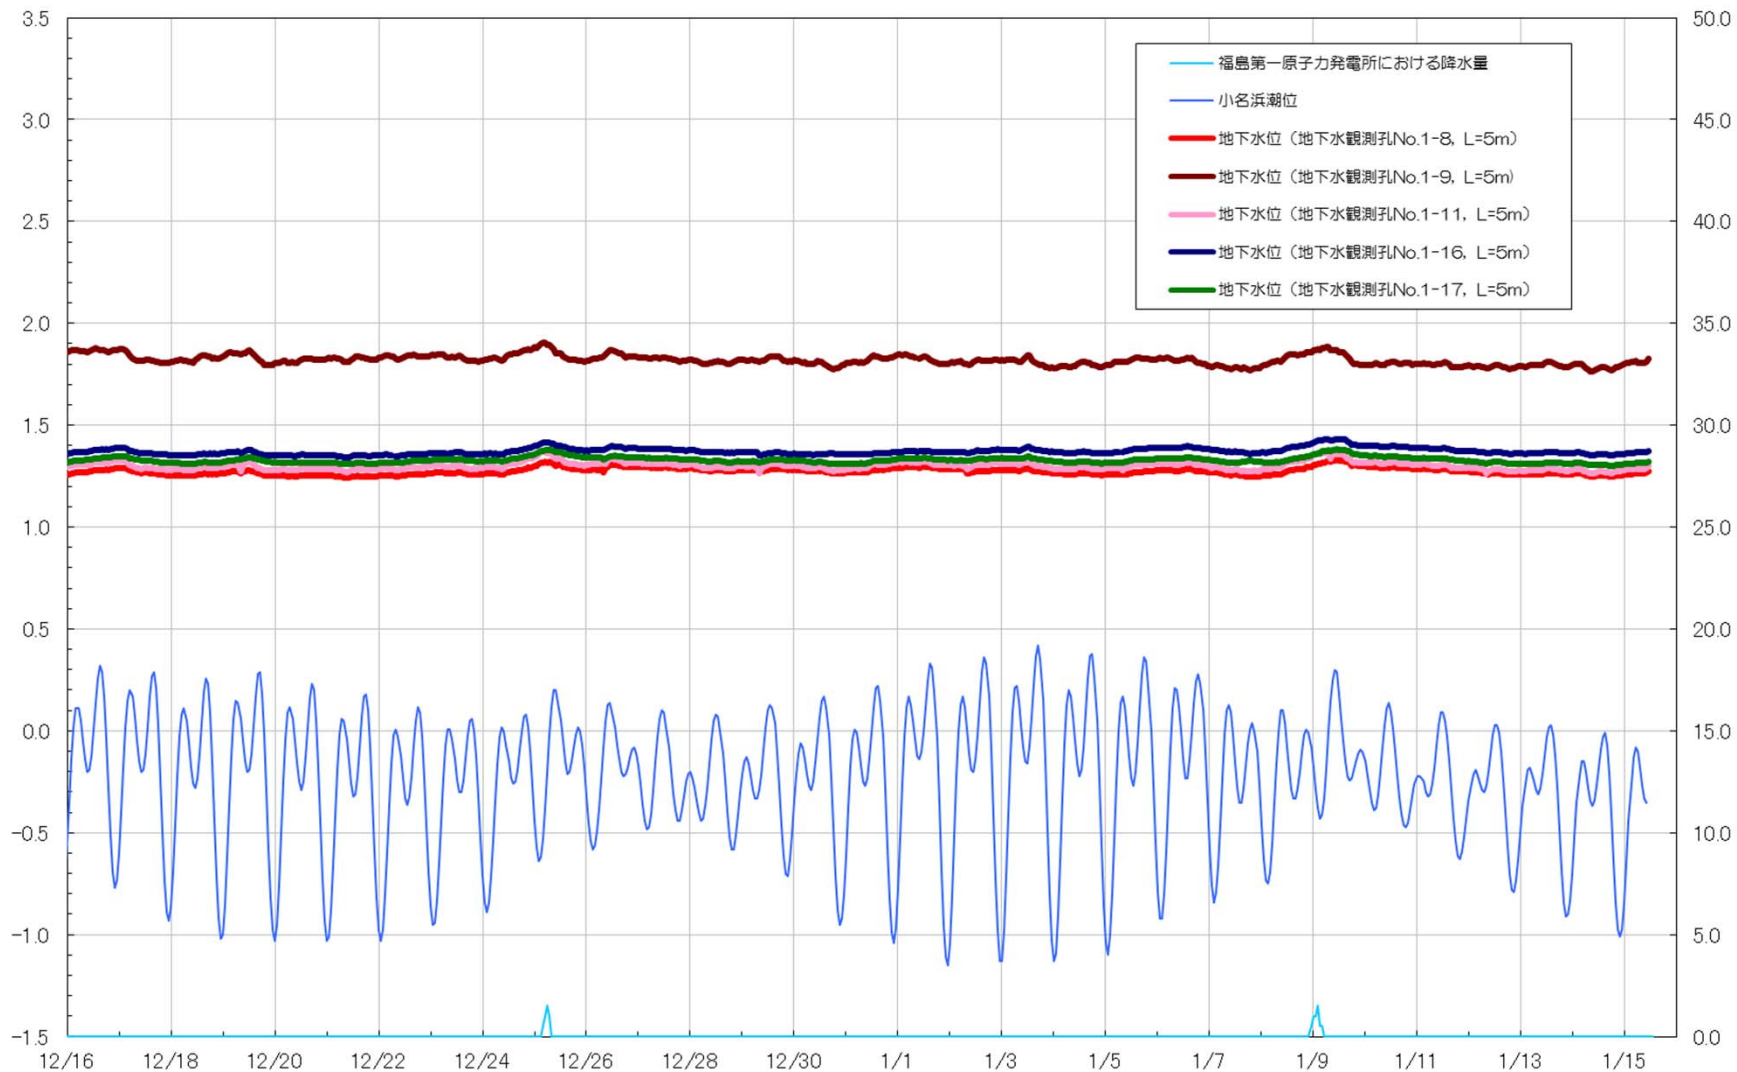

水位計による自動測定データ。

1-2号機間地盤改良工事の進捗状況 (1月19日朝時点)

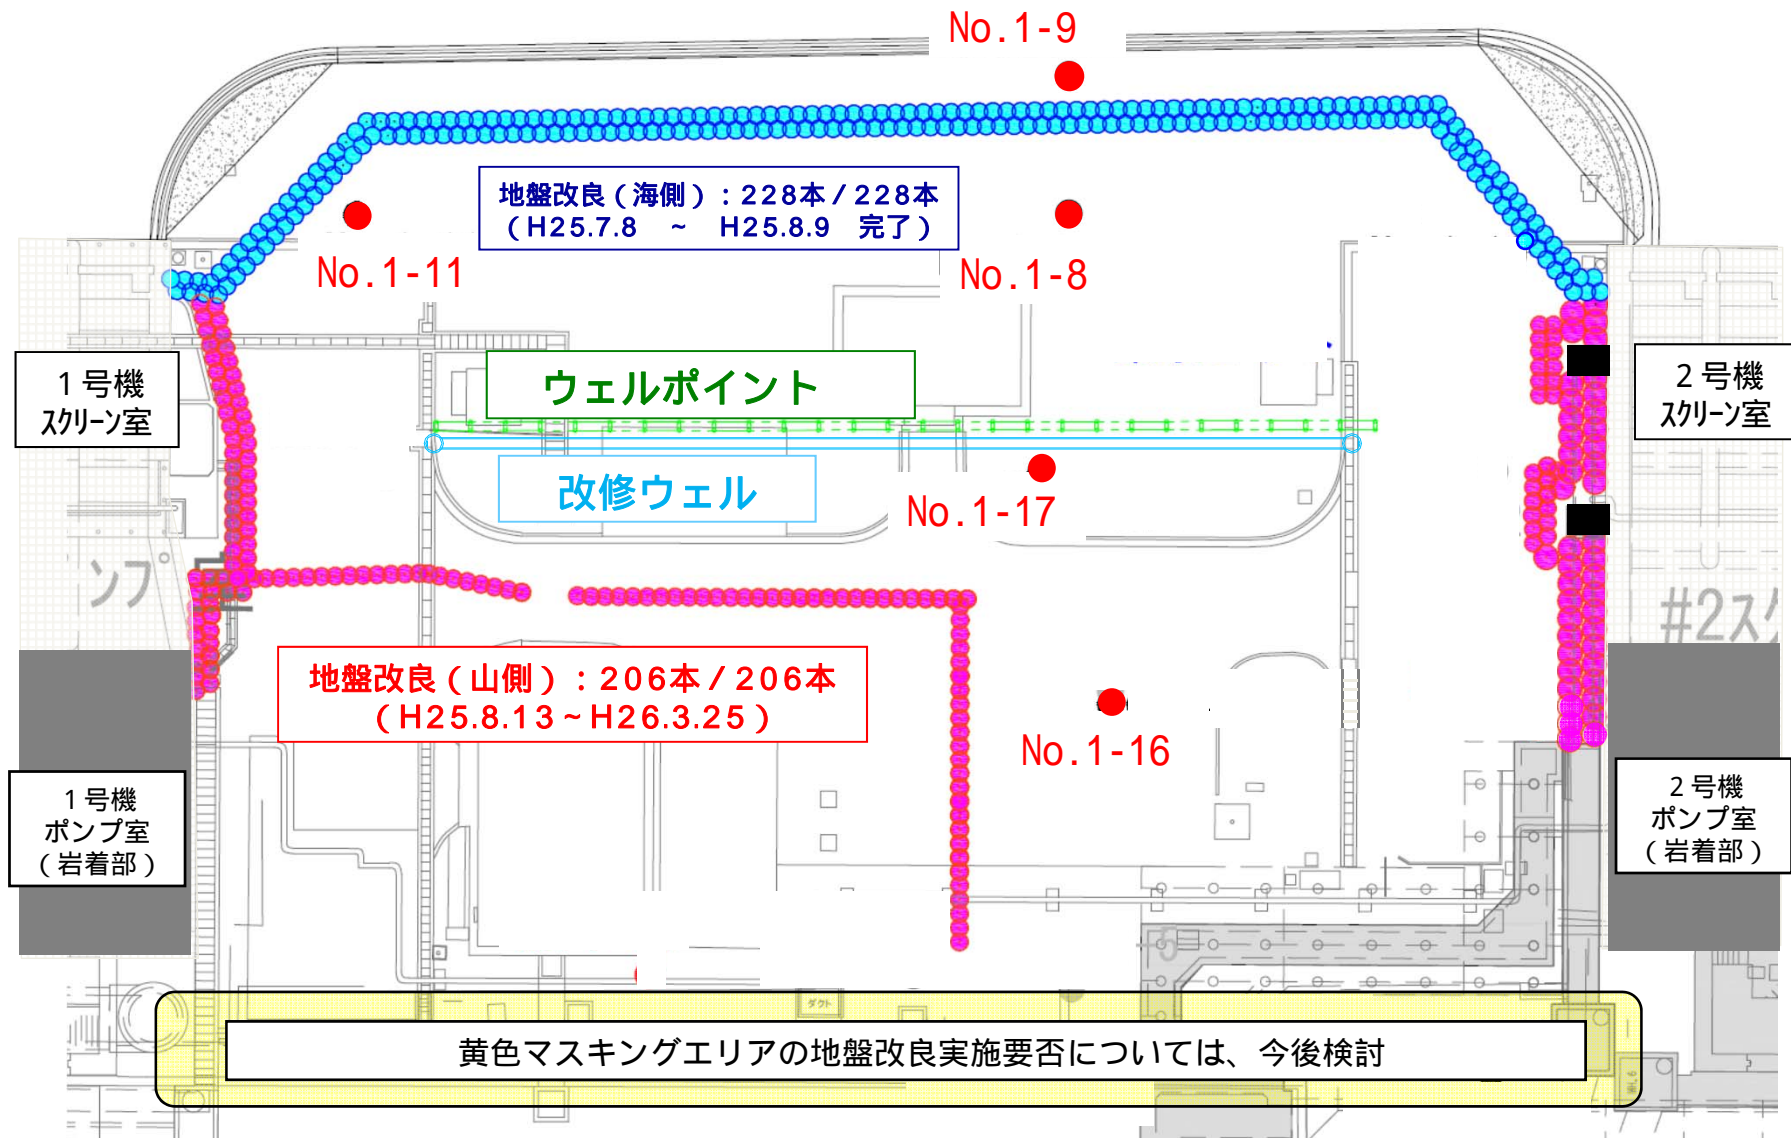


1 - 2号機間ウェルポイントについては2015年10月14日に改修ウェルに切り替え

地下水位の挙動（2-3号機間：12月16日～1月15日）




地下水位(T.P.)[m]

降雨量[mm]

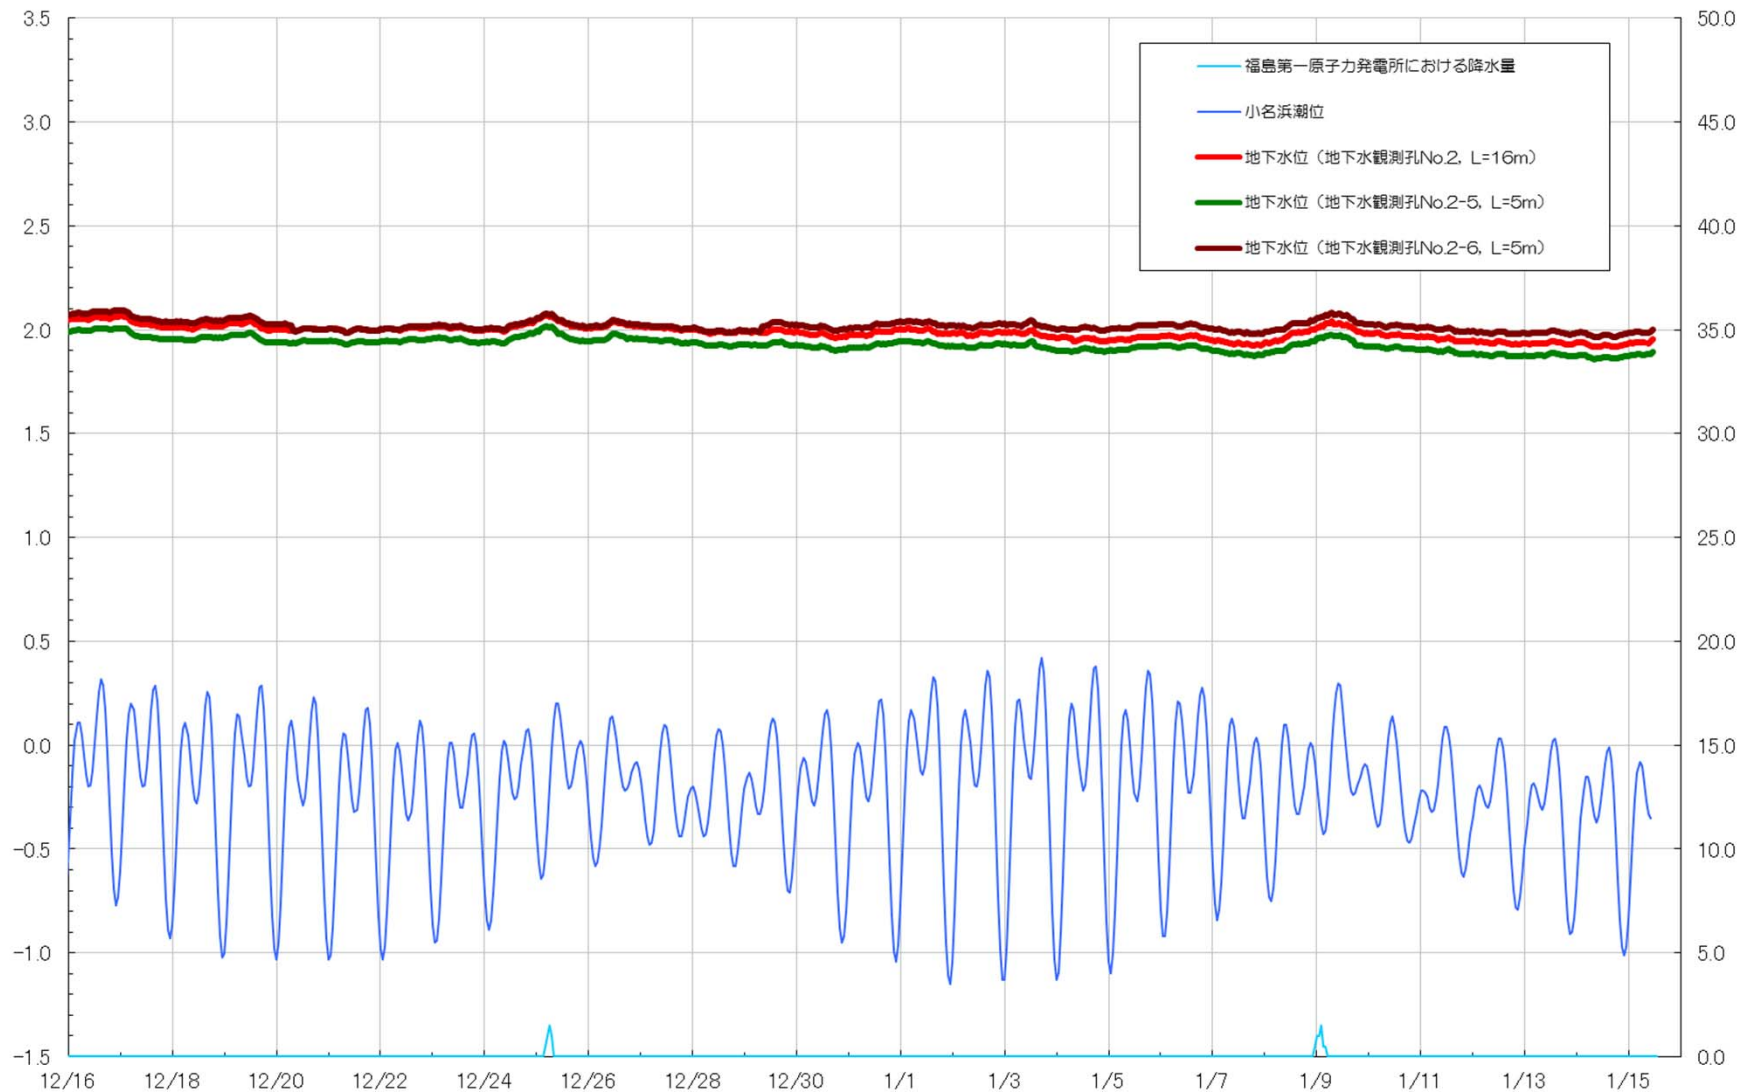


水位計による自動測定データ。

2 - 3号機間地盤改良工事の進捗状況 (1月19日朝時点)

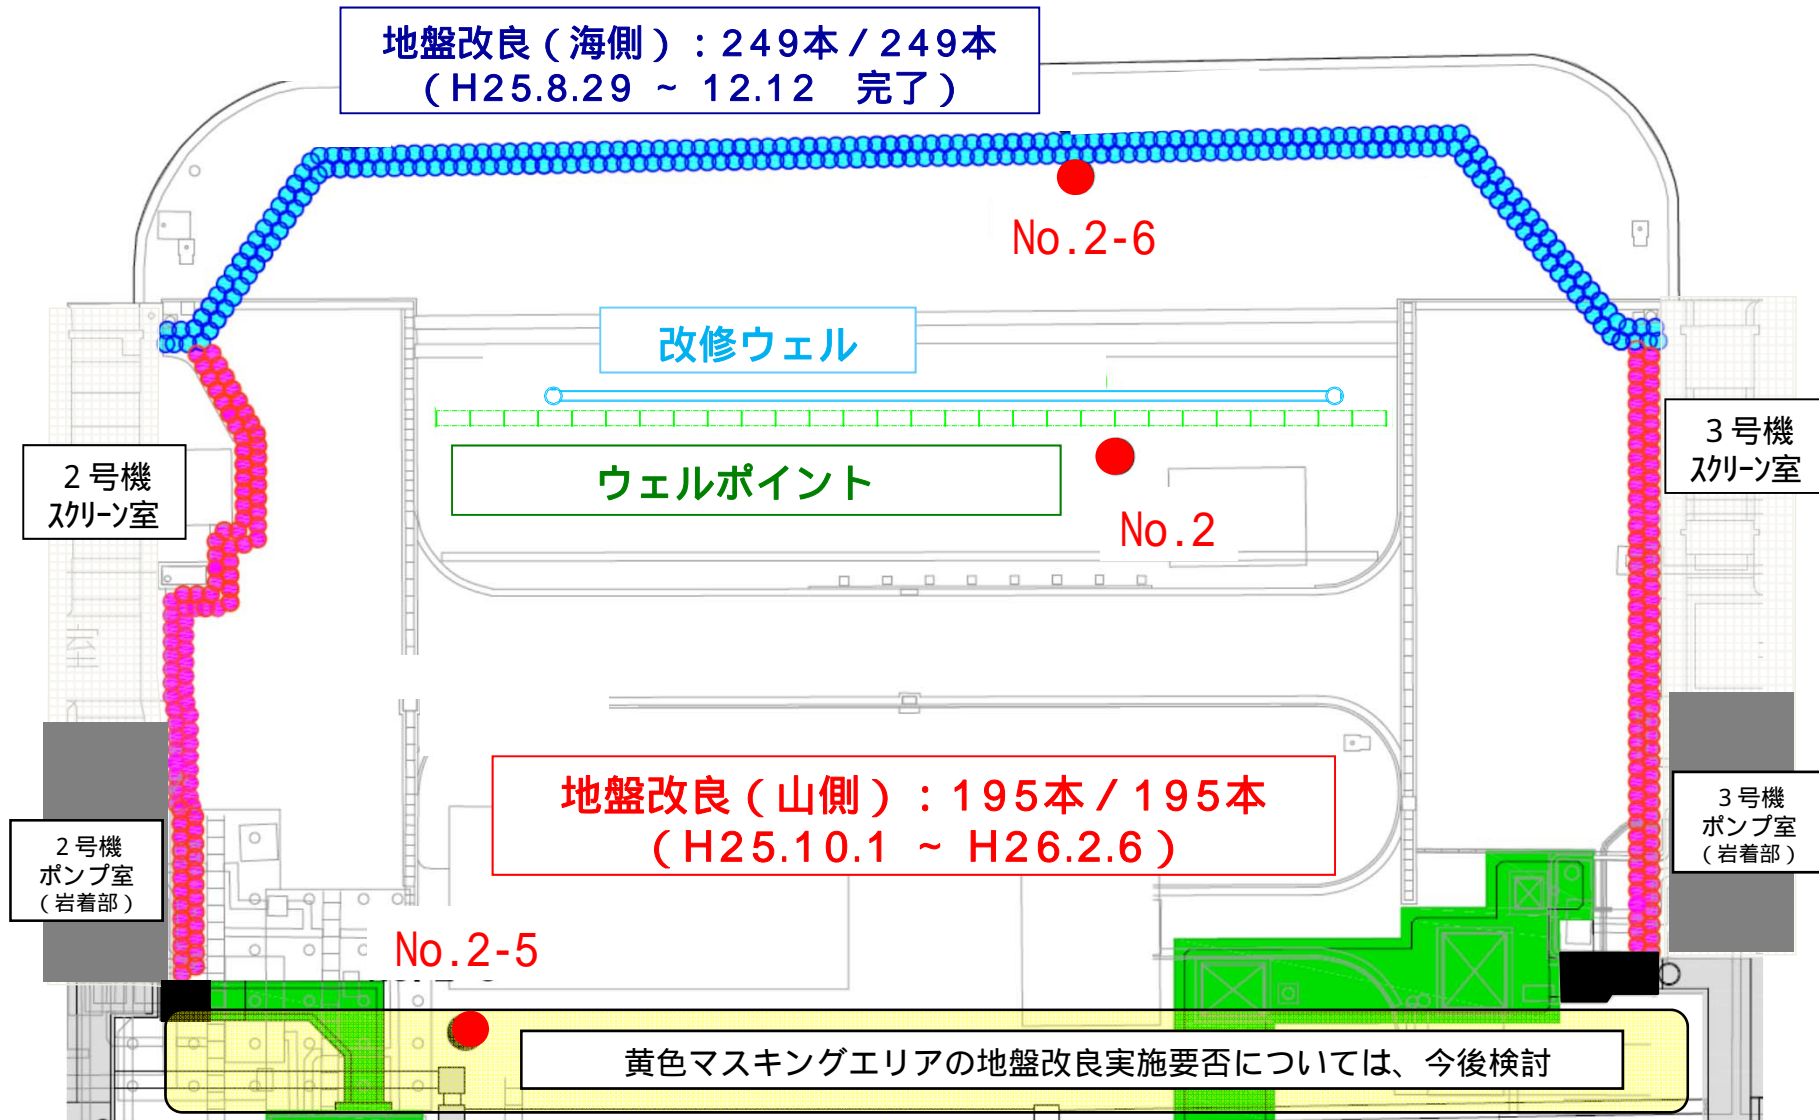


2 - 3号機間ウェルポイントについては2015年10月14日に改修ウェルに切り替え

地下水位の挙動（3-4号機間：12月16日～1月15日）

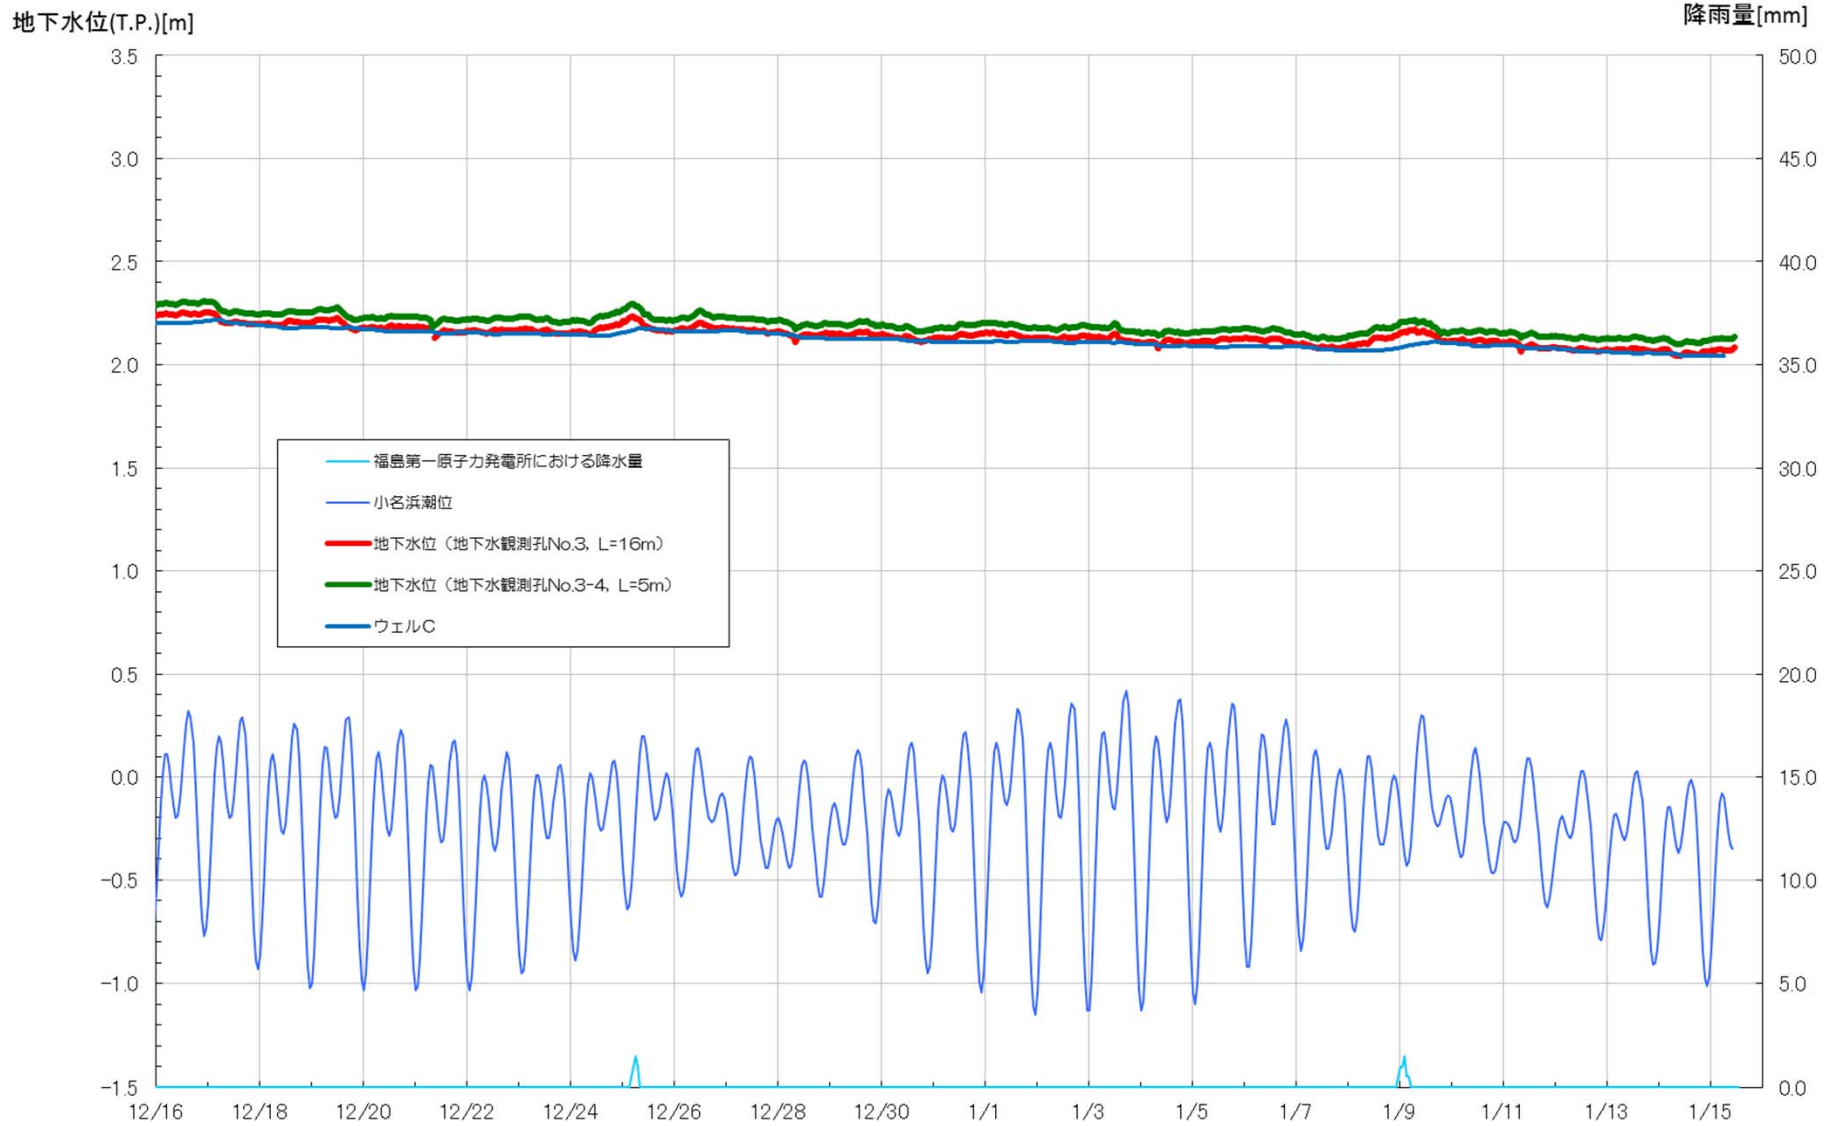

3 - 4号機間地盤改良工事の進捗状況 (1月19日朝時点)

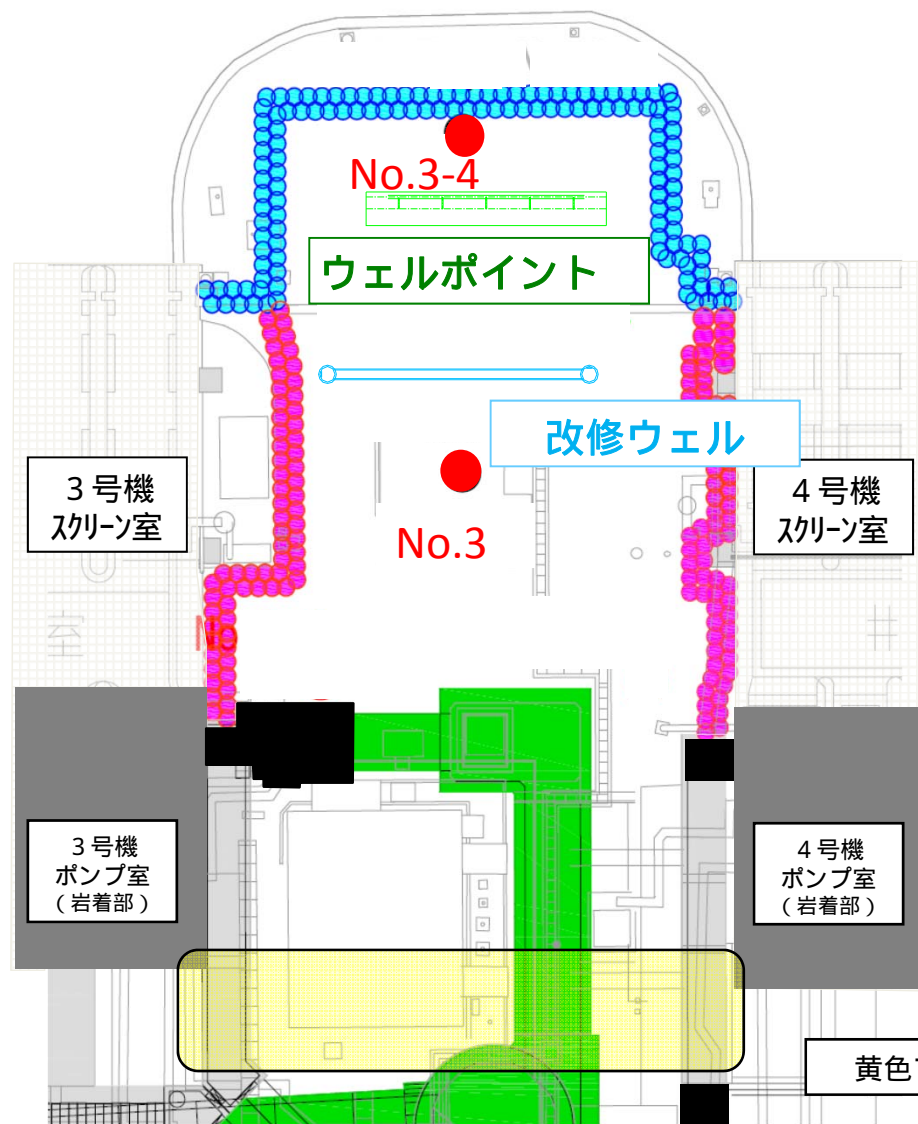

地盤改良 (海側) : 132本 / 132本
(H25.8.23 ~ H26.1.23 完了)

地盤改良 (山側) : 137本 / 137本
(H25.10.19 ~ H26.3.5)

黄色マスキングエリアの地盤改良実施要否については、今後検討