

タービン建屋東側における 地下水及び海水中の放射性物質濃度の状況について

2024/7/25

TEPCO

東京電力ホールディングス株式会社

モニタリング計画（観測点の配置）

● 港湾口北東側

● 港湾口東側


● 港湾口南東側

● 北防波堤北側

● 南防波堤南側

● 海洋への影響のモニタリング
● 港湾内の放射能濃度分布のモニタリング

● 港湾内への影響のモニタリング
■ 地下水濃度のモニタリング

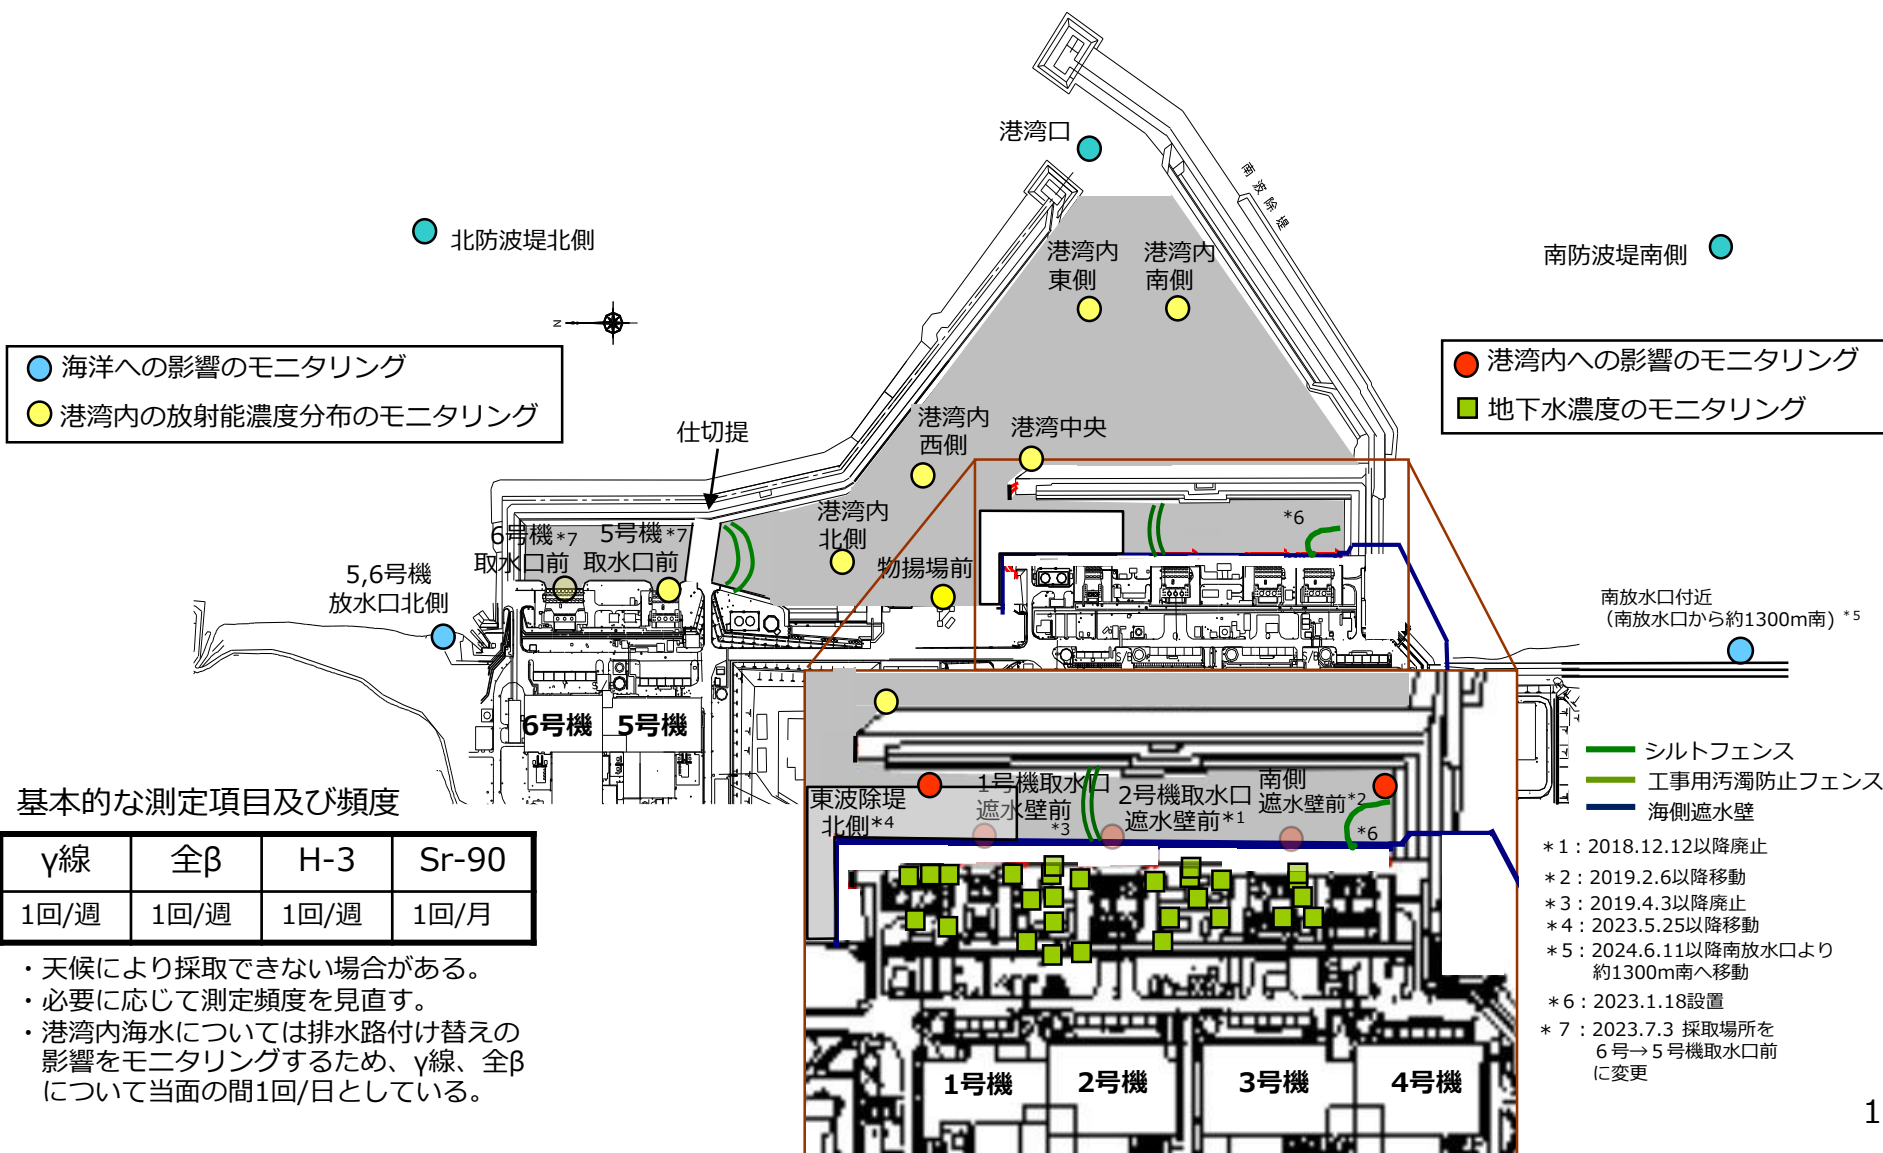

基本的な測定項目及び頻度

γ線	全β	H-3	Sr-90
1回/週	1回/週	1回/週	1回/月

- ・天候により採取できない場合がある。
- ・必要に応じて測定頻度を見直す。
- ・港湾内海水については排水路付け替えの影響をモニタリングするため、γ線、全βについて当面の間1回/日としている。

- * 1 : 2018.12.12以降廃止
- * 2 : 2019.2.6以降移動
- * 3 : 2019.4.3以降廃止
- * 4 : 2023.5.25以降移動
- * 5 : 2024.6.11以降南放水口より約1300m南へ移動
- * 6 : 2023.1.18設置
- * 7 : 2023.7.3 採取場所を6号→5号機取水口前に変更

<タービン建屋東側の地下水濃度>

- 全体的に低下もしくは横ばい傾向にあるが、一部観測点によっては変動が見られる。引き続き、傾向を注視していく。

<排水路の排水濃度>

- 降雨時に濃度が上昇する傾向にあるが、全体的に横ばい傾向にある。
 - ・ 道路・排水路の土砂回収、フェーシングを実施中、排水路及び枝管に浄化材を設置中。

<港湾内外の海水濃度>


- 港湾内では降雨時に上昇が見られるが、港湾外では変化は見られず低い濃度で推移している。^{※1}
 - ・ 港湾内（取水路開渠内含む）の濃度について、上昇時においても告示濃度を十分に下回っている。^{※2}
 - ・ 道路・排水路の土砂回収、フェーシング、海側遮水壁閉合、取水路開渠出口へのシルトフェンス設置等の対策の効果によるものと考えられる。
 - ・ ALPS処理水の放出期間中は、放水口付近の採取地点において、H-3濃度の上昇が確認されているが、海洋拡散シミュレーションの結果などから想定の範囲内と考えている。

「東京電力ホールディングス（株）福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」の記載

※1：P.3 3-1.(1)「周辺海域の海水の放射性物質濃度は、告示で定める濃度限度や世界保健機関の飲料水水質ガイドラインの水準を下回っており、低い水準を維持している。」

※2：P.26 4-6.(2)①「港湾内の放射性物質濃度が告示に定める濃度限度を安定して下回るよう、港湾内へ流出する放射性物質の濃度をできるだけ低減させる。」

<1号機取水口北側、1,2号機取水口間>

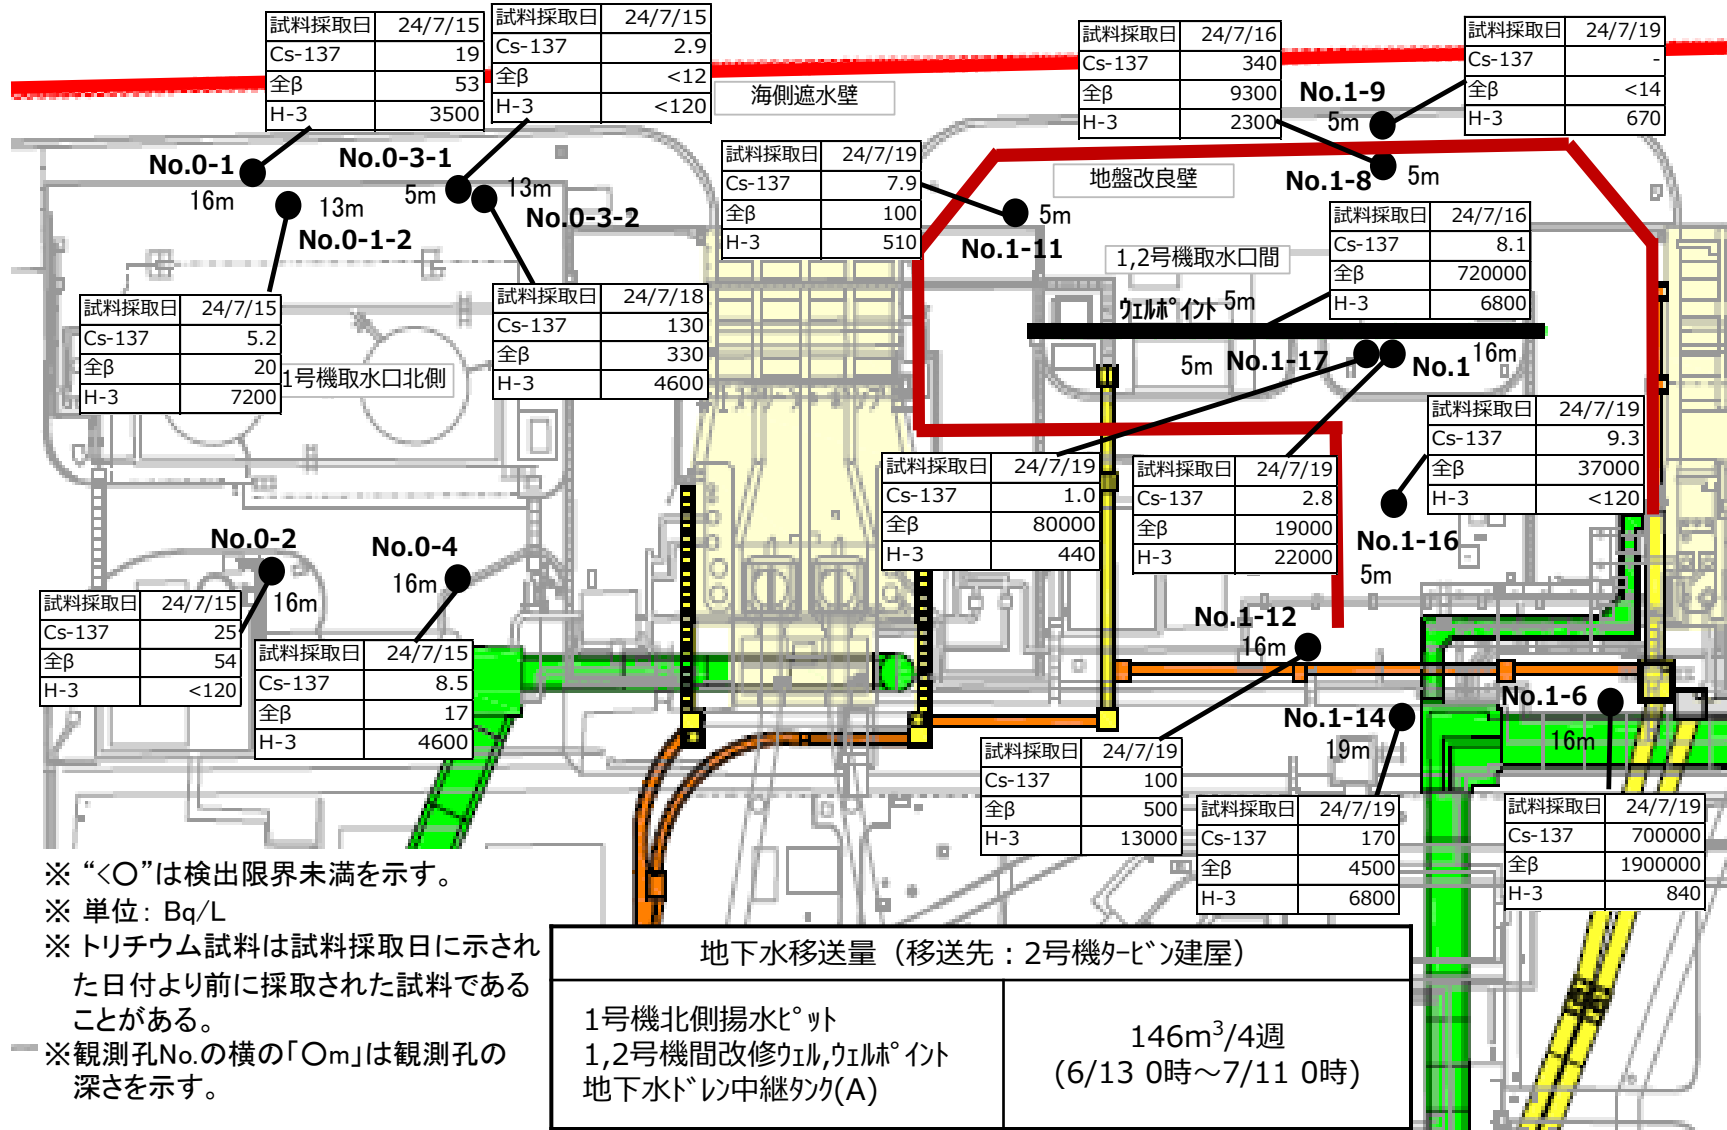


- ※ “<O”は検出限界未滿を示す。
- ※ 単位: Bq/L
- ※ トリチウム試料は試料採取日に示された日付より前に採取された試料であることがある。
- ※ 観測孔No.の横の「Om」は観測孔の深さを示す。

地下水移送量 (移送先: 2号機タービン建屋)	
1号機北側揚水ピット 1,2号機間改修ウエル,ウエルポイント 地下水ドリル中継タワ(A)	146m ³ /4週 (6/13 0時~7/11 0時)

No.0-3-2、No.1、No.1-6については、変動調査中。

<2,3号機取水口間、3,4号機取水口間>

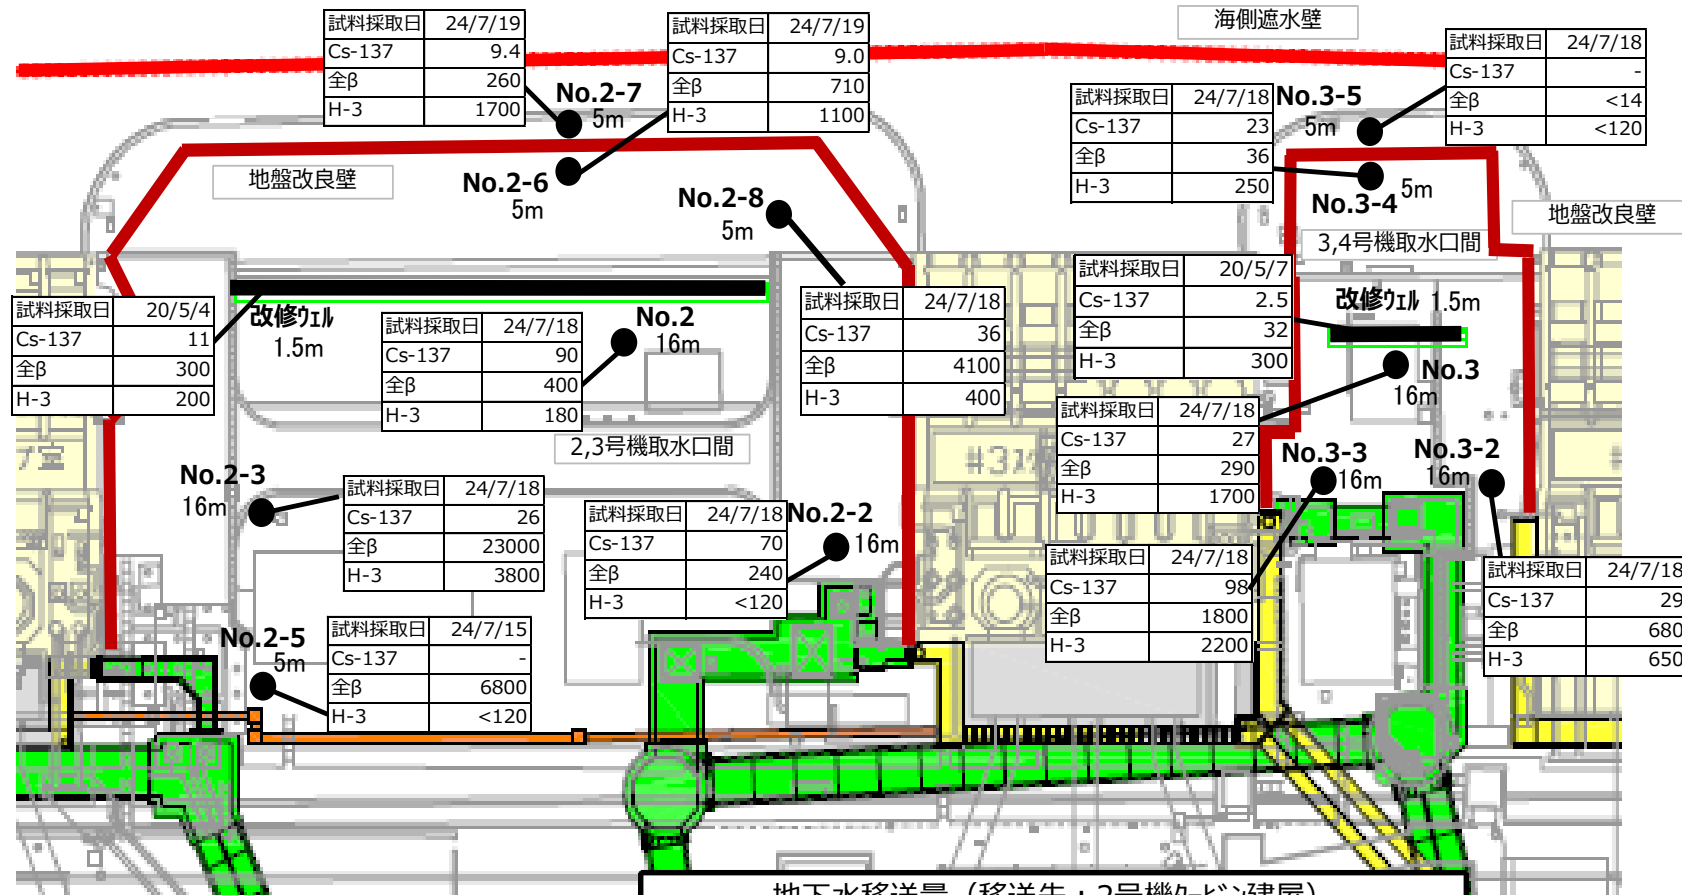

地下水移送量 (移送先: 2号機タービン建屋)	
2,3号機間改修ウエル 地下水ドレン中継タカ(B)	0m ³ /4週 (6/13 0時~7/11 0時)
3,4号機間改修ウエル	0m ³ /4週 (6/13 0時~7/11 0時)

- ※ “<O”は検出限界未満を示す。
- ※ 単位: Bq/L
- ※ トリチウム試料は試料採取日に示された日付より前に採取された試料であることがある。
- ※ 観測孔No.の横の「Om」は観測孔の深さを示す。

No.2-5、2-6、No.3-3については、変動調査中。

<1号機取水口北側エリア>

- H-3濃度は、全観測孔で告示濃度60000Bq/Lを下回り、全体としては横ばい又は低下傾向の観測孔が多い。
- 全β濃度は、全体としては横ばい傾向にあったが、2020.4以降に一時的な上昇が見られ、現在においてもNo.0-1、No.0-1-2、No.0-2、No.0-3-1、No.0-3-2、No.0-4の観測孔で低い濃度で上下動が見られるため、引き続き傾向を注視していく。

<1,2号機取水口間エリア>

- H-3濃度は、全観測孔で告示濃度60000Bq/Lを下回り、No.1-14、No.1-17など上下動が見られる観測孔もあるが、全体的に横ばい又は低下傾向の観測孔が多い。
- 全β濃度は、全体としては横ばい傾向にあるが、No.1-6については上昇傾向が見られ、No.1-9、No.1-11の観測孔で低い濃度で上下動が見られることから、引き続き傾向を注視していく。

<2,3号機取水口間エリア>

- H-3濃度は、全観測孔で告示濃度60000Bq/Lを下回り、全体的に横ばい又は低下傾向の観測孔が多い。
- 全β濃度は、全体としては横ばい傾向にあるが、No.2-5において上下動が見られるため、引き続き傾向を注視していく。


<3,4号機取水口間エリア>

- H-3濃度は、全観測孔で告示濃度60000Bq/Lを下回り、全体的に横ばい又は低下傾向にある。
- 全β濃度は、全体としては横ばいであるが、No.3-4、No.3-5 の観測孔で低い濃度で上下動がみられるため、引き続き傾向を注視していく。

<エリア全体>

- 全β濃度と同様にセシウム濃度についても全体としては横ばい傾向にあるが、低い濃度の観測孔で上下動が見られ最高値を更新している観測孔もあり、降雨との関連性を含め、引き続き調査を継続していく。


1号機取水口北側の地下水の濃度推移 (H-3)

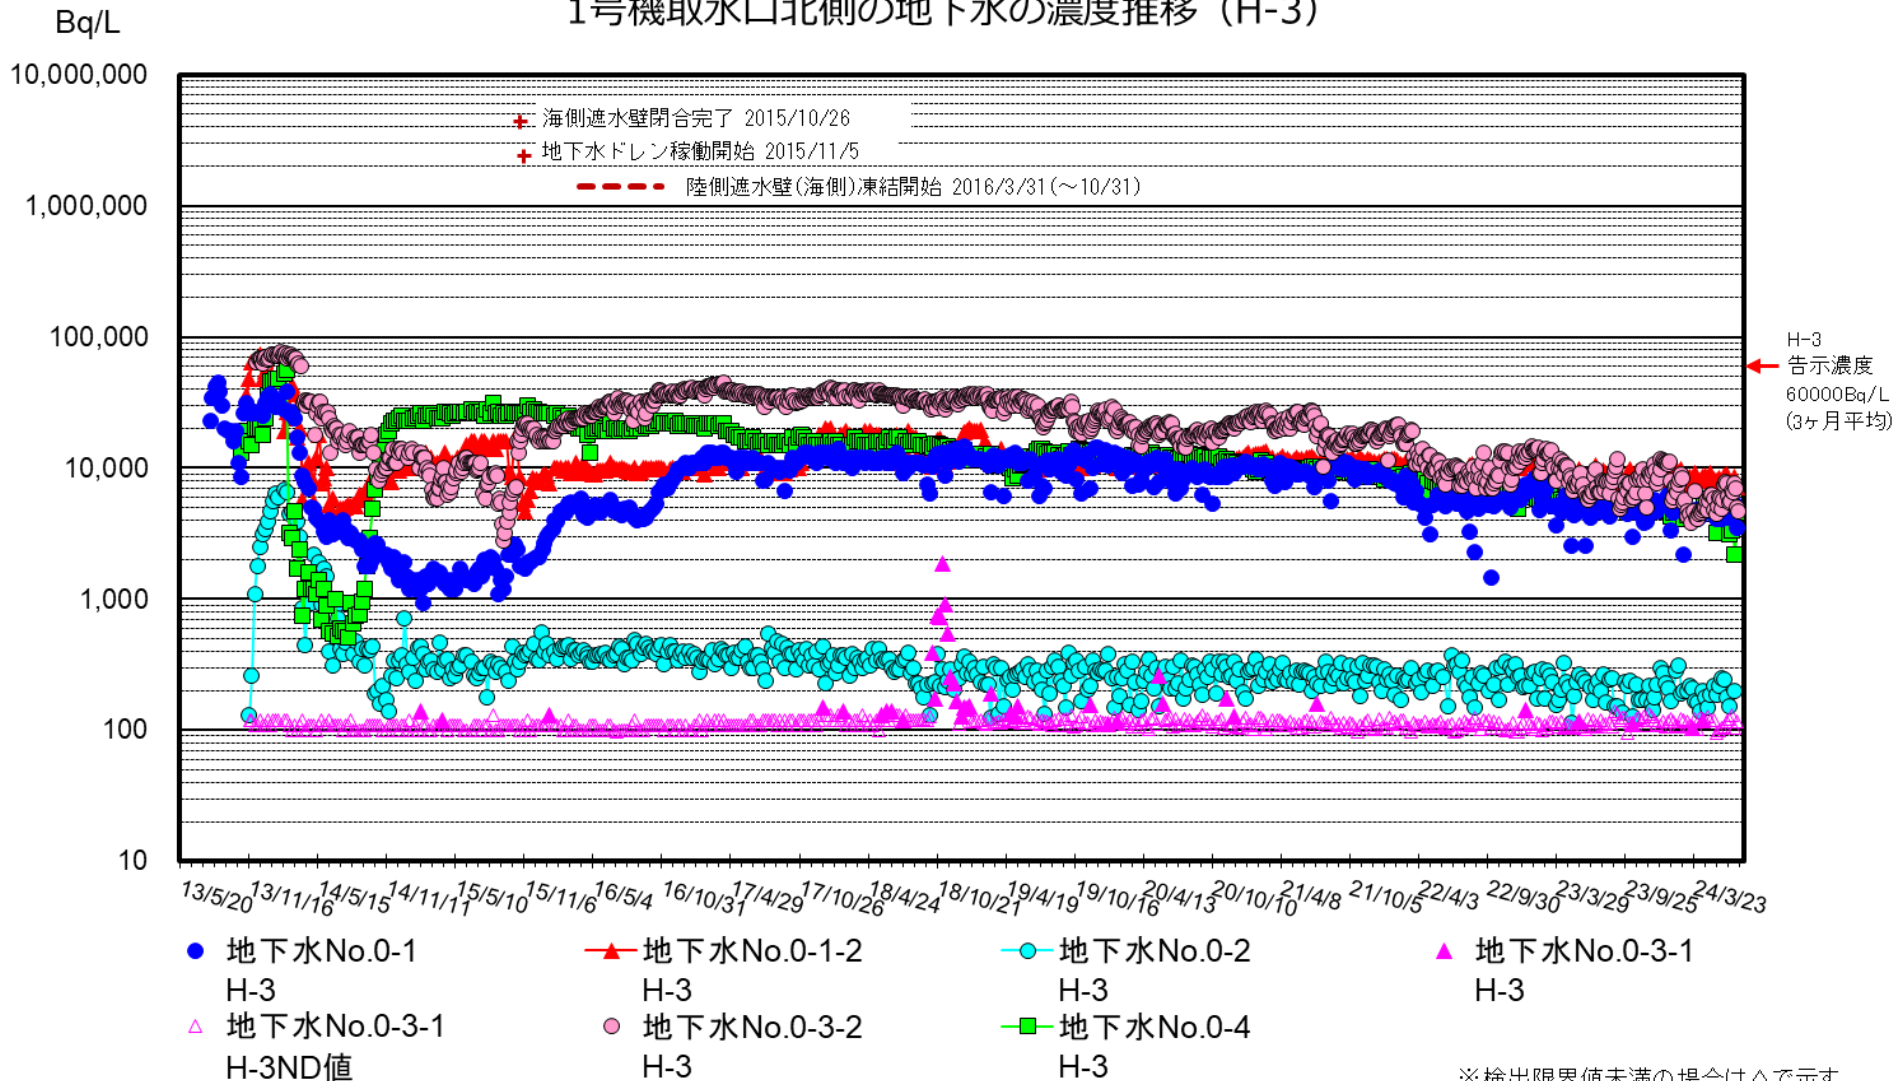

※検出限界値未満の場合は△で示す。
検出限界値は各地点とも同じ。


1号機取水口北側の地下水の濃度推移 (2/2)

1号機取水口北側の地下水の濃度推移 (全β)

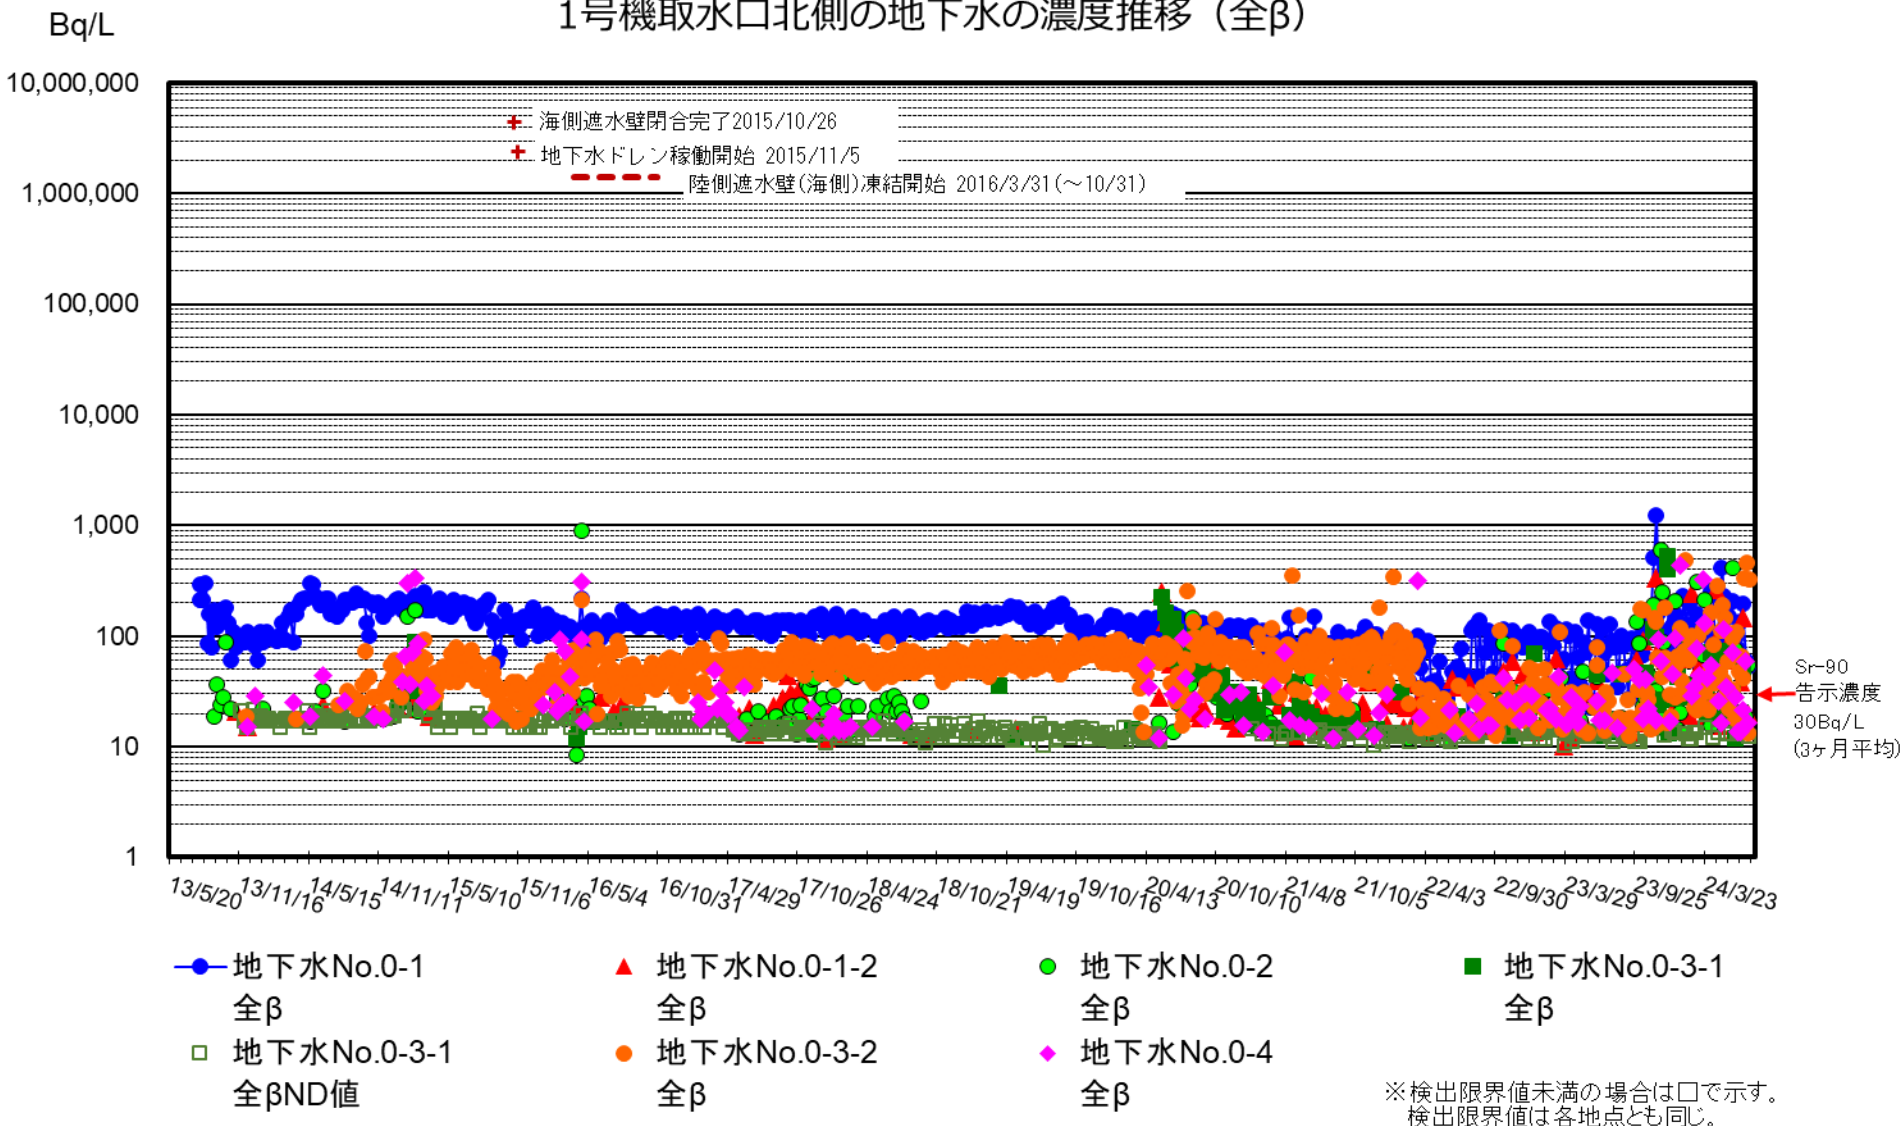

No.0-3-2について、変動調査を実施中。


1,2号機取水口間の地下水の濃度推移 (H-3)

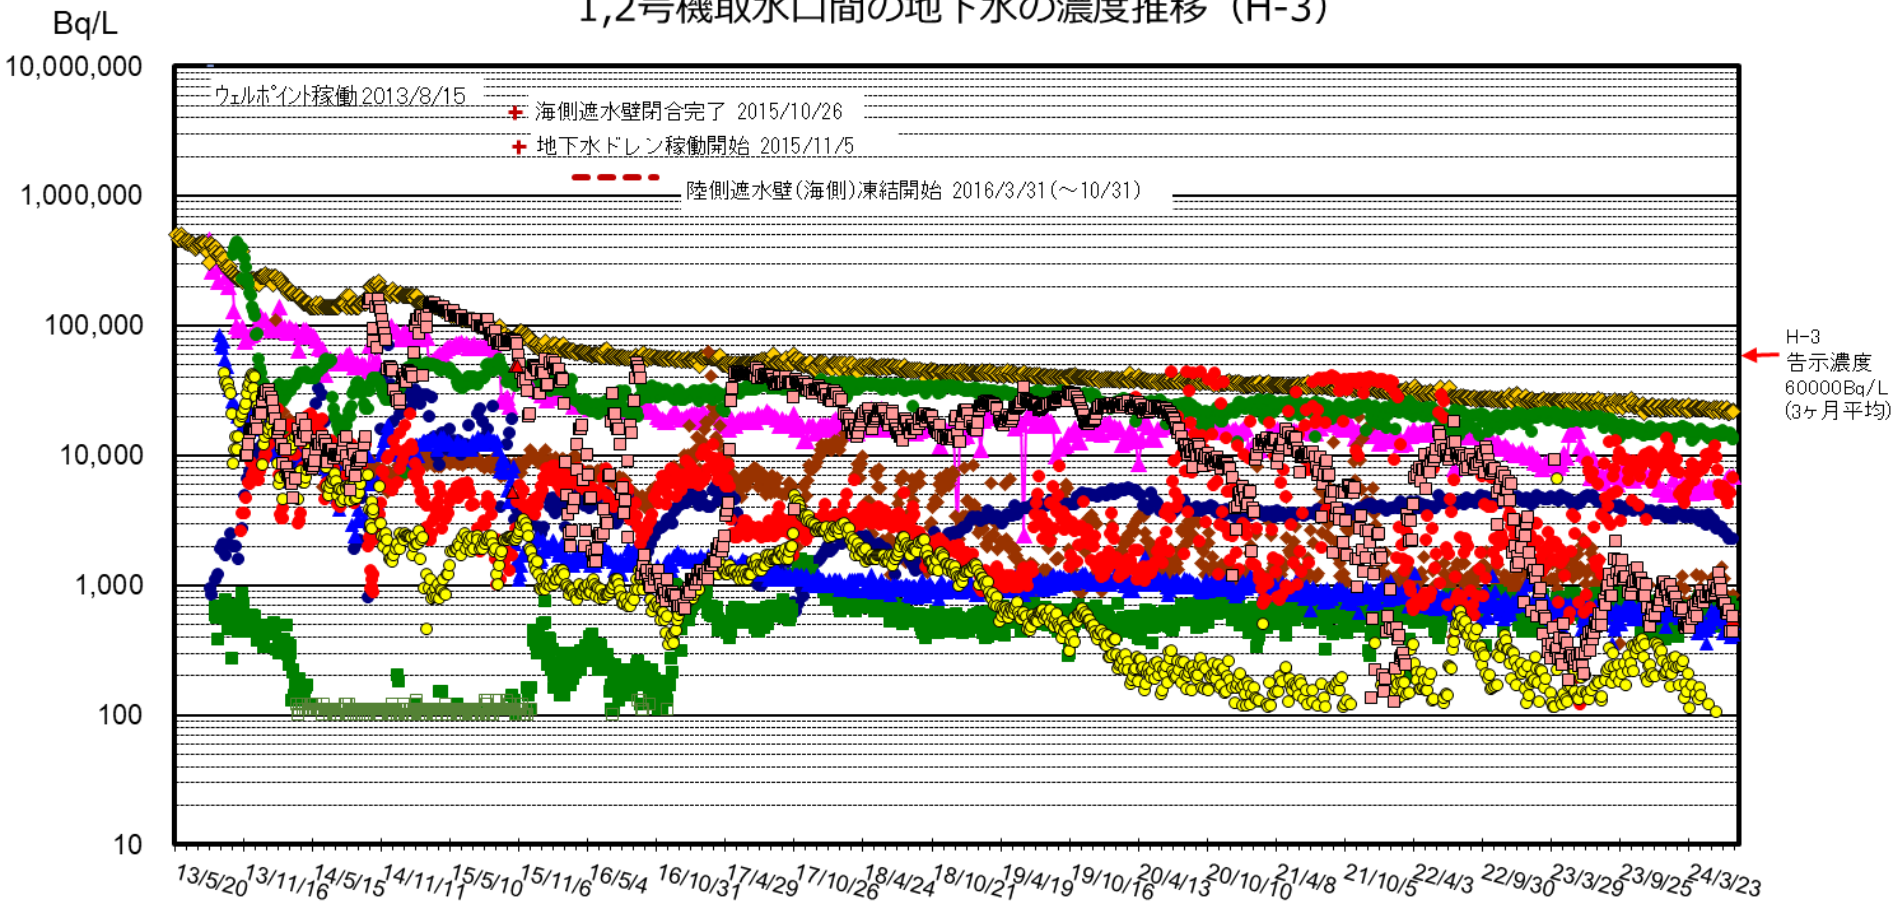

- | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| ◆ 地下水No.1
H-3 | ◆ 地下水No.1-6
H-3 | ● 地下水No.1-8
H-3 | ■ 地下水No.1-9
H-3 | □ 地下水No.1-9
H-3ND値 | ▲ 地下水No.1-11
H-3 |
| ● 地下水No.1-12
H-3 | ● 地下水No.1-14
H-3 | ● 地下水No.1-16
H-3 | ■ 地下水No.1-17
H-3 | ▲ 1,2uWelポイント
H-3 | ▲ 1,2u改修Wel
H-3 |

※ 検出限界値未満の場合は□で示す。検出限界値は各地点とも同じ。

1,2号機取水口間の地下水の濃度推移 (全β、Sr-90)

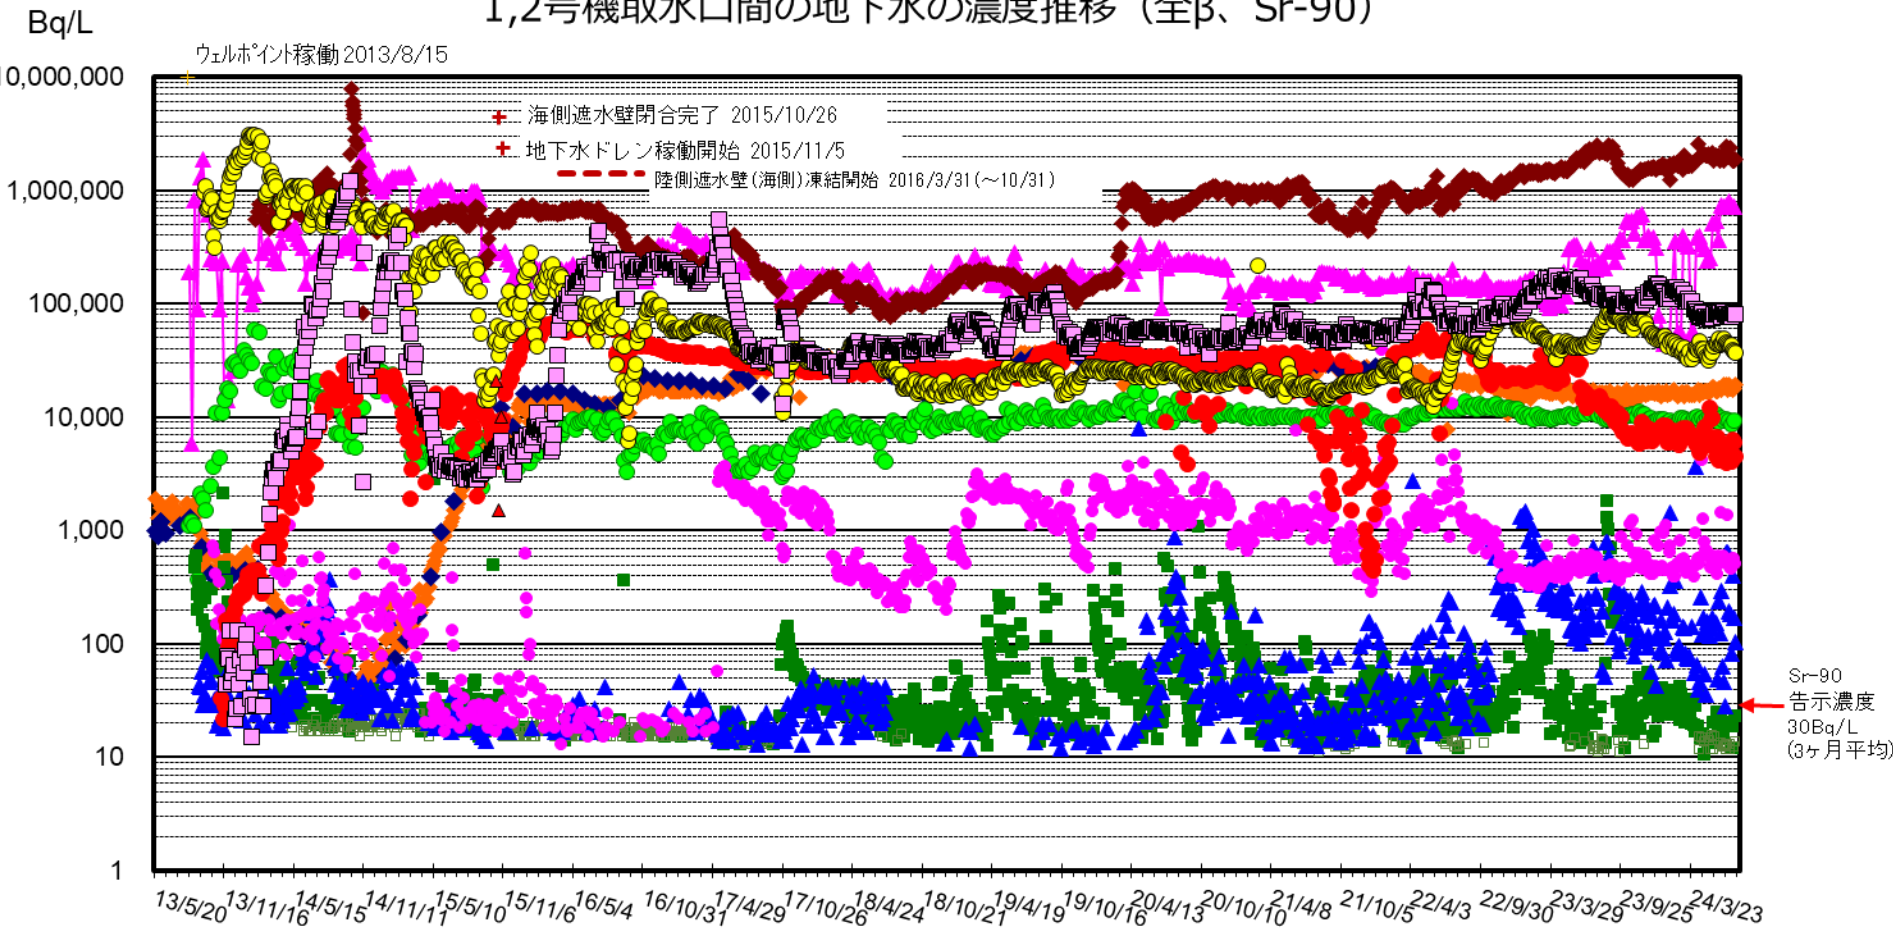


- ◆ 地下水No.1 全β
- ◆ 地下水No.1 Sr-90
- ◆ 地下水No.1-6 全β
- 地下水No.1-8 全β
- 地下水No.1-9 全β
- 地下水No.1-9 全βNND値
- ▲ 地下水No.1-11 全β
- 地下水No.1-12 全β
- 地下水No.1-14 全β
- 地下水No.1-16 全β
- 地下水No.1-17 全β
- ▲ 1,2uウエルポイント 全β
- ▲ 1,2u改修ウエル 全β


※ 検出限界値未満の場合は□で示す。検出限界値は各地点とも同じ。

No.1、No.1-6について、変動調査を実施中。

2,3号機取水口間の地下水の濃度推移(H-3)

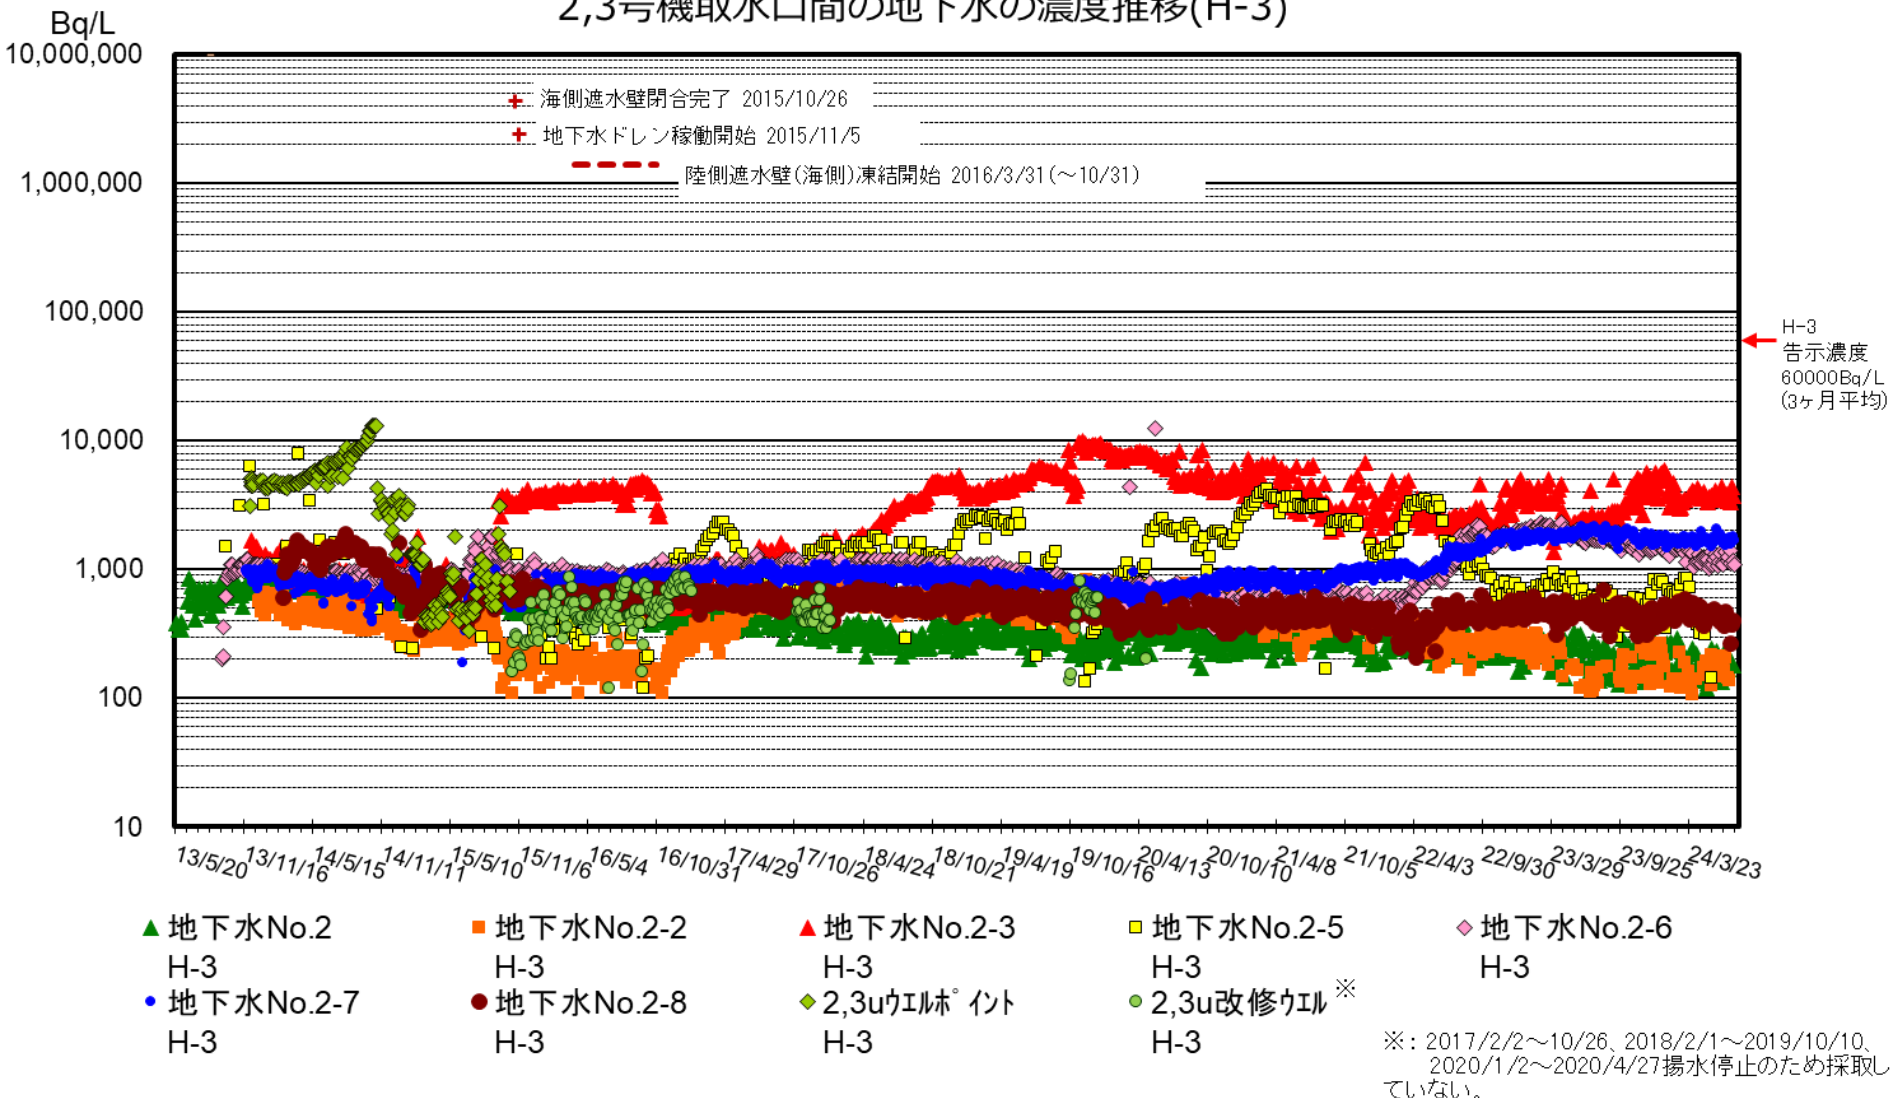


2,3号機取水口間の地下水の濃度推移(全β、Sr-90)

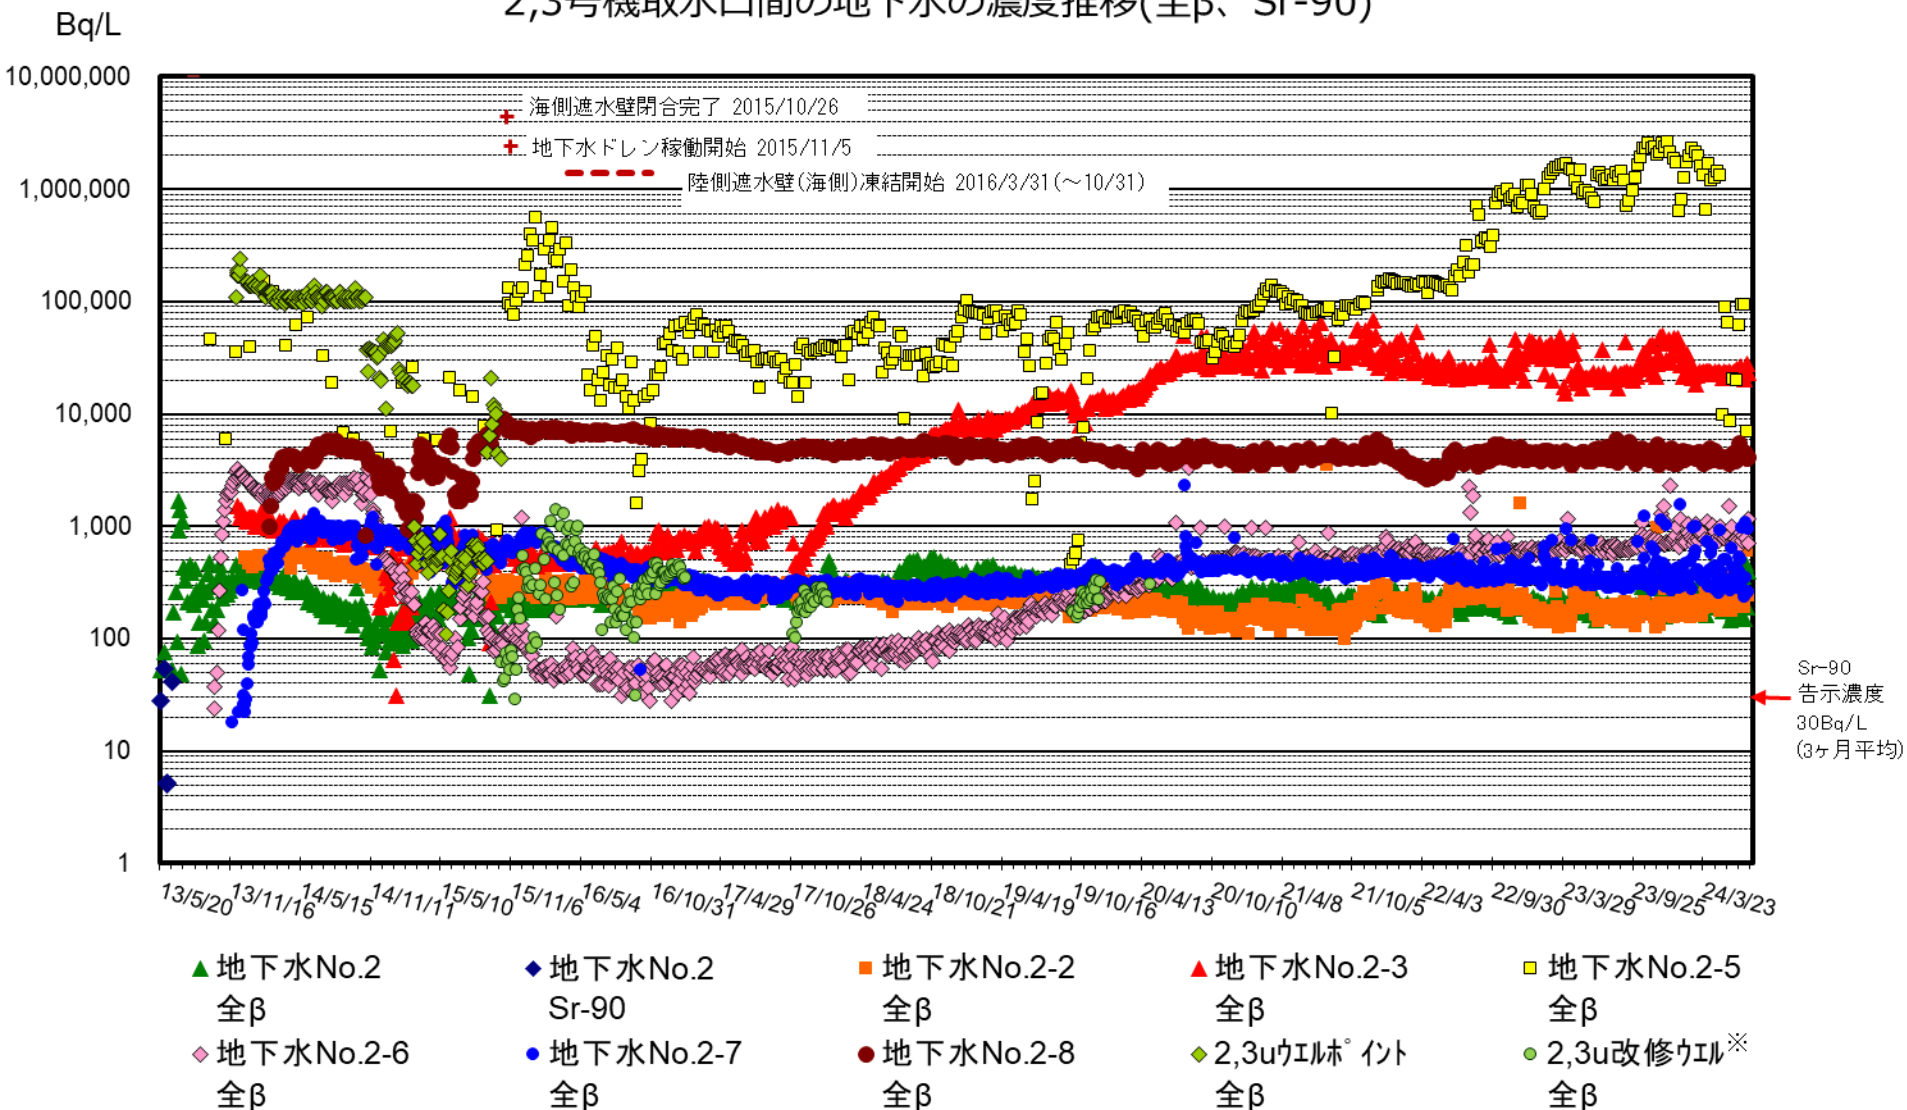

No.2-5、No.2-6について、変動調査を実施中。

※: 2017/2/2～10/26、2018/2/1～2019/10/10、2020/1/2～2020/4/27揚水停止のため採取していない。
 2020/5/7～揚水実績がないため採取中止。

3,4号機取水口間の地下水の濃度推移 (H-3)

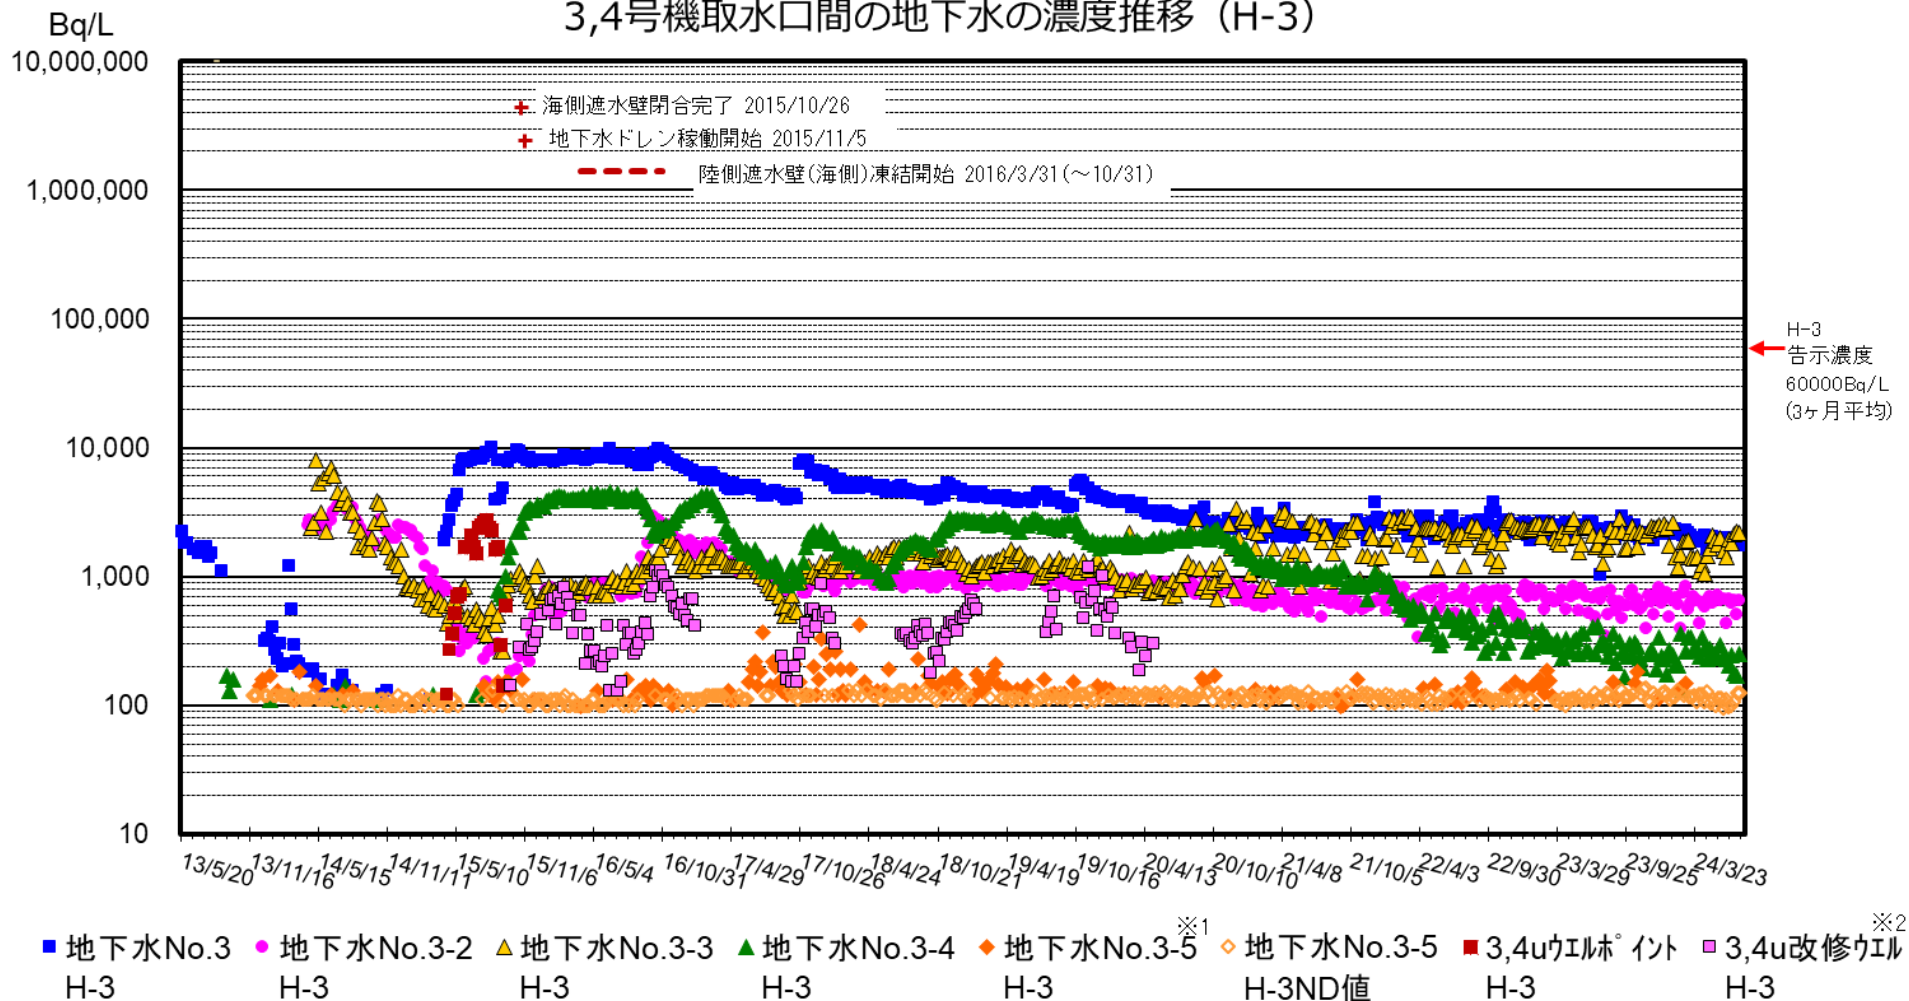


※ 検出限界値未満の場合は◇で示す。検出限界値は各地点とも同じ。

※1: 2015/5/20～7/8 水位低下のため採取できず。

※2: 2015/10/15, 29, 11/5 水位低下のため採取できず。2018/2/1～2018/7/12, 2019/2/7～2019/7/25, 2019/9/5～10/24, 2020/2/6～2/27, 3/19～3/26 揚水停止のため採取していない。2020/5/14～揚水実績がないため採取中止。

3,4号機取水口間の地下水の濃度推移 (全β)

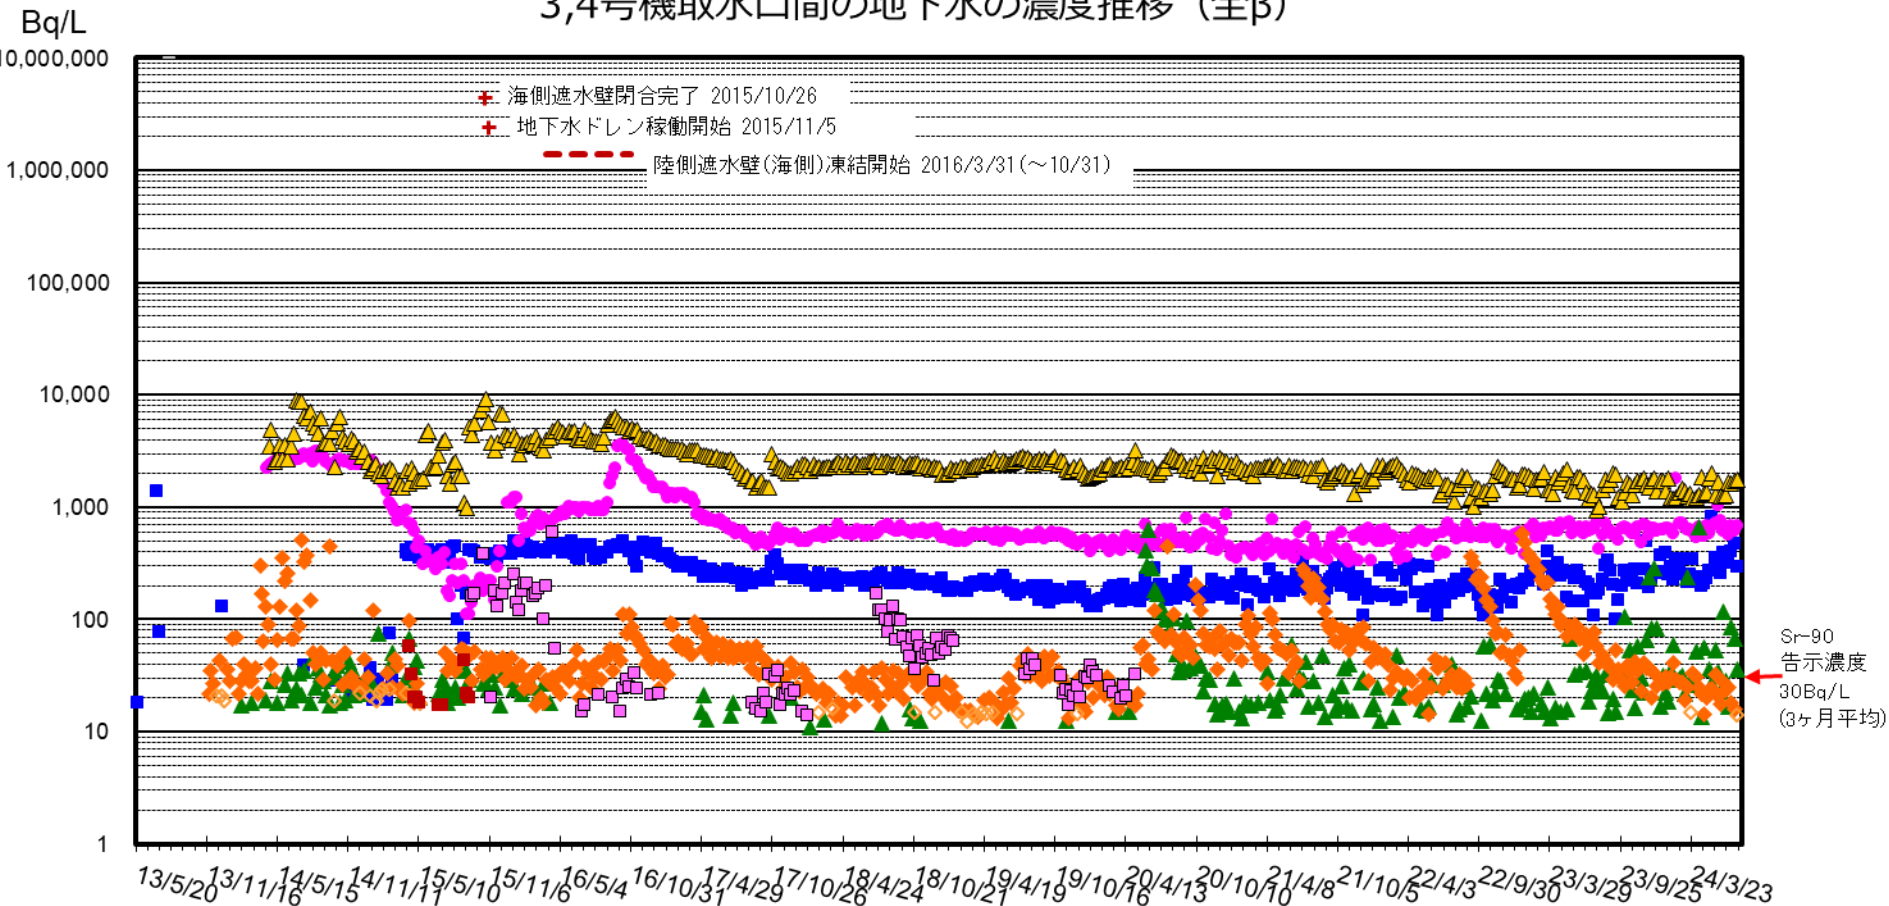

■ 地下水No.3 全β ● 地下水No.3-2 全β ▲ 地下水No.3-3 全β ▲ 地下水No.3-4 全β ◆ 地下水No.3-5 全β ◆ 地下水No.3-5 全BND値 ■ 3,4uウエル^{※1} イント 全β ■ 3,4u改修ウエル^{※2} 全β

※ 検出限界値未満の場合は◇で示す。検出限界値は各地点とも同じ。
 ※1: 2015/5/20~7/8 水位低下のため採取できず。
 ※2: 2015/10/15,29,11/5 水位低下のため採取できず。2018/2/1~2018/7/12,2019/2/7~2019/7/25,2019/9/5~10/24,2020/2/6~2/27,3/19~3/26 揚水停止のため採取していない。2020/5/14~ 揚水実績がないため採取中止。

<A排水路>

- 道路・排水路の土砂回収を実施中。
- 全体的に横ばい傾向にある。
- Cs-137濃度、全β濃度は降雨時に上昇する傾向にある。

<物揚場排水路>

- 道路・排水路の土砂回収を実施中。
- 全体的に横ばい傾向にある。
- Cs-137濃度、全β濃度は降雨時に上昇する傾向にある。

<K排水路>

- 道路・排水路の土砂回収を実施中、排水路及び枝管に浄化材を設置中。
- Cs-137濃度、全β濃度は横ばい傾向にあるが、降雨時に上昇する傾向にある。
- H-3濃度は低下傾向にあったが、2017.9以降横ばい傾向となり、2023.5以降ゆるやかに下降傾向にある。


<C排水路>

- 道路・排水路の土砂回収を実施中。
- 全体的に横ばい傾向にある。
- Cs-137濃度、全β濃度は降雨時に上昇する傾向にある。

<D排水路>

- 敷地西側の線量が低いエリアの排水を2022/8/30より通水開始。
- 低い濃度で横ばい傾向にある。
- 2022/11/29より連続モニタを設置し、1/2号機開閉所周辺の排水を通水開始。
- Cs-137濃度、全β濃度は降雨時に上昇する傾向にある。


排水路の排水の濃度推移 (Cs-137)

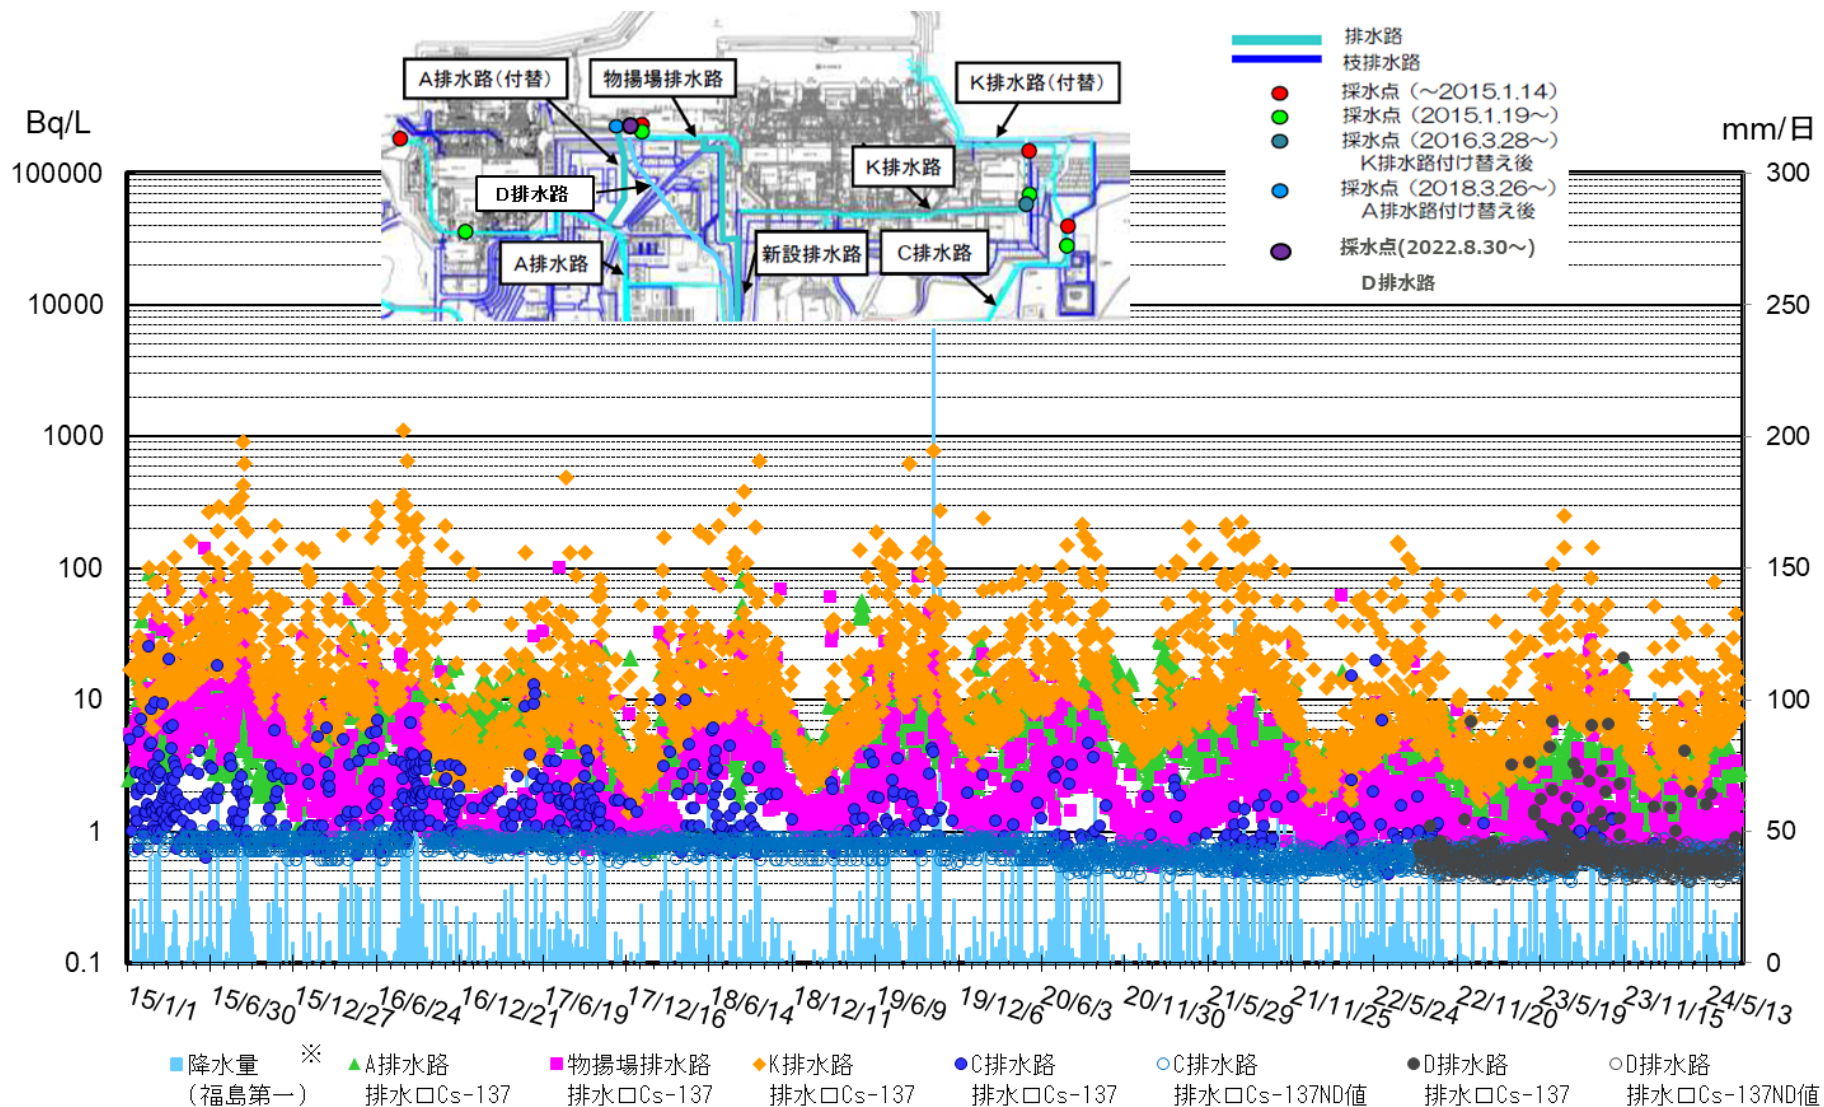

※:2017/5/13～5/15 欠測につき浪江アマダスのデータを使用。

注:検出限界値未満の場合は○で示す。検出限界値は各地点とも同等。


排水路の排水の濃度推移 (H-3)

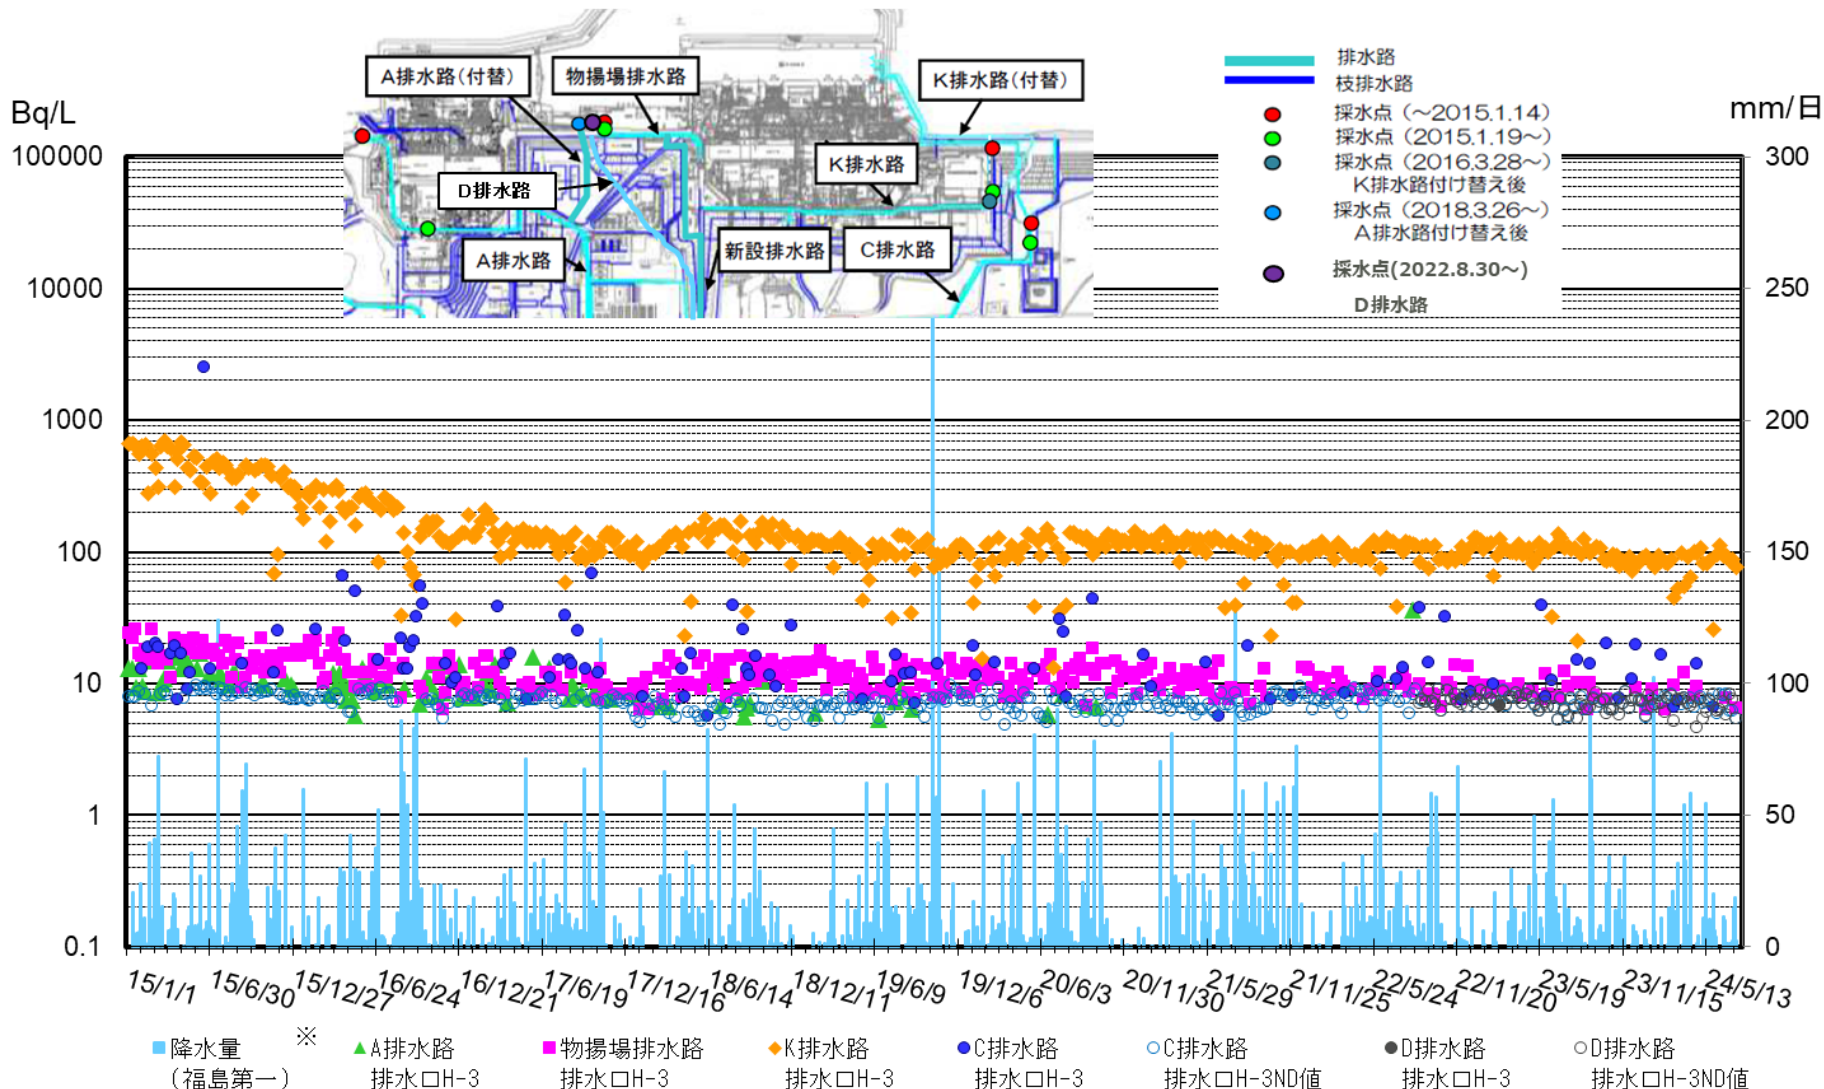

※: 2017/5/13～5/15 欠測につき浪江アタスのデータを使用。

注: 検出限界値未満の場合は○で示す。検出限界値は各地点とも同じ。


排水路の排水の濃度推移 (全β)

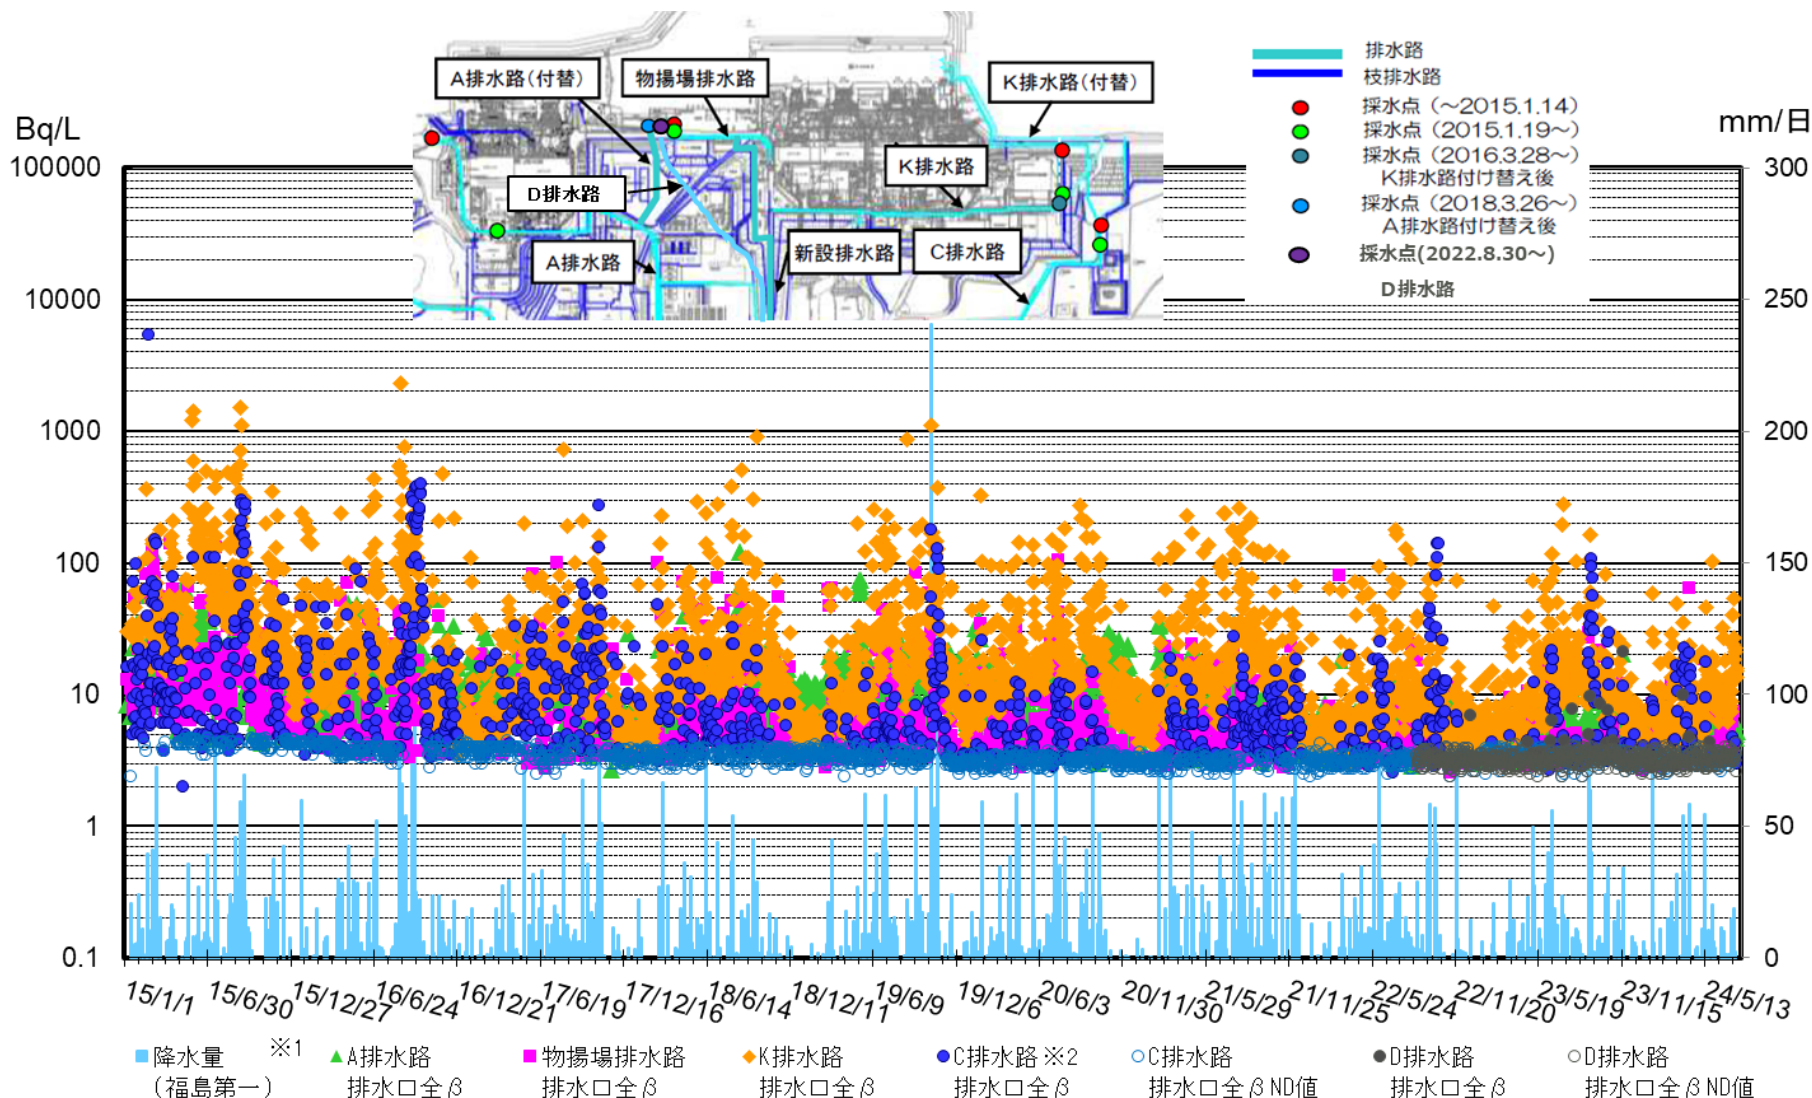

※1: 2017/5/13~5/15 欠測につき
浪江アマダスのデータを使用。

注: 検出限界値未満の場合は○で示す。検出限界値は
各地点とも同じ。

※2: C排水路について2016/9/14~10/11は採水点の溜水を採水することにより
高めの数値となることがあった。(新設排水路への切替の影響)

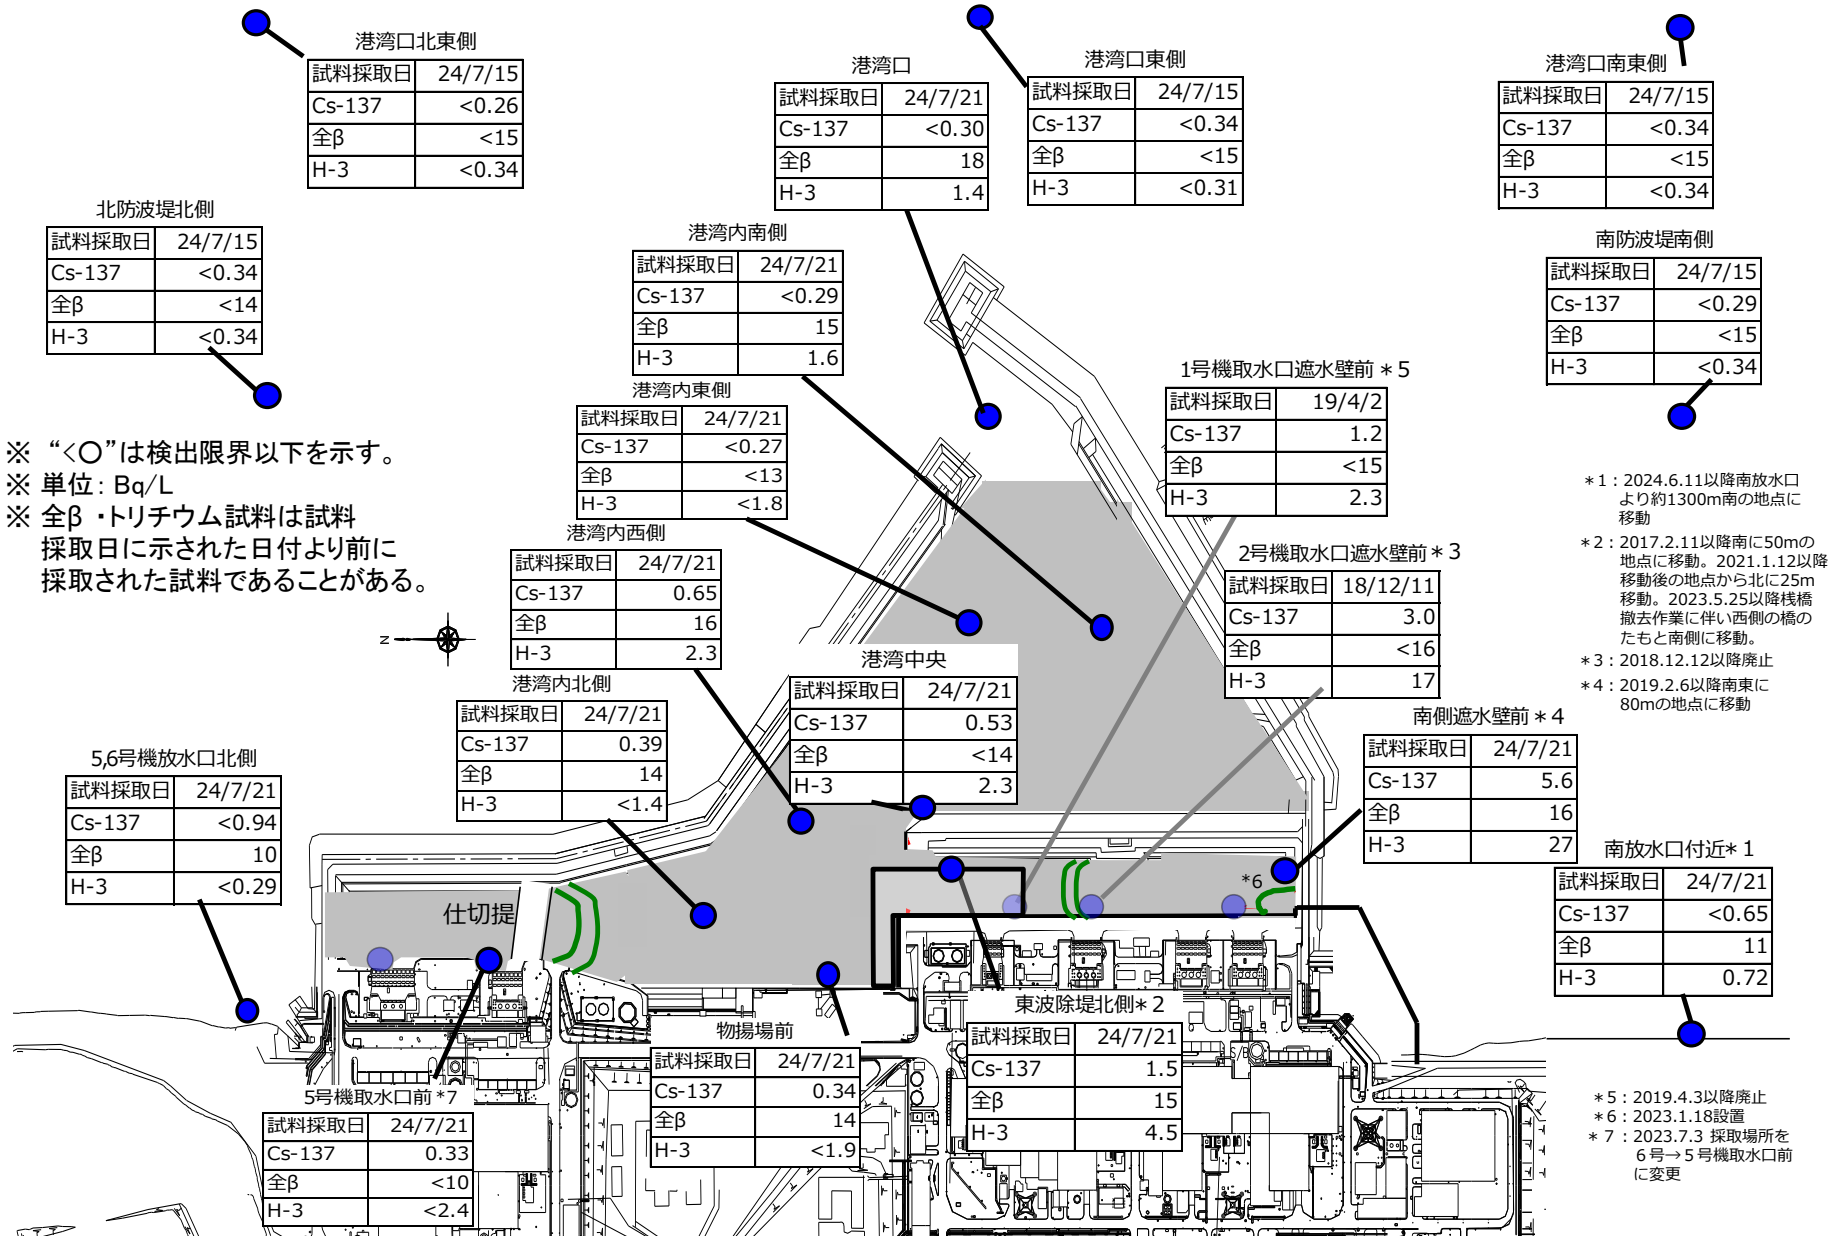

*1: 2024.6.11以降南放水口より約1300m南の地点に移動
 *2: 2017.2.11以降南に50mの地点に移動。2021.1.12以降移動後の地点から北に25m移動。2023.5.25以降棧橋撤去作業に伴い西側の橋のたもと南側に移動。
 *3: 2018.12.12以降廃止
 *4: 2019.2.6以降南東に80mの地点に移動
 *5: 2019.4.3以降廃止
 *6: 2023.1.18設置
 *7: 2023.7.3 採取場所を6号→5号機取水口前に変更

<1～4号機取水路開渠内エリア>

- 告示濃度未満で推移しており、降雨時に一時的なCs-137濃度、Sr-90濃度の上昇が見られるが、長期的には低下傾向が見られる。
- 海側遮水壁鋼管矢板打設・継手処理の完了後、濃度の低下が見られる。
- メガフロート関連工事によりシルトフェンスを開渠中央へ移設した2019.3.20以降、Cs-137濃度について、南側遮水壁前が高め、東波除堤北側が低めで推移している。

<港湾内エリア>

- 告示濃度未満で推移しており、降雨時に一時的なCs-137濃度、Sr-90濃度の上昇が見られるが、長期的には低下傾向が見られる。
- 1～4号機取水路開渠内エリアより低いレベルとなっている。
- 海側遮水壁鋼管矢板打設・継手処理の完了後、濃度の低下が見られる。


<港湾外エリア>

- 海側遮水壁鋼管矢板打設・継手処理の完了後、Cs-137濃度、Sr-90濃度の低下が見られ、低い濃度で推移している。
- Cs-137濃度は、5、6号機放水口北側、南放水口付近で気象・海象等の影響により、一時的な上昇が観測される事がある。
- Sr-90濃度は、港湾外（南北放水口）で2021年度に変動が見られたが、気象・海象等による影響の可能性など引き続き傾向を注視していく。
- ALPS処理水の放出期間中は、放水口付近採取地点において、H-3濃度の上昇が確認されているが、海洋拡散シミュレーションの結果などから想定範囲内と考えている。

1～4号機取水路開渠内の海水の濃度推移 (1/3)

Bq/L

1～4号機取水路開渠内の海水の濃度推移 (Cs-137)

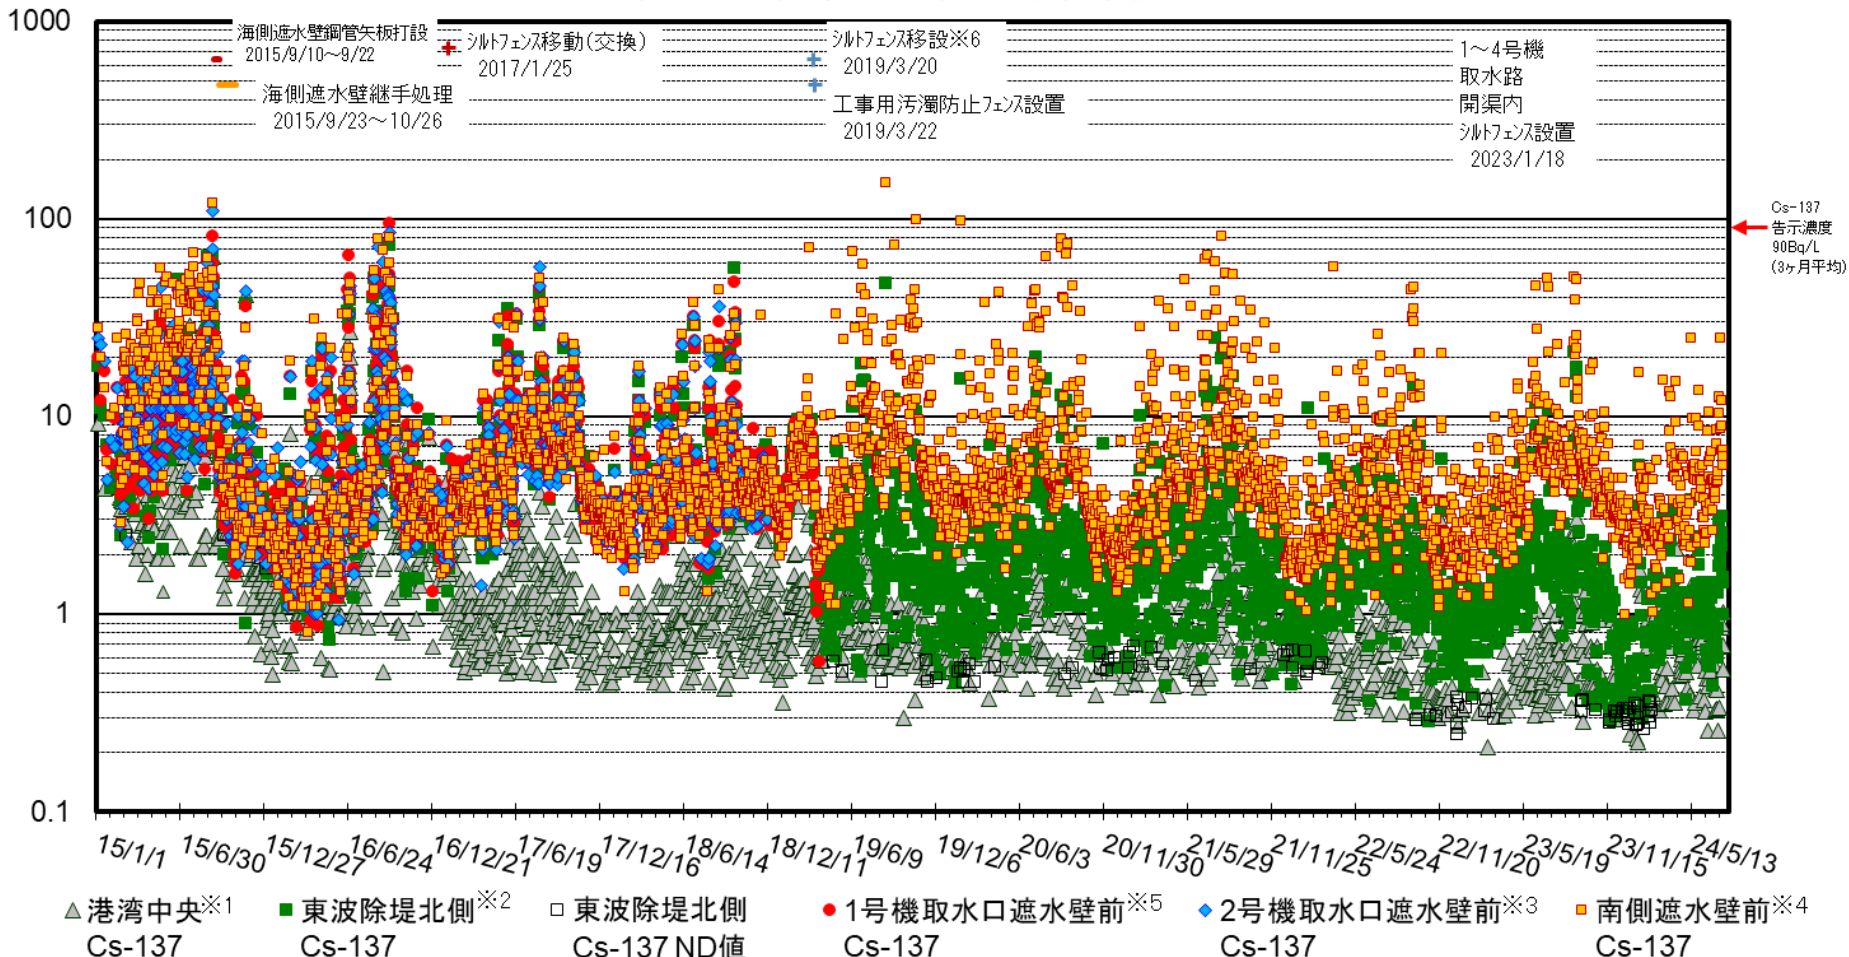

注: 2016/1/19以降、検出限界値を見直し(3→0.7Bq/L)。2022/4/18以降、港灣中央の検出限界値を見直し(0.7→0.4Bq/L)。検出限界値未満の場合は口で示す。検出限界値は各地点とも同等。

1～4号機取水路開渠内の海水の濃度推移 (2/3)

1～4号機取水路開渠内の海水の濃度推移 (H-3)

Bq/L


10,000

1,000

100

10

1

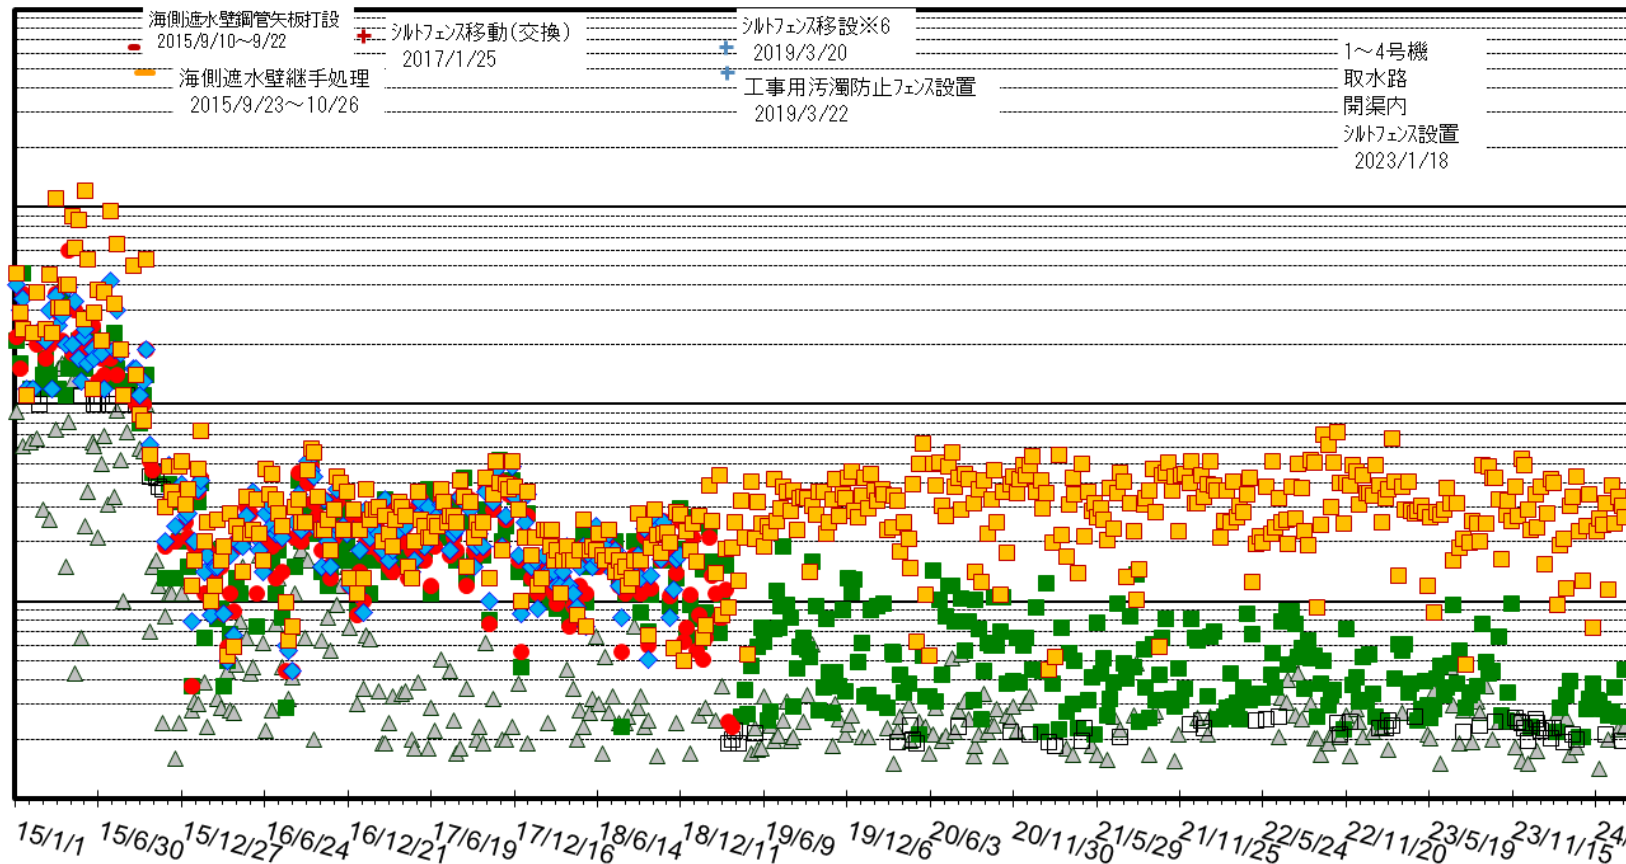


H-3
告示濃度
6000Bq/L
(3ヶ月平均)

- 海側遮水壁鋼管矢板打設 2015/9/10～9/22
- 海側遮水壁継手処理 2015/9/23～10/26
- シルトフェンス移動(交換) 2017/1/25
- シルトフェンス移設※6 2019/3/20
- 工所用汚濁防止フェンス設置 2019/3/22
- 1～4号機 取水路 開渠内
- シルトフェンス設置 2023/1/18


- △ 港湾中央※1
 - 東波除堤北側※2
 - 東波除堤北側
 - 1号機取水口遮水壁前※5
 - ◆ 2号機取水口遮水壁前※3
 - 南側遮水壁前※4
- H-3 H-3 H-3 ND値 H-3 H-3 H-3

※1: 開渠外の採取点。 ※2: 2017/2/11以降、採取点を南に50m移動。2021/1/12以降、採取点を移動後の地点から北へ25m移動。
 ※3: 2018/12/12以降廃止。 ※4: 2019/2/6以降、採取点を南東に80m移動。 注: 2015/11/23以降、検出限界値を見直し(50→3Bq/L)。
 ※5: 2019/4/3以降廃止。 検出限界値未満の場合は□で示す。検出限界値は各地点とも同じ。(但し、港湾中央は2Bq/L)
 ※6: 2019/3/20、シルトフェンスを開渠北端より開渠中央へ移設。

1～4号機取水路開渠内の海水の濃度推移 (3/3)

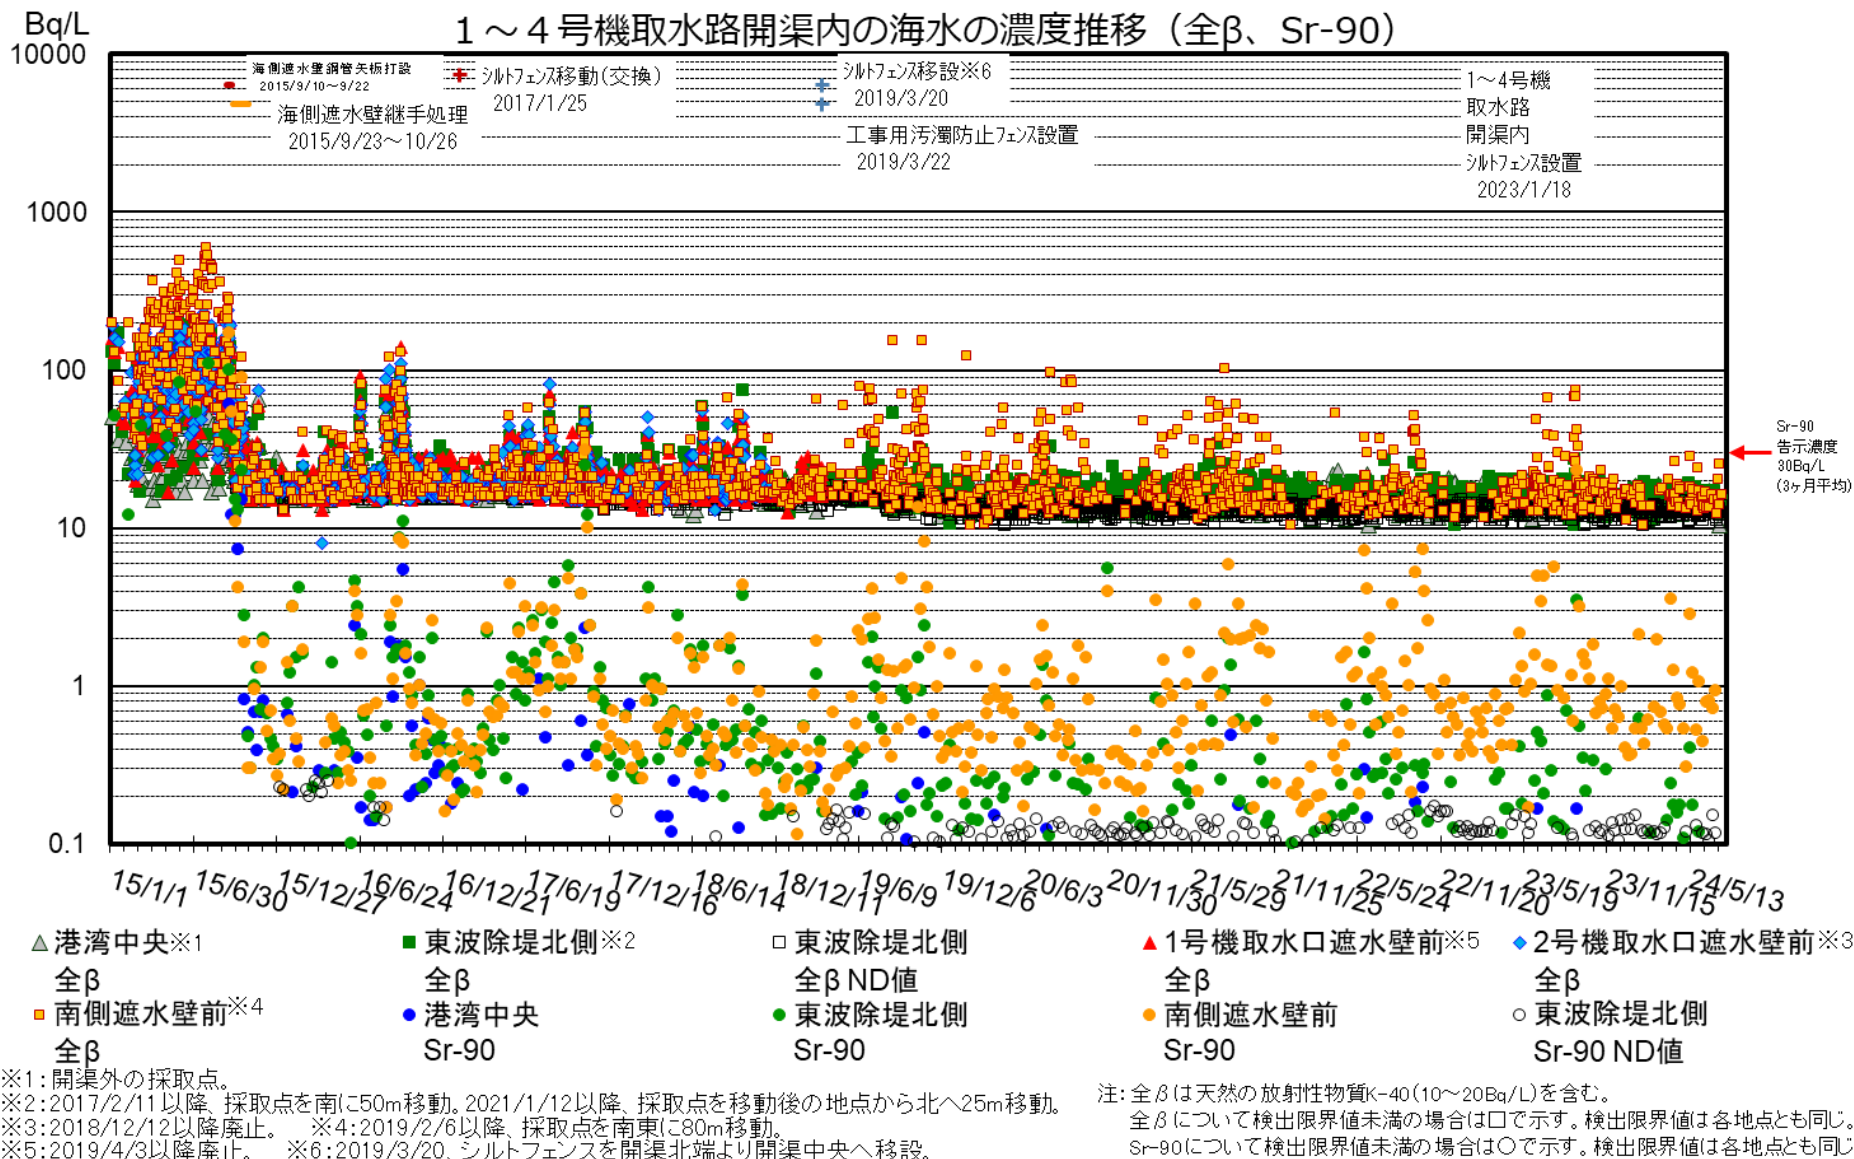

港湾内の海水の濃度推移 (Cs-137)

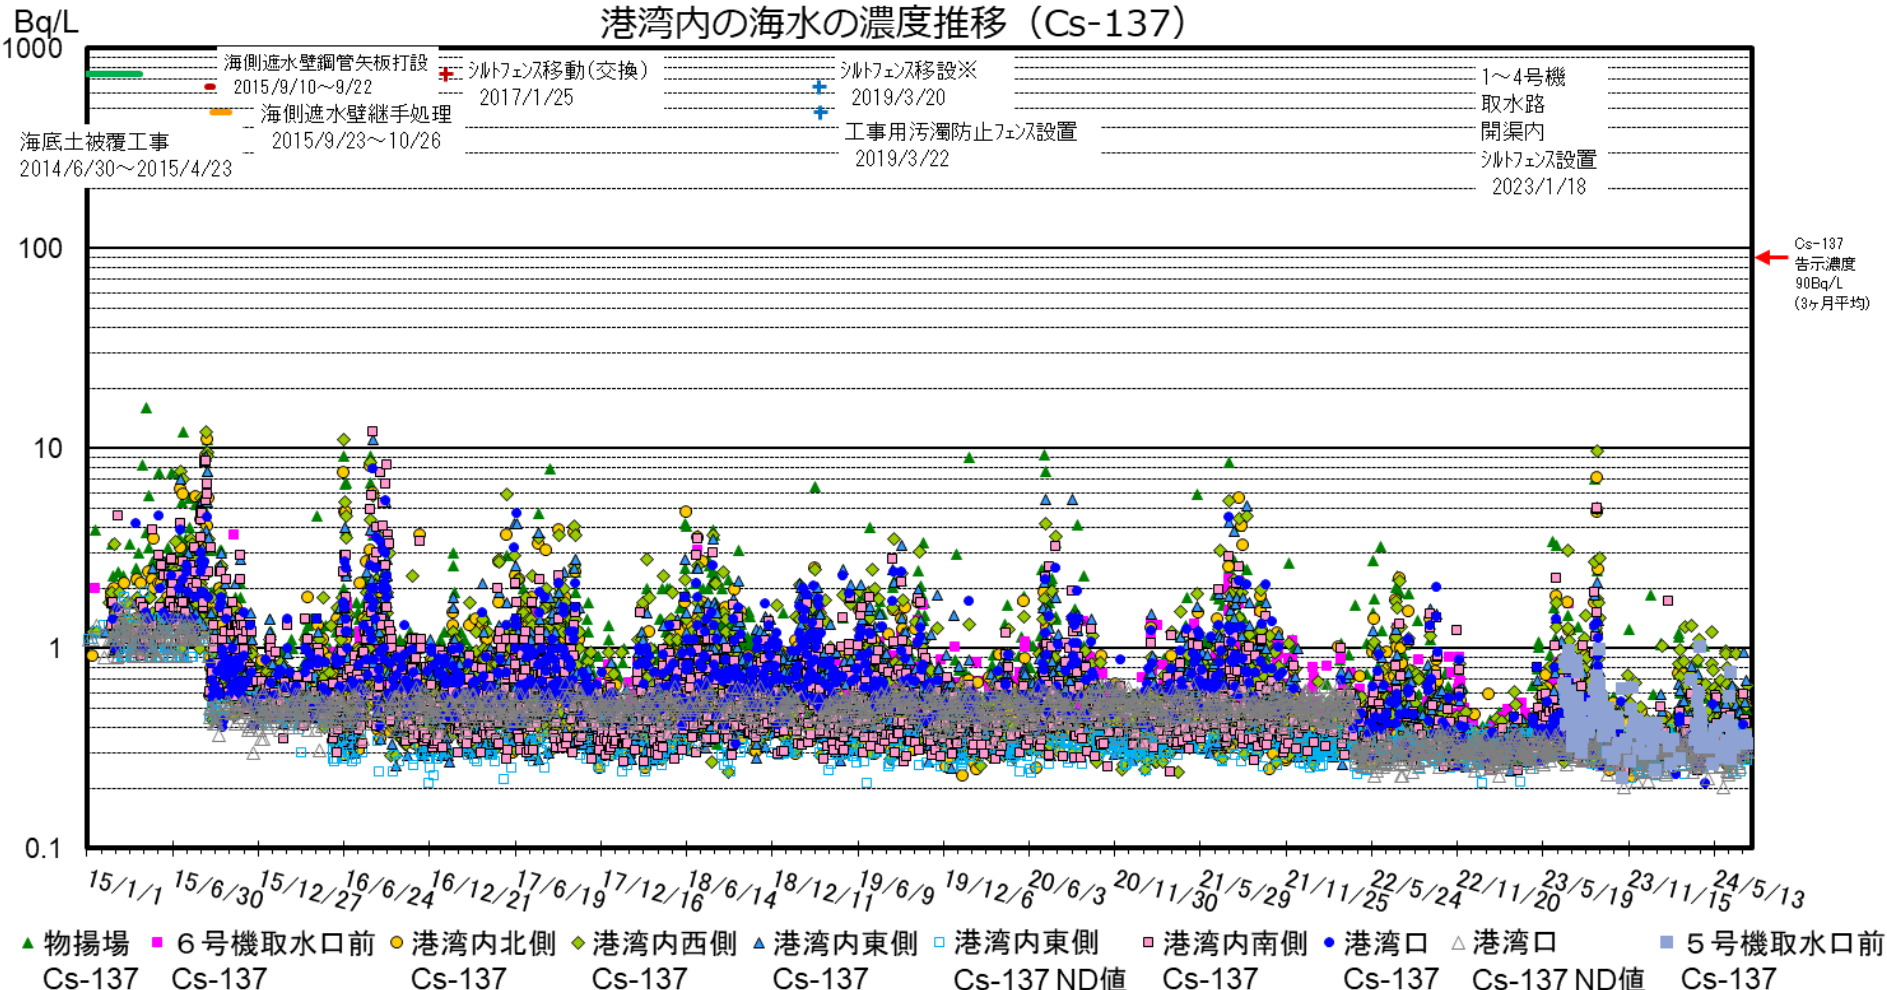

注: 2015/9/16以降、検出限界値を見直し(1.5→0.7Bq/L)。

港湾口が検出限界値未満の場合は△で示す。(検出限界値は物揚場、6号機取水口前も同等)


港湾内北側・西側・東側・南側について2016/6/1以降、検出限界値を見直し(0.7→0.4Bq/L)。検出限界値未満の場合は、□で示す。

2022/4/18以降、港湾口の検出限界値を見直し(1→0.4Bq/L)。

2023/7/3より、6号機取水口前から5号機取水口前に採取場所を変更。

※: 2019/3/20、シルトフェンスを開渠北端より開渠中央へ移設。


港湾内の海水の濃度推移 (H-3)

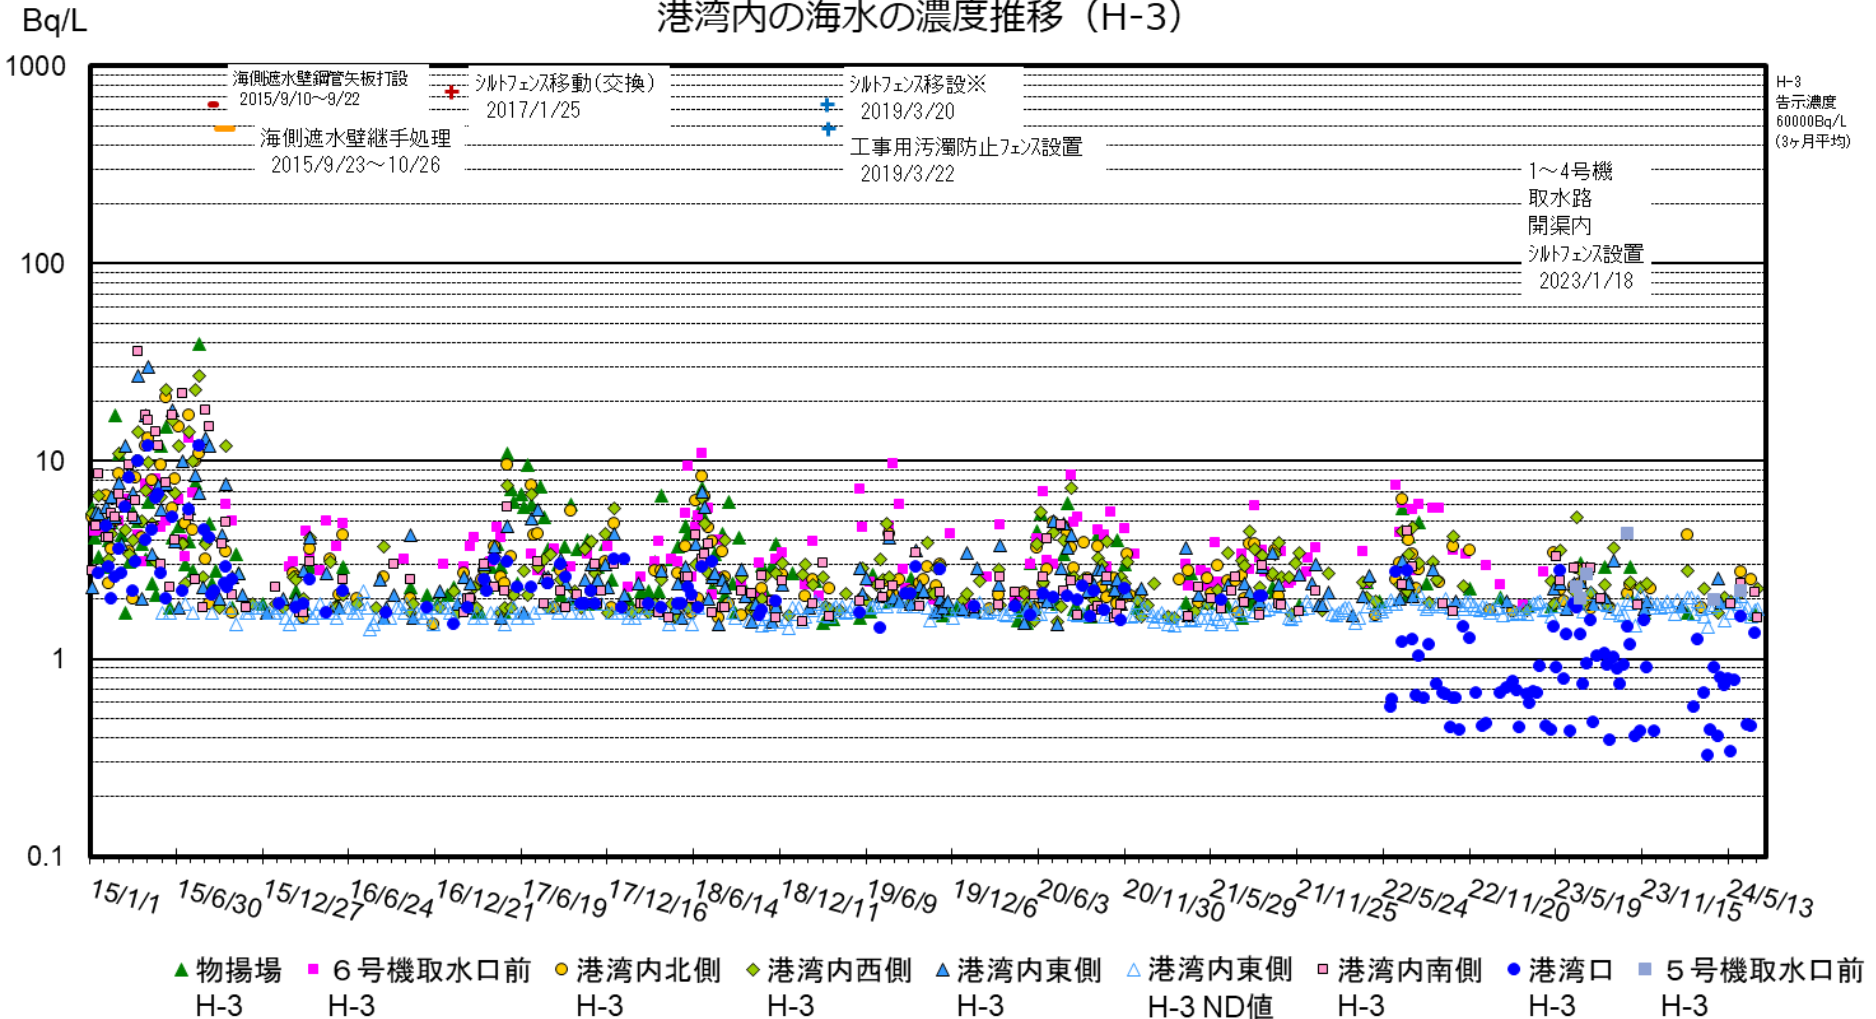

注2022/6/1以降、港湾口の検出限界値を見直し(3→0.4Bq/L)。
 2023/7/3より、6号機取水口前から5号機取水口前に採取場所を変更。

※:2019/3/20、シルトフェンスを開渠北端より開渠中央へ移設。

港湾内の海水の濃度推移 (3/3)

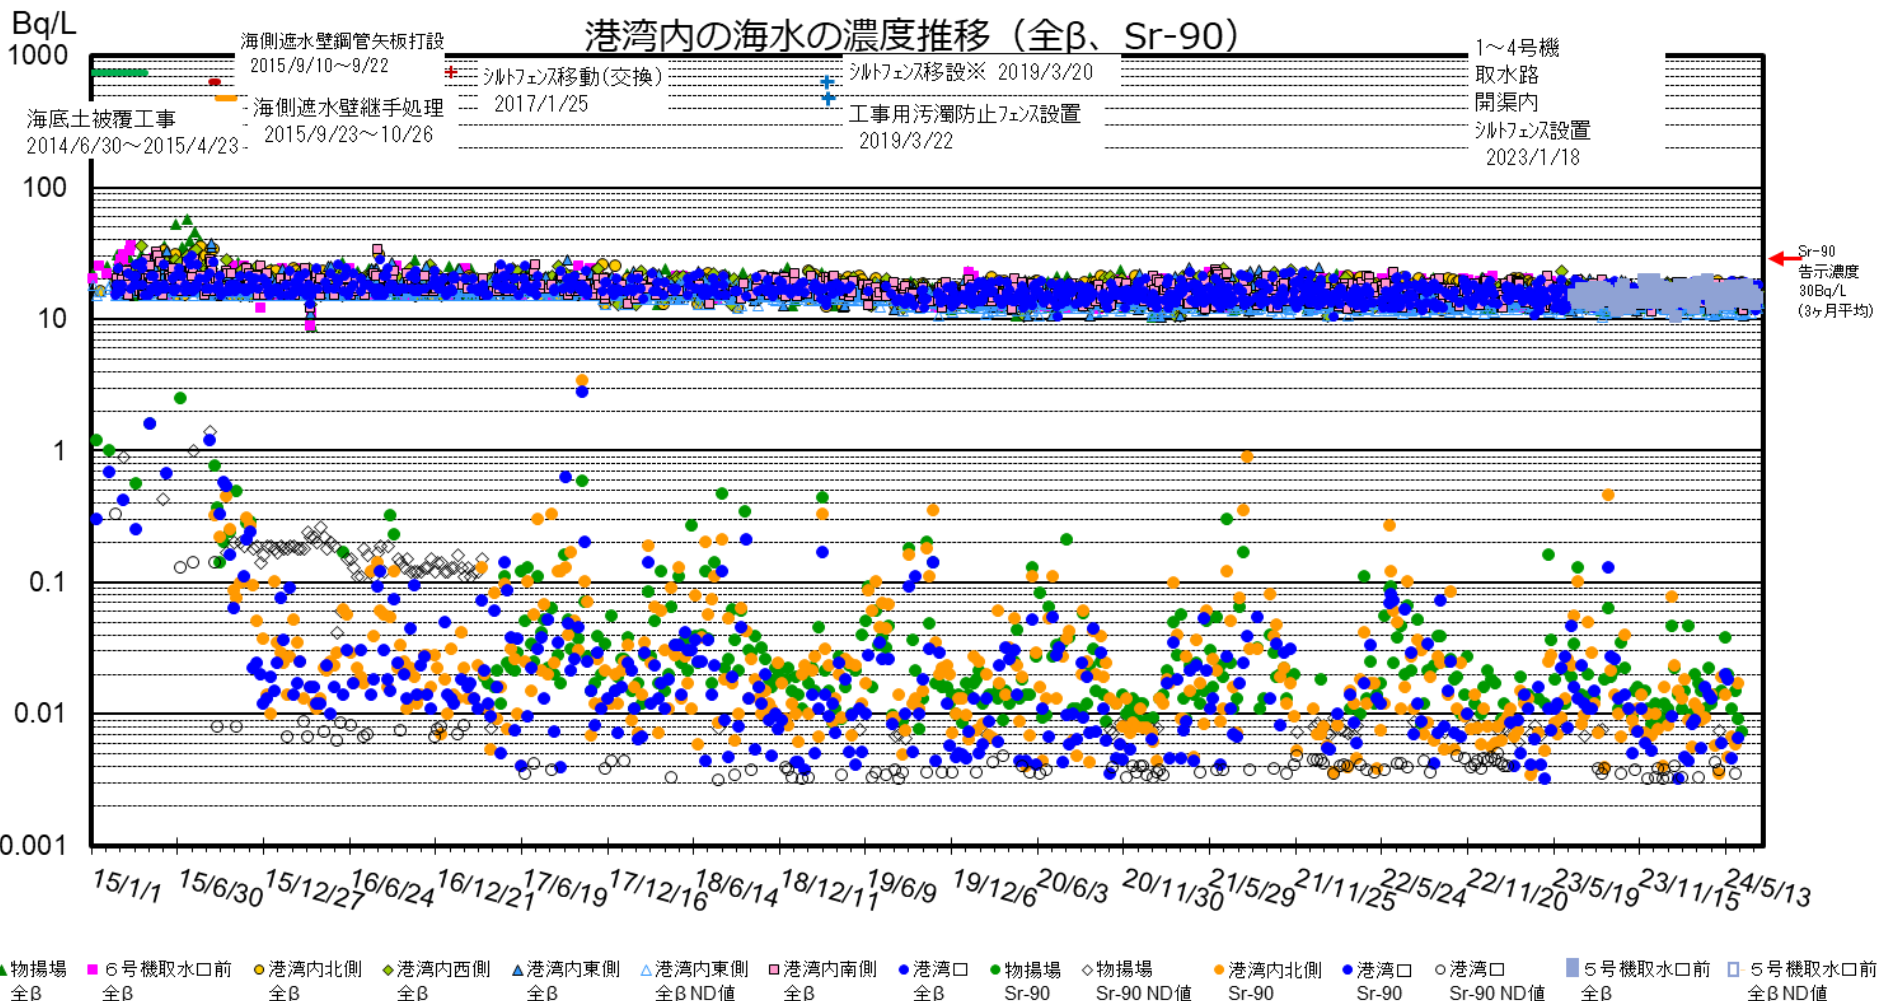

注: 全βは天然の放射性物質K-40(10~20Bq/L)を含む。全βについて、検出限界値未満の場合は△で示す(検出限界値は各地点とも同じ)。


Sr-90について、物揚場が検出限界値未満の場合は◇で示す。2017/4/3以降、検出限界値を見直し(0.3→0.01Bq/L)。

港湾口が検出限界値未満の場合は○で示す(検出限界値は港内北側と同じ)。

※: 2019/3/20、シルトフェンスを開渠北端より開渠中央へ移設。


2023/7/3より、6号機取水口前から5号機取水口前に採取場所を変更。

港湾外の海水の濃度推移 (Cs-137)

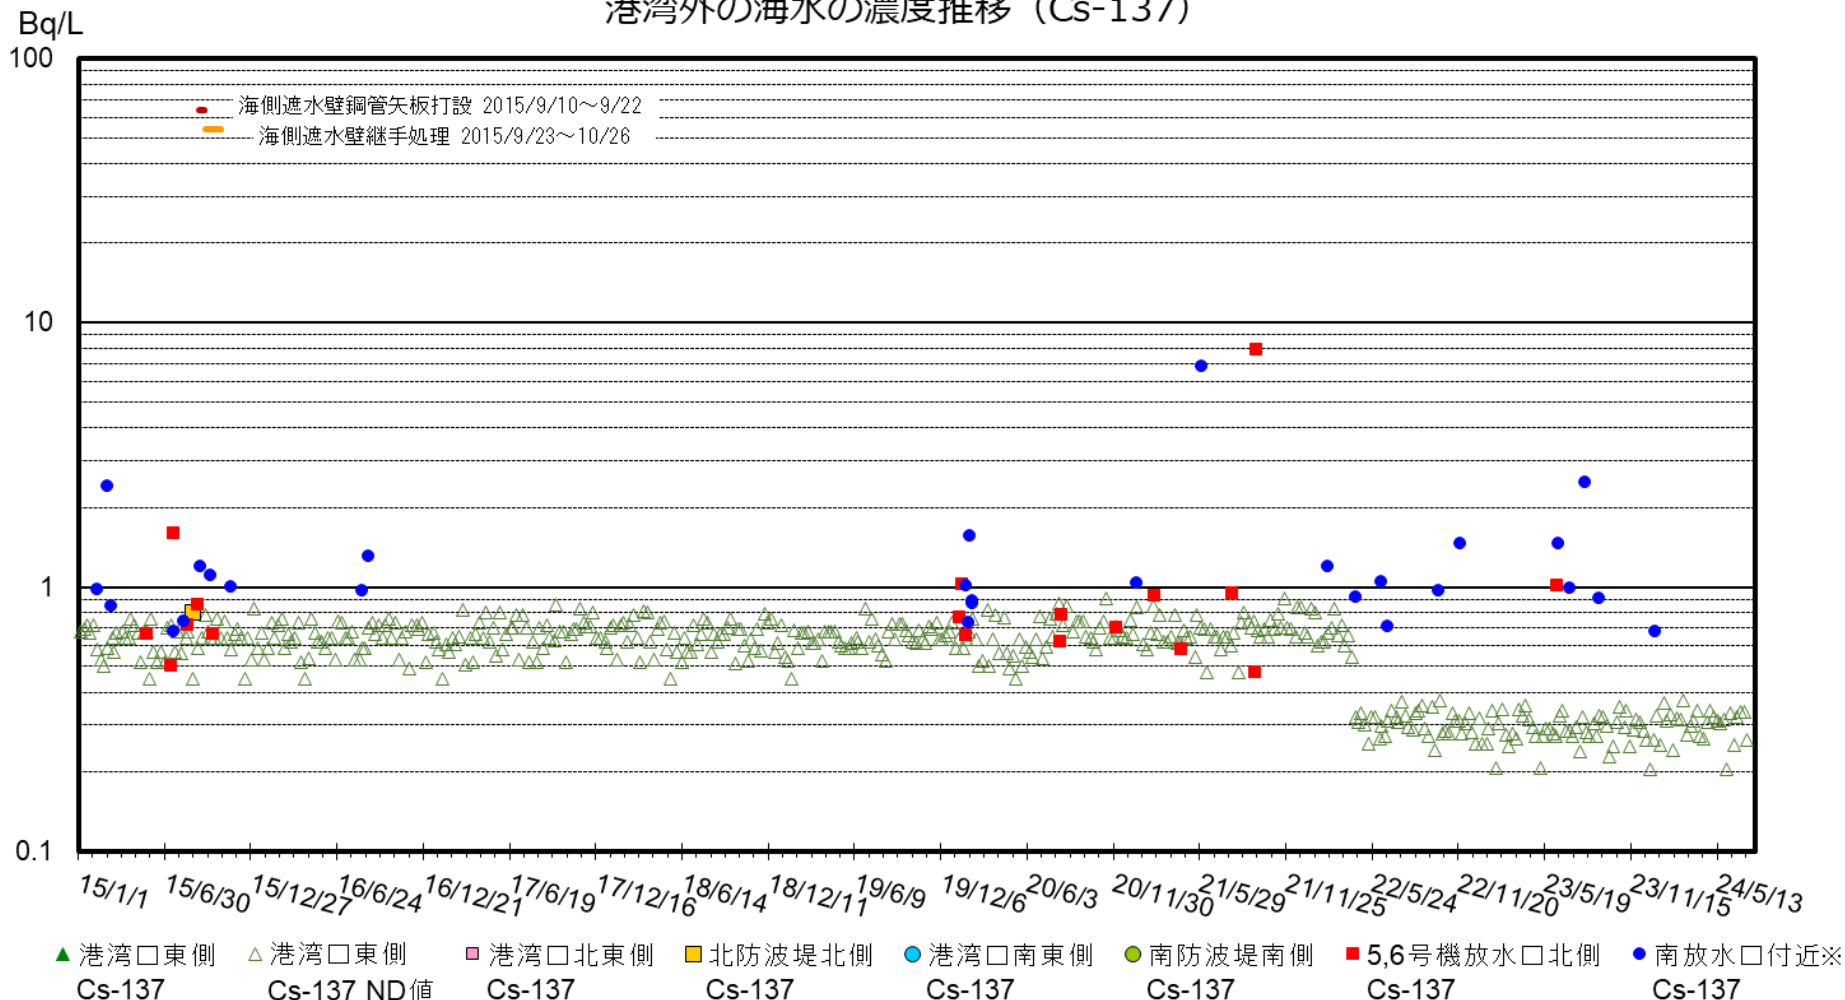



※: 2016/9/5以降、護岸が崩落しアクセスが困難なため採水できません。 2016/9/21以降、南放水口より約330m南の地点(従来より約1km北)に変更。
 2017/1/27以降、南放水口より約280m南の地点に変更。 2018/3/23以降、南放水口より約320m南の地点に変更。
 2021/12/17以降、南放水口より約1300m南の地点に変更。 2022/4/18以降、検出限界値を見直し(1→0.4Bq/L)。 2023/9/13以降、南放水口より約320m南の地点に変更。
 2024/6/11以降、南放水口より約1300m南の地点に変更。

港湾外の海水の濃度推移 (H-3)

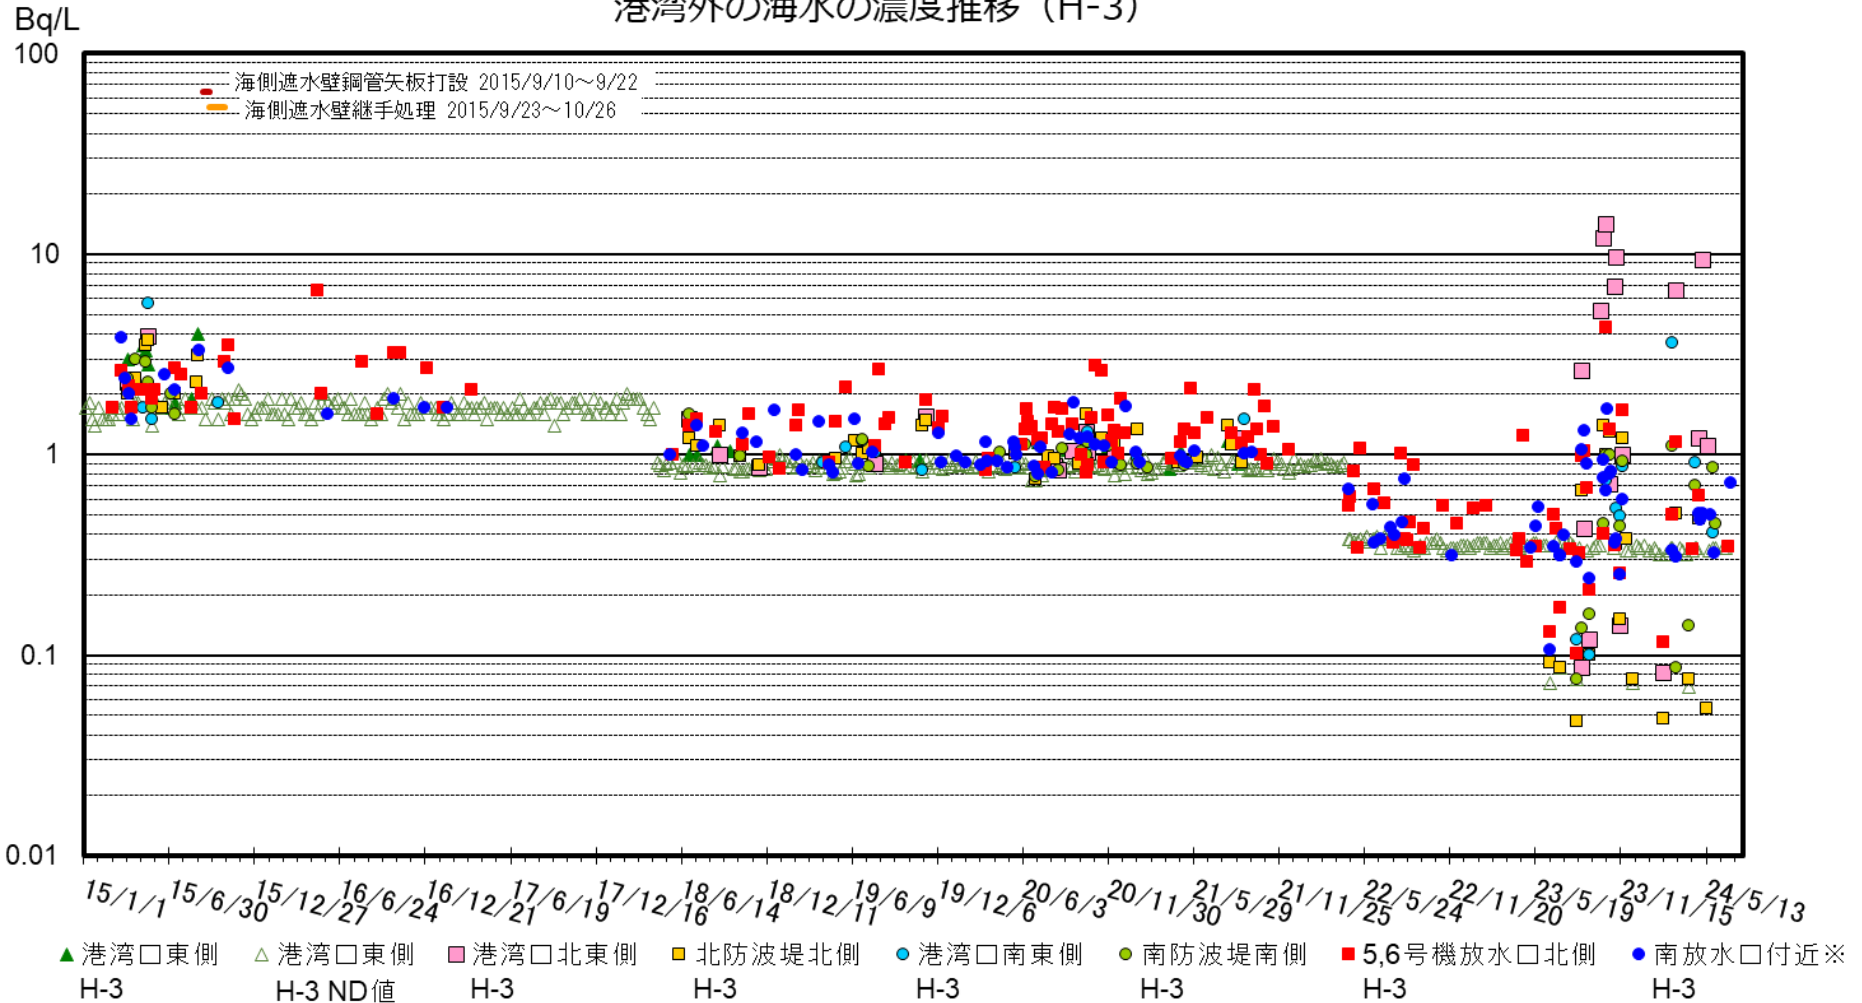


※: 2016/9/5以降、護岸が崩落しアクセスが困難なため採水できず。 2016/9/21以降、南放水口より約330m南の地点(従来より約1km北)に変更。2017/1/27以降、南放水口より約280m南の地点に変更。
 2018/3/23以降、南放水口より約320m南の地点に変更。2021/12/17以降、南放水口より約1300m南の地点に変更。2023/9/13以降、南放水口より約320m南の地点に変更。
 2024/6/11以降、南放水口より約1300m南の地点に変更。

注: 2018/4/23以降、検出限界値を見直し(2→1Bq/L)。2022/4/18以降、検出限界値を見直し(1→0.4Bq/L)。2023/6/19以降、月1回検出限界値を0.4→0.1にして分析実施。

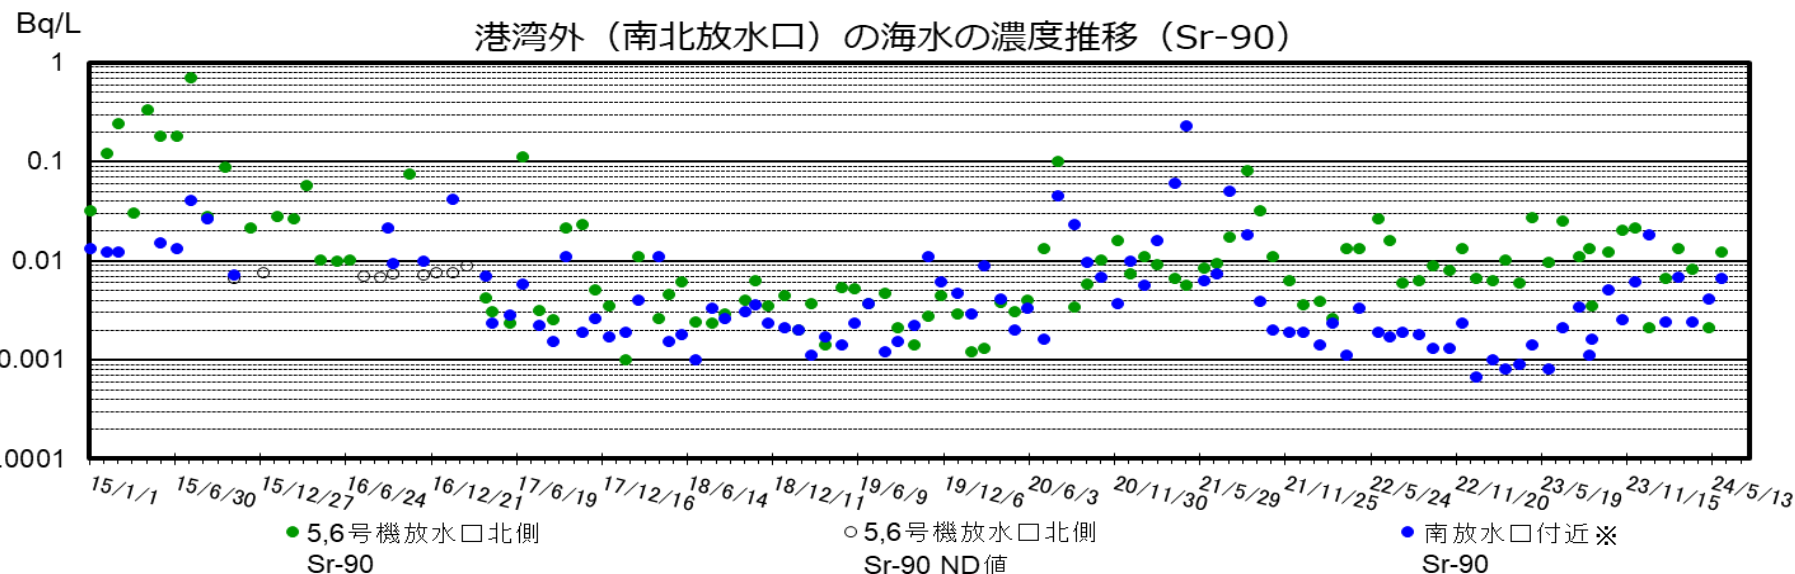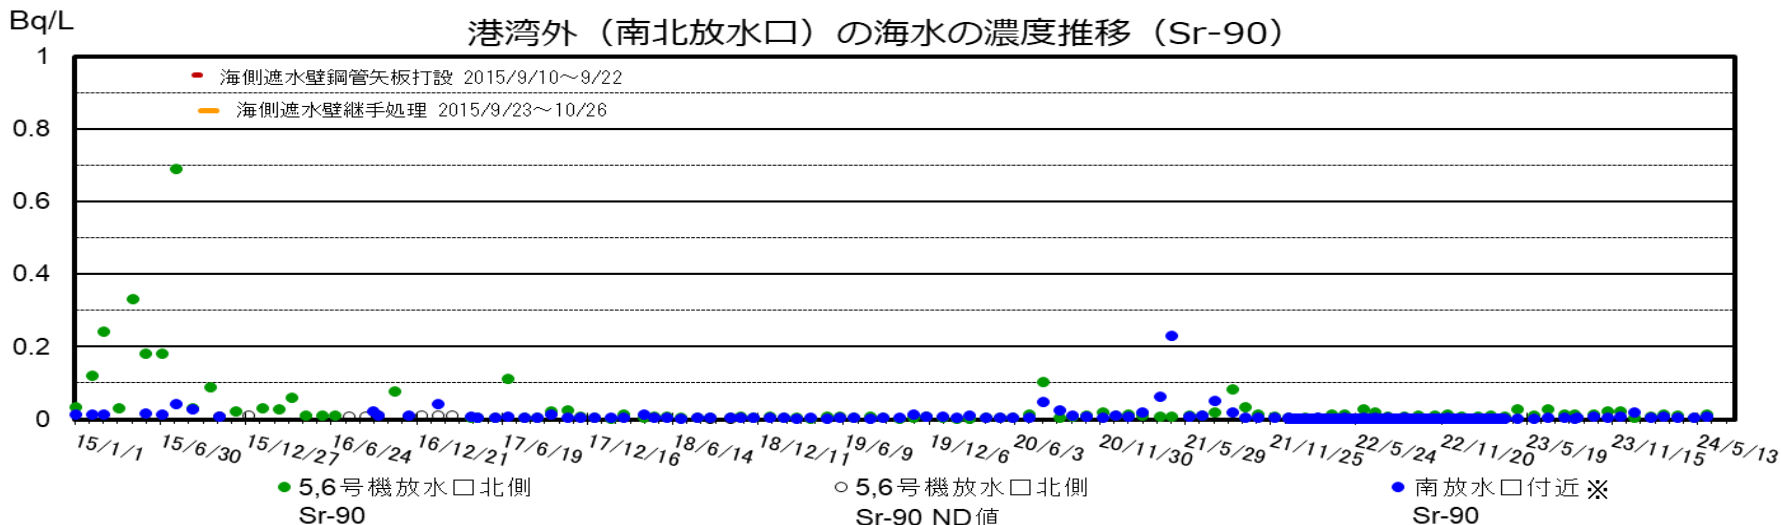

注: 2017/4/17以降、検出限界値を見直し(0.01→0.001Bq/L)。検出限界値未満の場合は○で示す。検出限界値は各地点とも同じ。

※: 2016/9/5以降、護岸が崩落しアクセスが困難なため採水できず。2016/9/21以降、南放水口より約330m南の地点(従来より約1km北)に変更。2017/1/27以降、南放水口より約280m南の地点に変更。2018/3/23以降、南放水口より約320m南の地点に変更。2021/12/17以降、南放水口より約1300m南の地点に変更。2023/9/13以降、南放水口より約320m南の地点に変更。2024/6/11以降、南放水口より約1300m南の地点に変更。

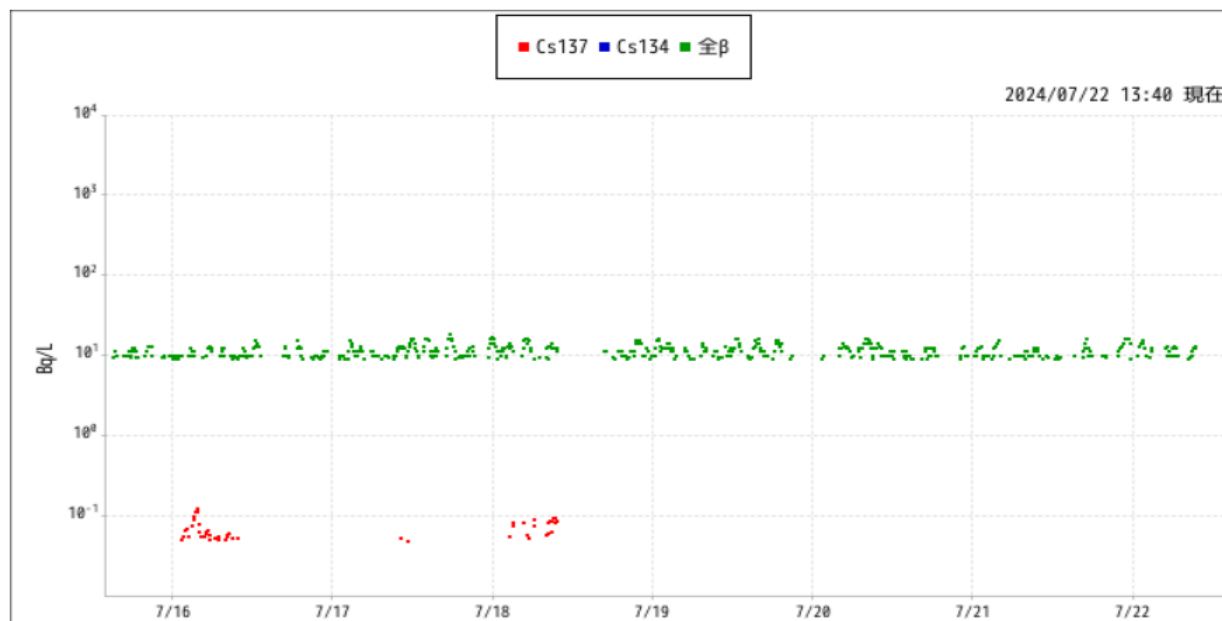

※検出限界値未満 (ND) の場合は、グラフにデータが表示されません。

(検出限界値)

- ・セシウム (Cs)134 : 0.02 Bq/L
- ・セシウム (Cs)137 : 0.05 Bq/L
- ・全β : 8.7 Bq/L

※海水放射線モニタは、荒天により海上が荒れた場合、巻き上がった海底砂の影響等により、データが変動する場合があります。

※設備清掃後は、検出槽に付着していた放射性物質が除去されることによりセシウム濃度のデータが低下します。

※参 考 「福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則」に定める告示濃度限度は、以下の通り。

- ・セシウム (Cs)134 : 60 Bq/L
- ・セシウム (Cs)137 : 90 Bq/L

○2024年7月22日の9時から15時頃まで海水放射線モニタの設備改造を予定しております。本作業に伴い測定データが一時欠測します。

○2024年7月4日ごろからセシウム(Cs)137が検出されていましたが、海底土が舞い上がったものを吸い込み、ガンマ(γ)線検出槽に付着したことで検出されている可能性がありましたので、2024年7月18日にガンマ(γ)線検出槽の清掃を実施しております。

清掃後はセシウム(Cs)137は検出されておられません。

○設備の不具合および清掃・点検保守作業等により、データが欠測する場合があります。