

海水核種分析結果<沿岸 福島第一原子力発電所>

参考値

(データ集約 : 2/19)

採取場所	福島第一 5, 6号機放水口北側 (5, 6号機放水口から北側に約30m地点)		福島第一 南放水口付近 (1~4号機放水口から南側に約1.3km地点)		②炉規則告示濃度限度 (Bq/L) (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
試料採取日時	平成26年2月18日 7時50分		平成26年2月18日 5時45分		
検出核種 (半減期)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/L)	倍率 (①/②)	
I-131 (約8日)	ND (0.82)	-	ND (0.66)	-	40
Cs-134 (約2年)	ND (0.66)	-	ND (0.71)	-	60
Cs-137 (約30年)	1.1	0.01	0.67	0.01	90

- ※ 炉規則告示濃度は、「Bq/cm³」の表記を「Bq/L」に換算した値
- ※ その他の核種については評価中。
- ※ 二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。
- ※ NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

海水中のPu分析結果

1. 測定結果：

(データ集約: 2/19)
(単位: Bq/L)

採取場所	採取日	Pu-238	Pu-239+Pu-240
福島第一 5,6号機放水口北側	平成25年9月10日	N. D. [$<5.7 \times 10^{-6}$]	N. D. [$<5.3 \times 10^{-6}$]
福島第一 南放水口付近	平成25年9月10日	N. D. [$<6.5 \times 10^{-6}$]	$(6.8 \pm 2.2) \times 10^{-6}$
福島第一 敷地沖合15km上層	平成25年9月6日	N. D. [$<5.3 \times 10^{-6}$]	N. D. [$<5.3 \times 10^{-6}$]
請戸川沖合3km上層	平成25年9月3日	N. D. [$<5.6 \times 10^{-6}$]	N. D. [$<5.4 \times 10^{-6}$]
福島第一 敷地沖合3km上層	平成25年9月3日	N. D. [$<6.4 \times 10^{-6}$]	N. D. [$<6.3 \times 10^{-6}$]
福島第二 敷地沖合3km上層	平成25年9月6日	N. D. [$<5.3 \times 10^{-6}$]	N. D. [$<4.9 \times 10^{-6}$]
福島第一及び福島第二付近の近海における過去の測定値の範囲 (平成13年度～平成22年度) [*]		—	ND $\sim 1.3 \times 10^{-5}$

[]内は検出限界値を示す

※：出典「平成23年度 原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書」
(福島県原子力発電所安全確保技術連絡会)

2. 分析機関：日本分析センター

3. 評価：

9月10日に福島第一 南放水口付近において検出されたPu-239+Pu-240の濃度は、福島第一及び福島第二付近の近海における過去の測定値の範囲内であることから、今回の事故に由来するものとは判断できない。

以 上

海水中のPu分析結果

1. 測定結果：

(データ集約:2/19)

(単位：Bq/L)

採取場所	採取日	Pu-238	Pu-239+Pu-240
福島第一 5,6号機放水口北側	平成25年10月8日	N. D. [$<5.2 \times 10^{-6}$]	N. D. [$<5.6 \times 10^{-6}$]
福島第一 南放水口付近	平成25年10月8日	N. D. [$<6.5 \times 10^{-6}$]	$(7.8 \pm 2.0) \times 10^{-6}$
福島第一 敷地沖合15km上層	平成25年10月4日	N. D. [$<4.5 \times 10^{-6}$]	N. D. [$<4.5 \times 10^{-6}$]
請戸川沖合3km上層	平成25年10月18日	N. D. [$<8.1 \times 10^{-6}$]	N. D. [$<7.7 \times 10^{-6}$]
福島第一 敷地沖合3km上層	平成25年10月8日	N. D. [$<4.8 \times 10^{-6}$]	N. D. [$<4.8 \times 10^{-6}$]
福島第二 敷地沖合3km上層	平成25年10月8日	N. D. [$<5.1 \times 10^{-6}$]	N. D. [$<5.1 \times 10^{-6}$]
福島第一及び福島第二付近の近海における過去の測定値の範囲 (平成13年度～平成22年度) [※]		—	ND $\sim 1.3 \times 10^{-5}$

[]内は検出限界値を示す

※：出典「平成23年度 原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書」
(福島県原子力発電所安全確保技術連絡会)

2. 分析機関：日本分析センター

3. 評価：

10月8日に福島第一 南放水口付近において検出されたPu-239+Pu-240の濃度は、福島第一及び福島第二付近の近海における過去の測定値の範囲内であることから、今回の事故に由来するものとは判断できない。

以 上

海水中のPu分析結果

1. 測定結果：

(データ集約: 2/19)

(単位: Bq/L)

採取場所	採取日	Pu-238	Pu-239+Pu-240
福島第一 5,6号機放水口北側	平成25年11月5日	N. D. [$<6.5 \times 10^{-6}$]	$(7.7 \pm 2.2) \times 10^{-6}$
福島第一 南放水口付近	平成25年11月5日	N. D. [$<4.7 \times 10^{-6}$]	N. D. [$<4.7 \times 10^{-6}$]
福島第一 敷地沖合15km上層	平成25年11月13日	N. D. [$<8.1 \times 10^{-6}$]	N. D. [$<8.1 \times 10^{-6}$]
請戸川沖合3km上層	平成25年11月7日	N. D. [$<5.8 \times 10^{-6}$]	$(6.8 \pm 2.0) \times 10^{-6}$
福島第一 敷地沖合3km上層	平成25年11月7日	N. D. [$<8.2 \times 10^{-6}$]	N. D. [$<7.8 \times 10^{-6}$]
福島第二 敷地沖合3km上層	平成25年11月13日	N. D. [$<6.0 \times 10^{-6}$]	N. D. [$<5.7 \times 10^{-6}$]
福島第一及び福島第二付近の近海における過去の測定値の範囲 (平成13年度～平成22年度)※		—	ND $\sim 1.3 \times 10^{-5}$

[]内は検出限界値を示す

※：出典「平成23年度 原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書」
(福島県原子力発電所安全確保技術連絡会)

2. 分析機関：日本分析センター

3. 評価：

11月5日に福島第一 5,6号機放水口北側および11月7日に請戸川沖合3km上層において検出されたPu-239+Pu-240の濃度は、福島第一及び福島第二付近の近海における過去の測定値の範囲内であることから、今回の事故に由来するものとは判断できない。

以 上

海水中のPu分析結果

1. 測定結果：

(データ集約: 2/19)

(単位: Bq/L)

採取場所	採取日	Pu-238	Pu-239+Pu-240
福島第一 5,6号機放水口北側	平成25年12月10日	N. D. [$<5.8 \times 10^{-6}$]	$(6.7 \pm 1.9) \times 10^{-6}$
福島第一 南放水口付近	平成25年12月10日	N. D. [$<6.5 \times 10^{-6}$]	$(1.0 \pm 0.26) \times 10^{-5}$
福島第一 敷地沖合15km上層	平成25年12月23日	N. D. [$<7.3 \times 10^{-6}$]	N. D. [$<7.1 \times 10^{-6}$]
請戸川沖合3km上層	平成25年12月3日	N. D. [$<5.0 \times 10^{-6}$]	$(5.3 \pm 1.7) \times 10^{-6}$
福島第一 敷地沖合3km上層	平成25年12月3日	N. D. [$<5.0 \times 10^{-6}$]	N. D. [$<5.0 \times 10^{-6}$]
福島第二 敷地沖合3km上層	平成25年12月23日	N. D. [$<7.7 \times 10^{-6}$]	$(9.9 \pm 2.5) \times 10^{-6}$
福島第一及び福島第二付近の近海における過去の測定値の範囲 (平成13年度～平成22年度) [※]		—	ND $\sim 1.3 \times 10^{-5}$

[]内は検出限界値を示す

※：出典「平成23年度 原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書」
(福島県原子力発電所安全確保技術連絡会)


2. 分析機関：日本分析センター

3. 評価：

12月10日に福島第一 5,6号機放水口北側, 福島第一 南放水口付近, 12月3日に請戸川沖合3km上層および12月23日に福島第二 敷地沖合3km上層において検出されたPu-239+Pu-240の濃度は, 福島第一及び福島第二付近の近海における過去の測定値の範囲内であることから, 今回の事故に由来するものとは判断できない。

以 上

福島第一 5,6号機放水口北側 海水放射能濃度(Bq/L)

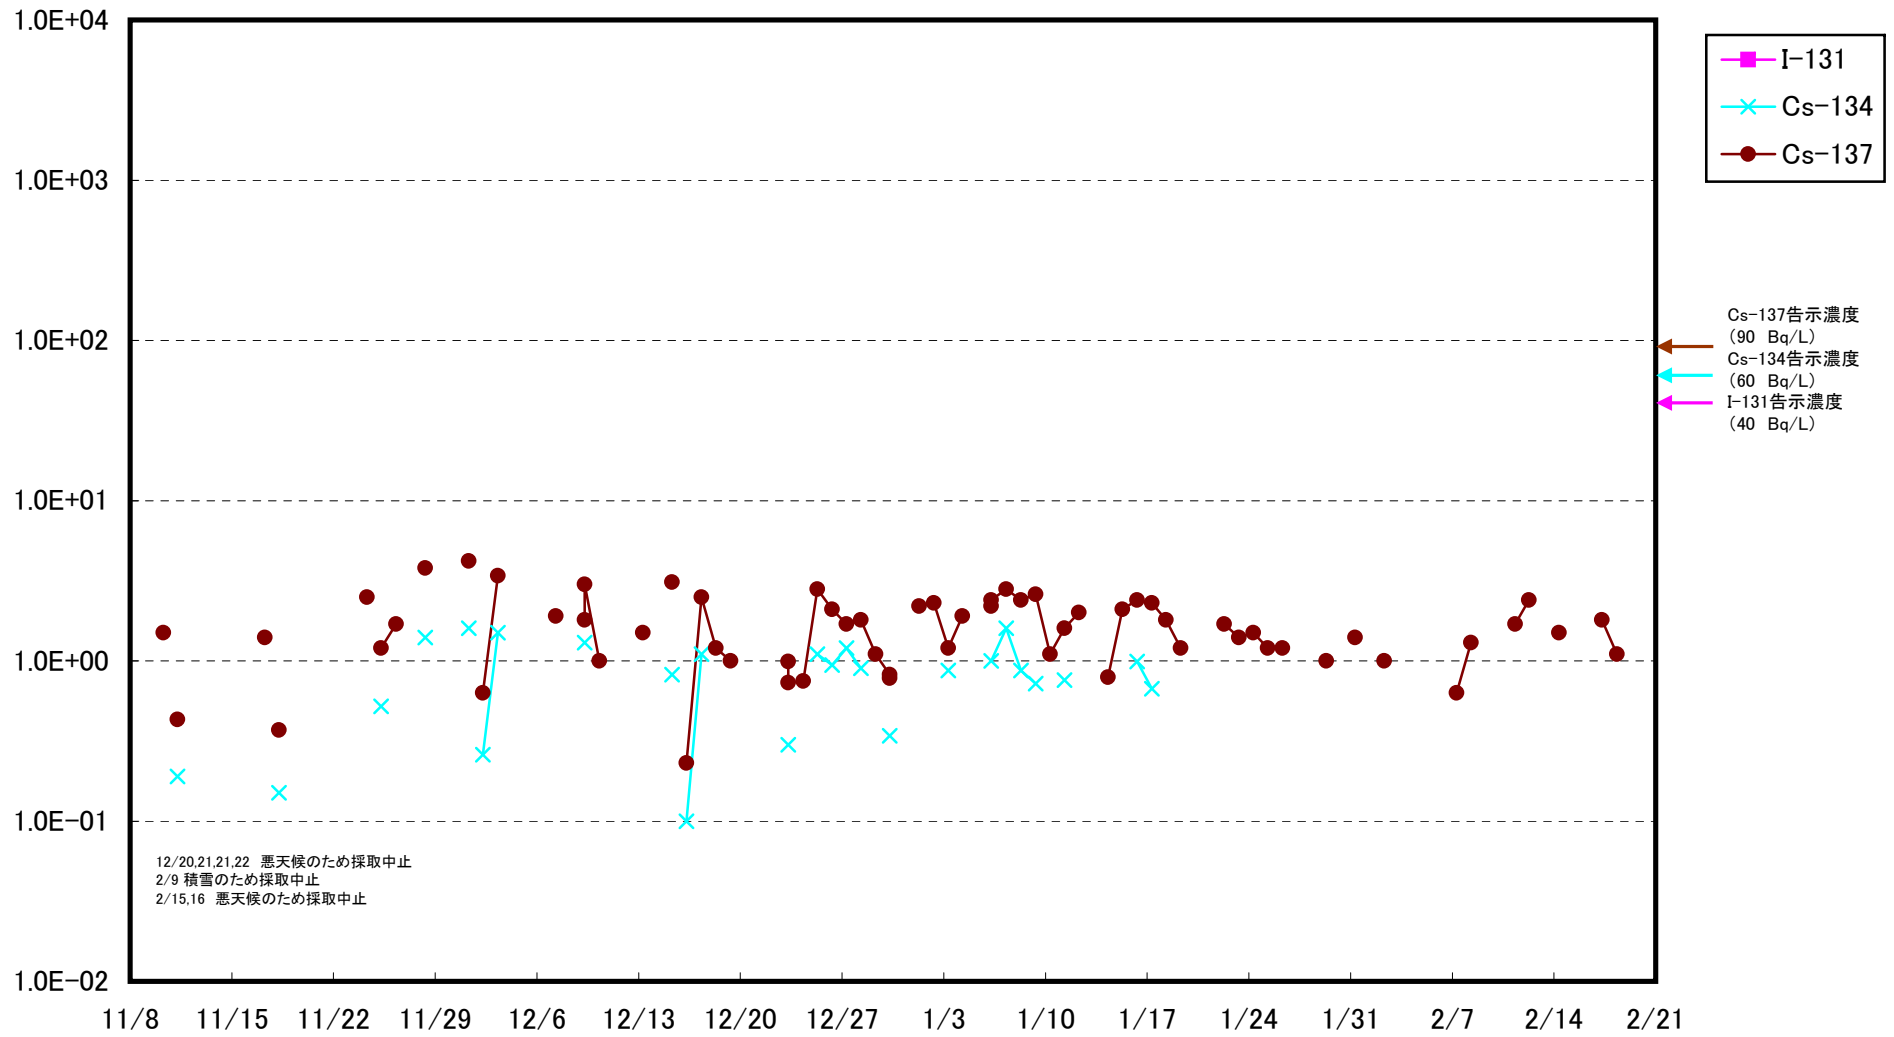

福島第一 南放水口付近 海水放射能濃度 (Bq/L)

