

<参考資料>

タービン建屋東側における
地下水及び海水中の放射性物質濃度の状況等について

2016年3月25日

東京電力株式会社



東京電力

モニタリング計画（サンプリング箇所）

■ 港湾口北東側
※

■※ 港湾口東側

港湾口南東側 ■
※


- ■ 港湾内への影響の監視
- ■ 地下水濃度の監視

- ■ 海洋への影響をモニタリング
- ■ 港湾内の放射能濃度の分布をモニタリング

基本的な測定項目及び頻度

γ線	全β	H-3	Sr90
1回/週	1回/週	1回/週	1回/月

必要に応じて測定頻度を見直す。

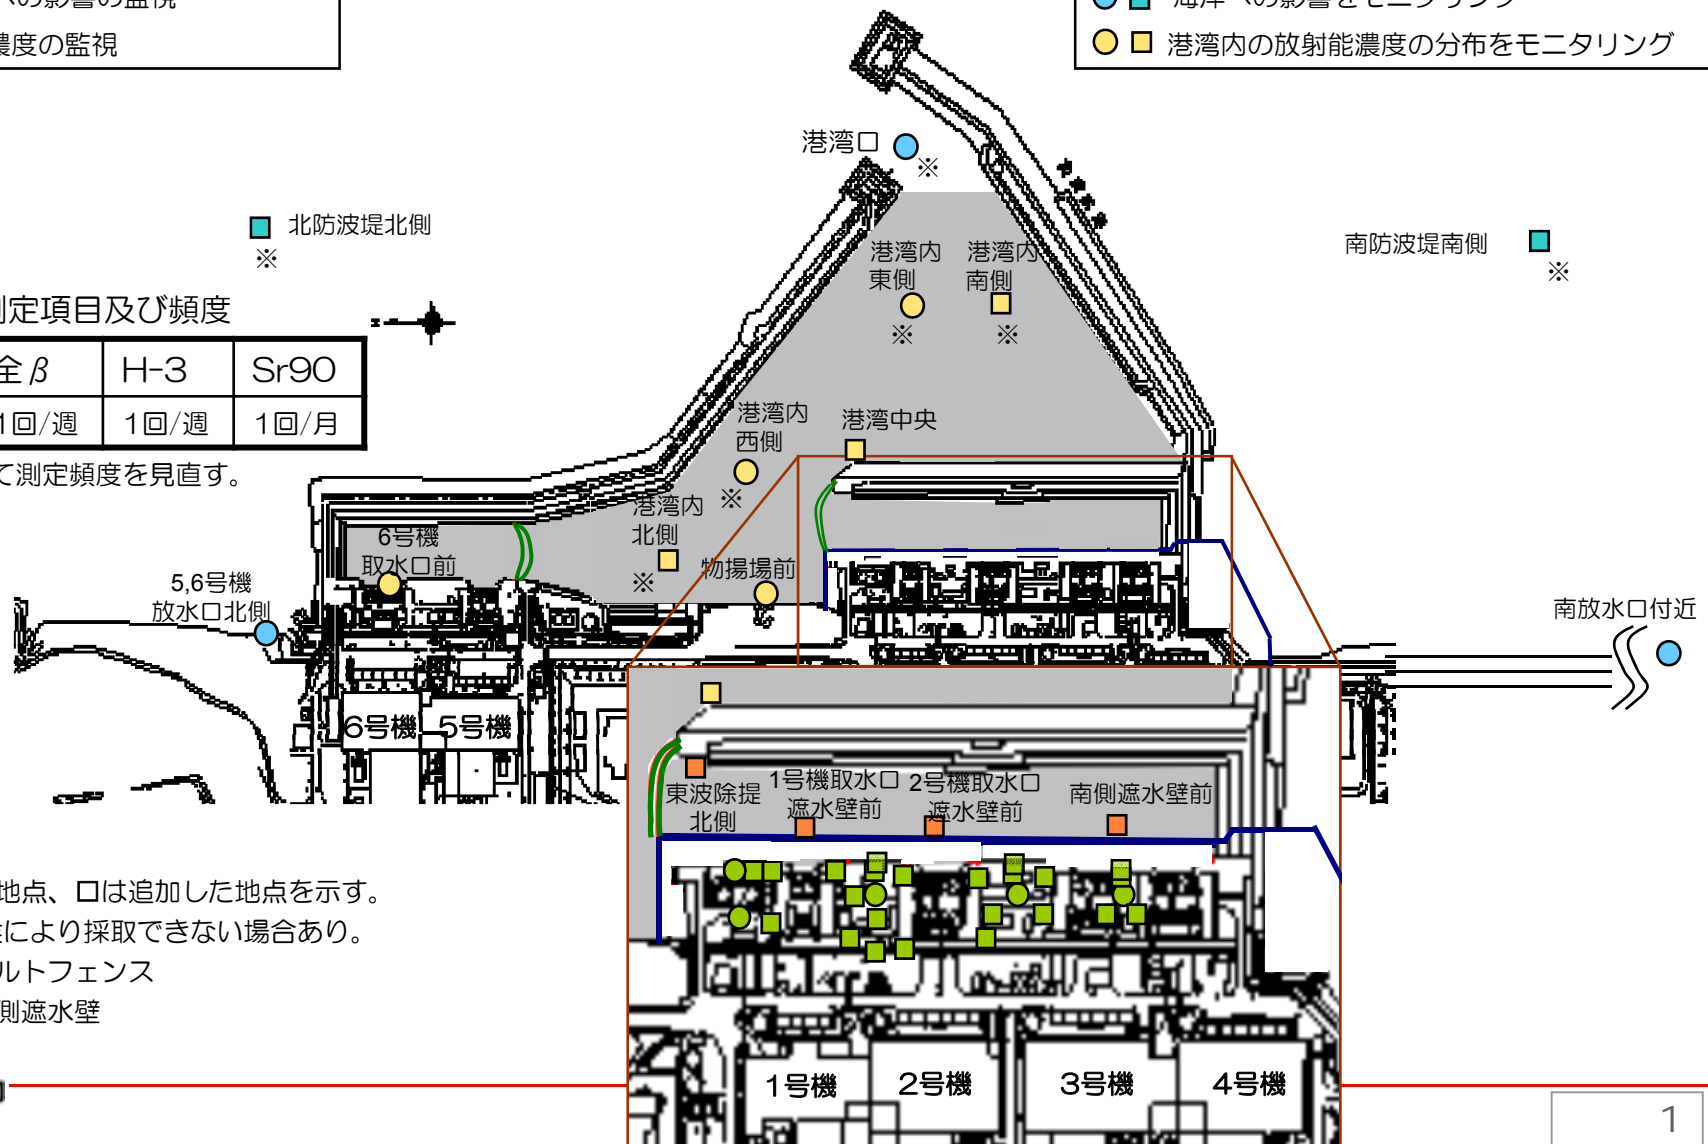

○は継続地点、□は追加した地点を示す。


※：天候により採取できない場合あり。

— シルトフェンス

— 海側遮水壁

タービン建屋東側の地下水濃度 (1/2)


<1号機北側、1,2号機取水口間>

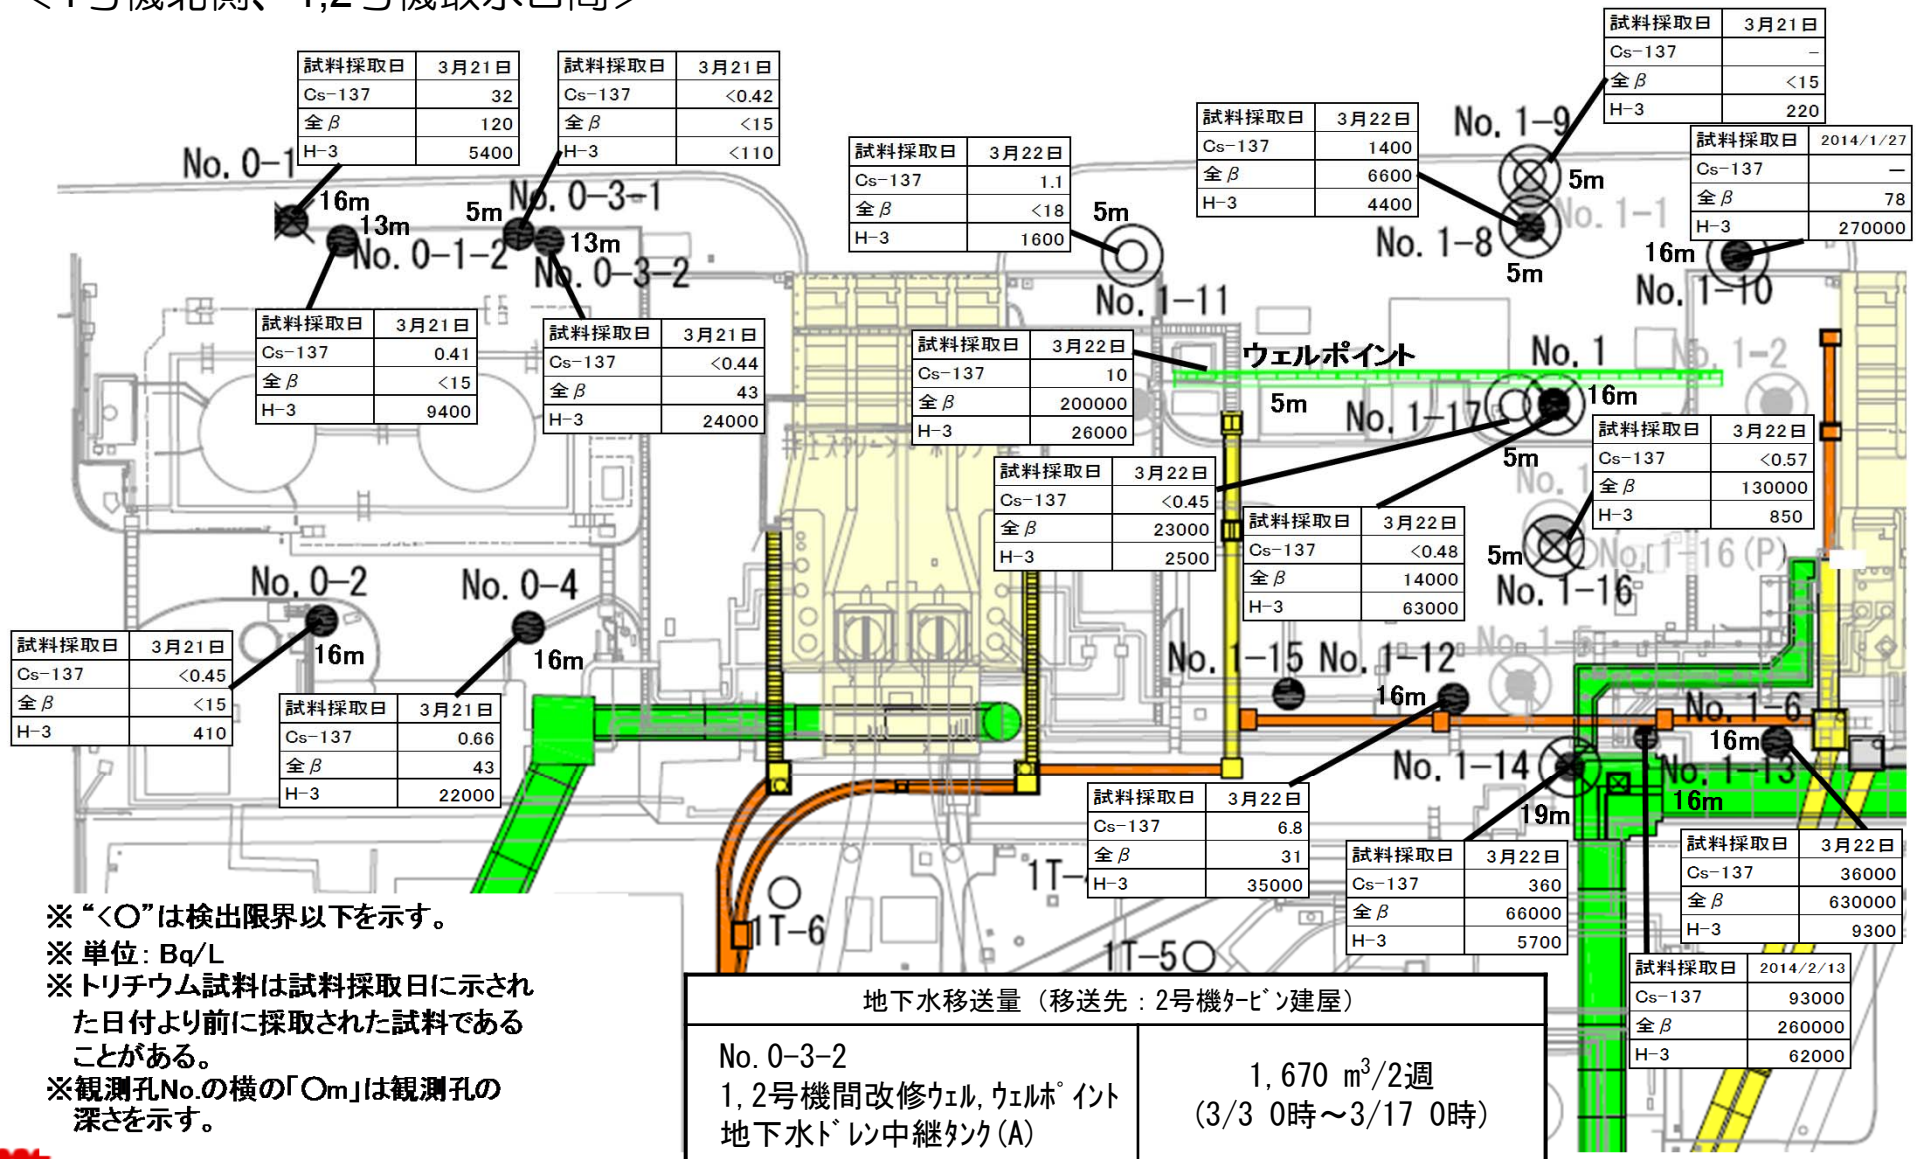

- ※ “<”は検出限界以下を示す。
- ※ 単位: Bq/L
- ※ トリチウム試料は試料採取日に示された日付より前に採取された試料であることがある。
- ※ 観測孔No.の横の「Om」は観測孔の深さを示す。


タービン建屋東側の地下水濃度 (2/2)

<2,3号機取水口間、3,4号機取水口間>

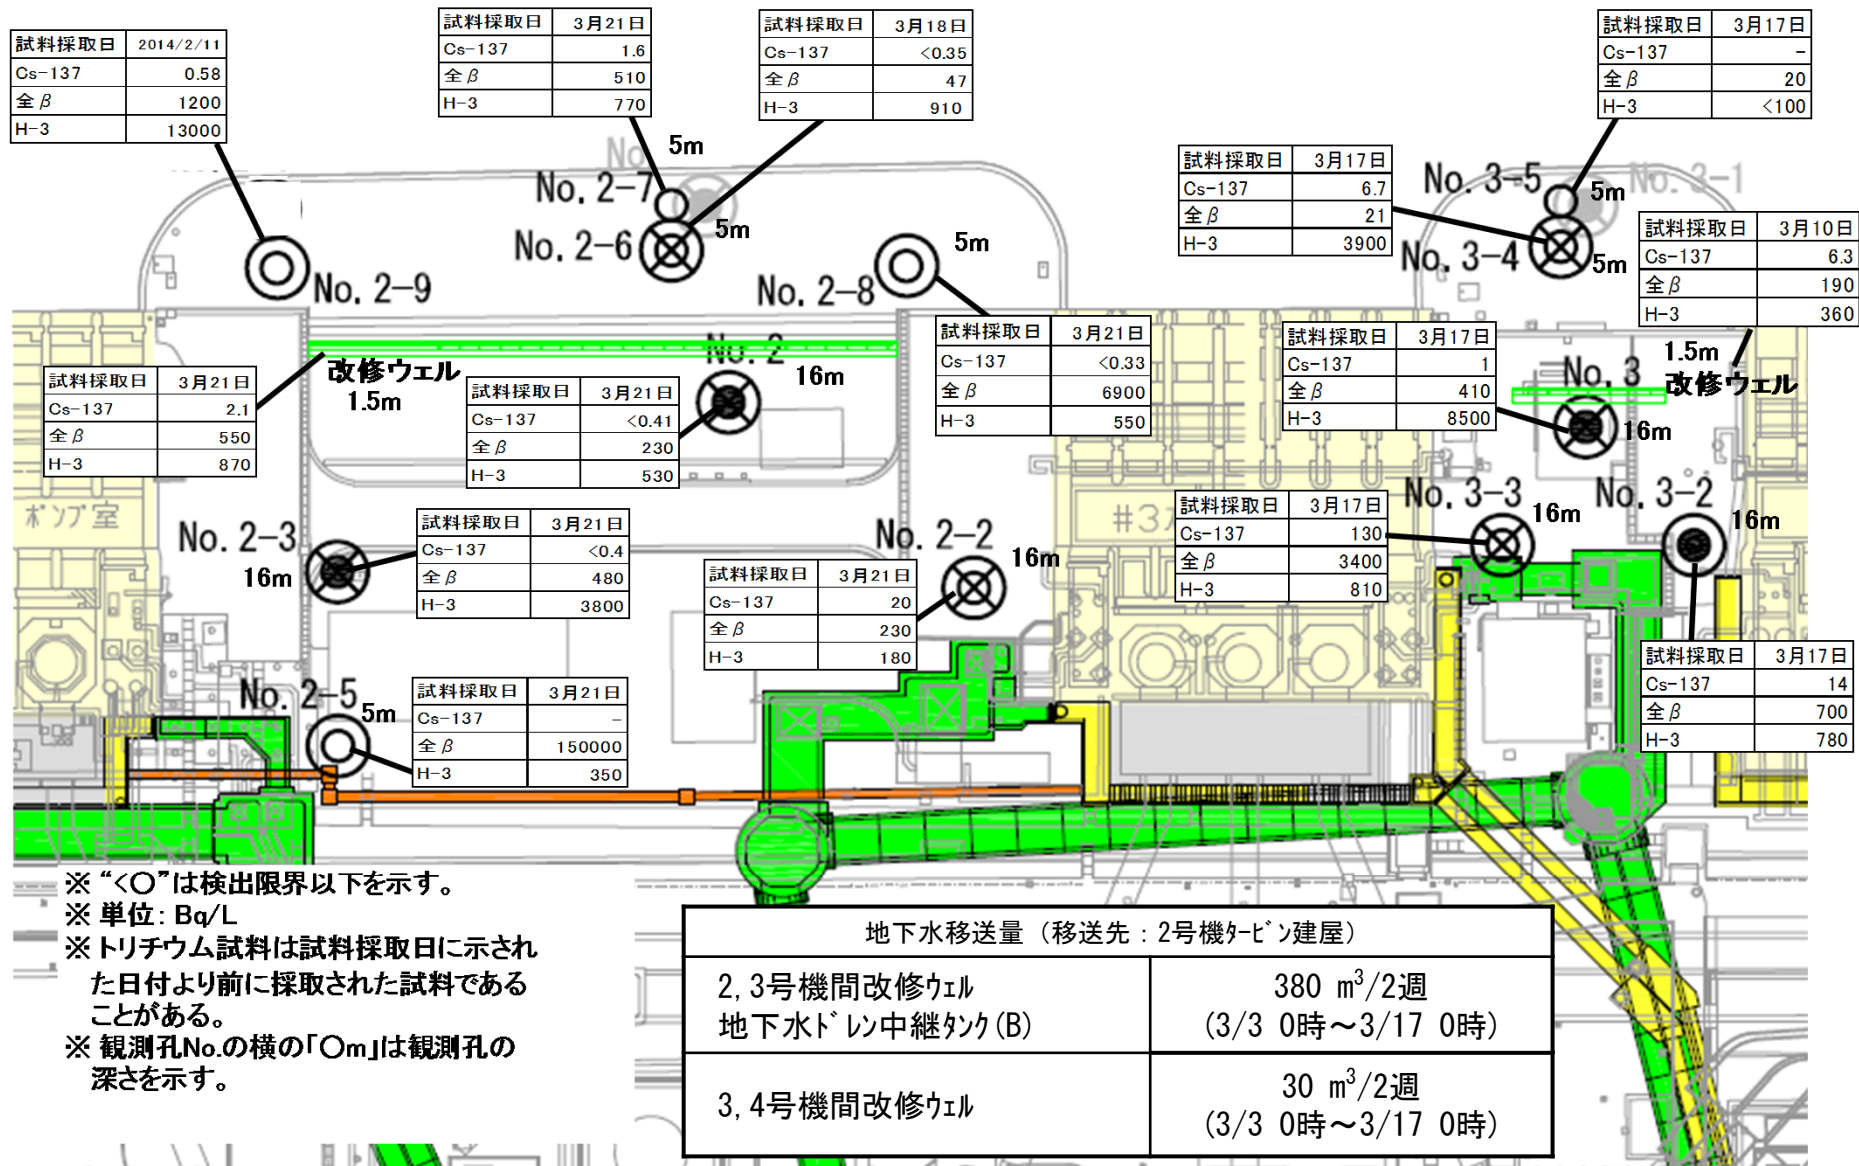


1号機北側の地下水の濃度推移(1/2)

1号機北側の地下水の濃度推移(H-3)

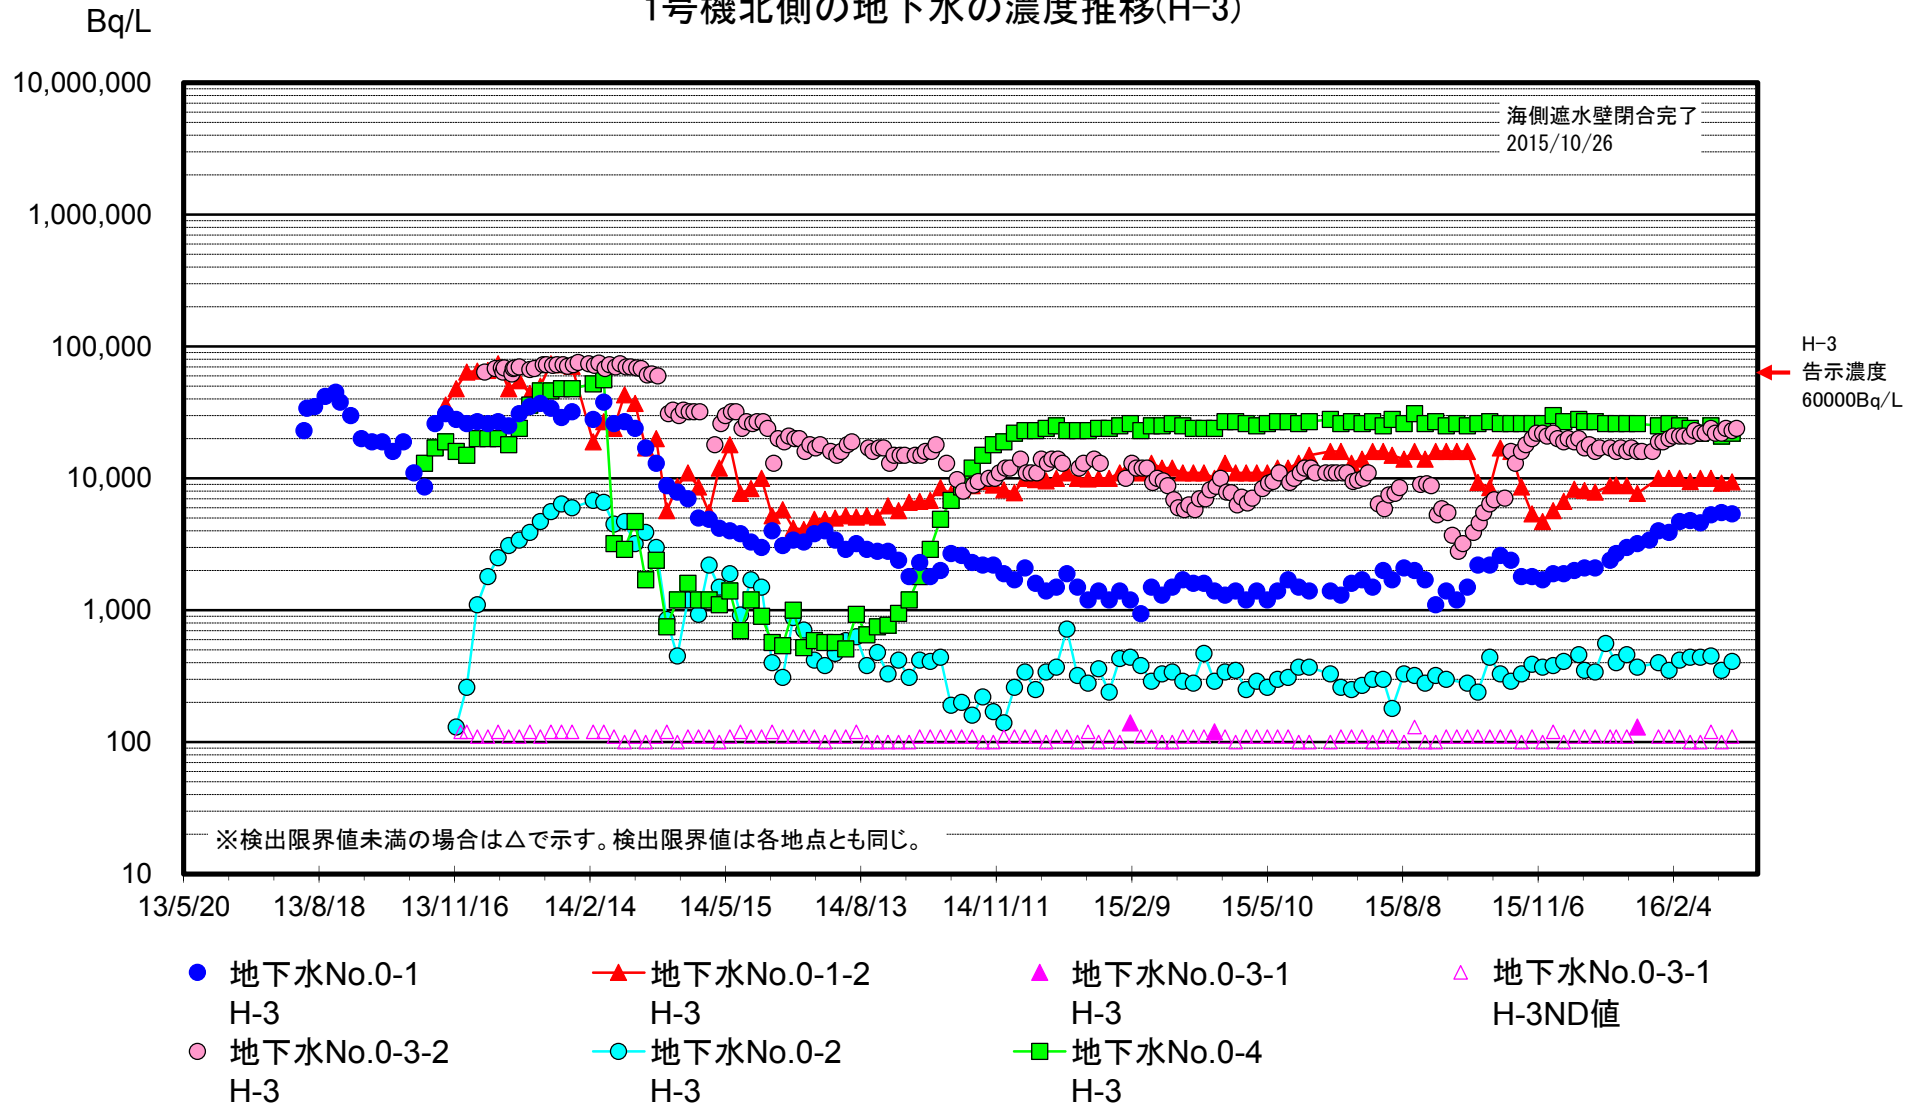


1号機北側の地下水の濃度推移(2/2)

1号機北側の地下水の濃度推移(全β)

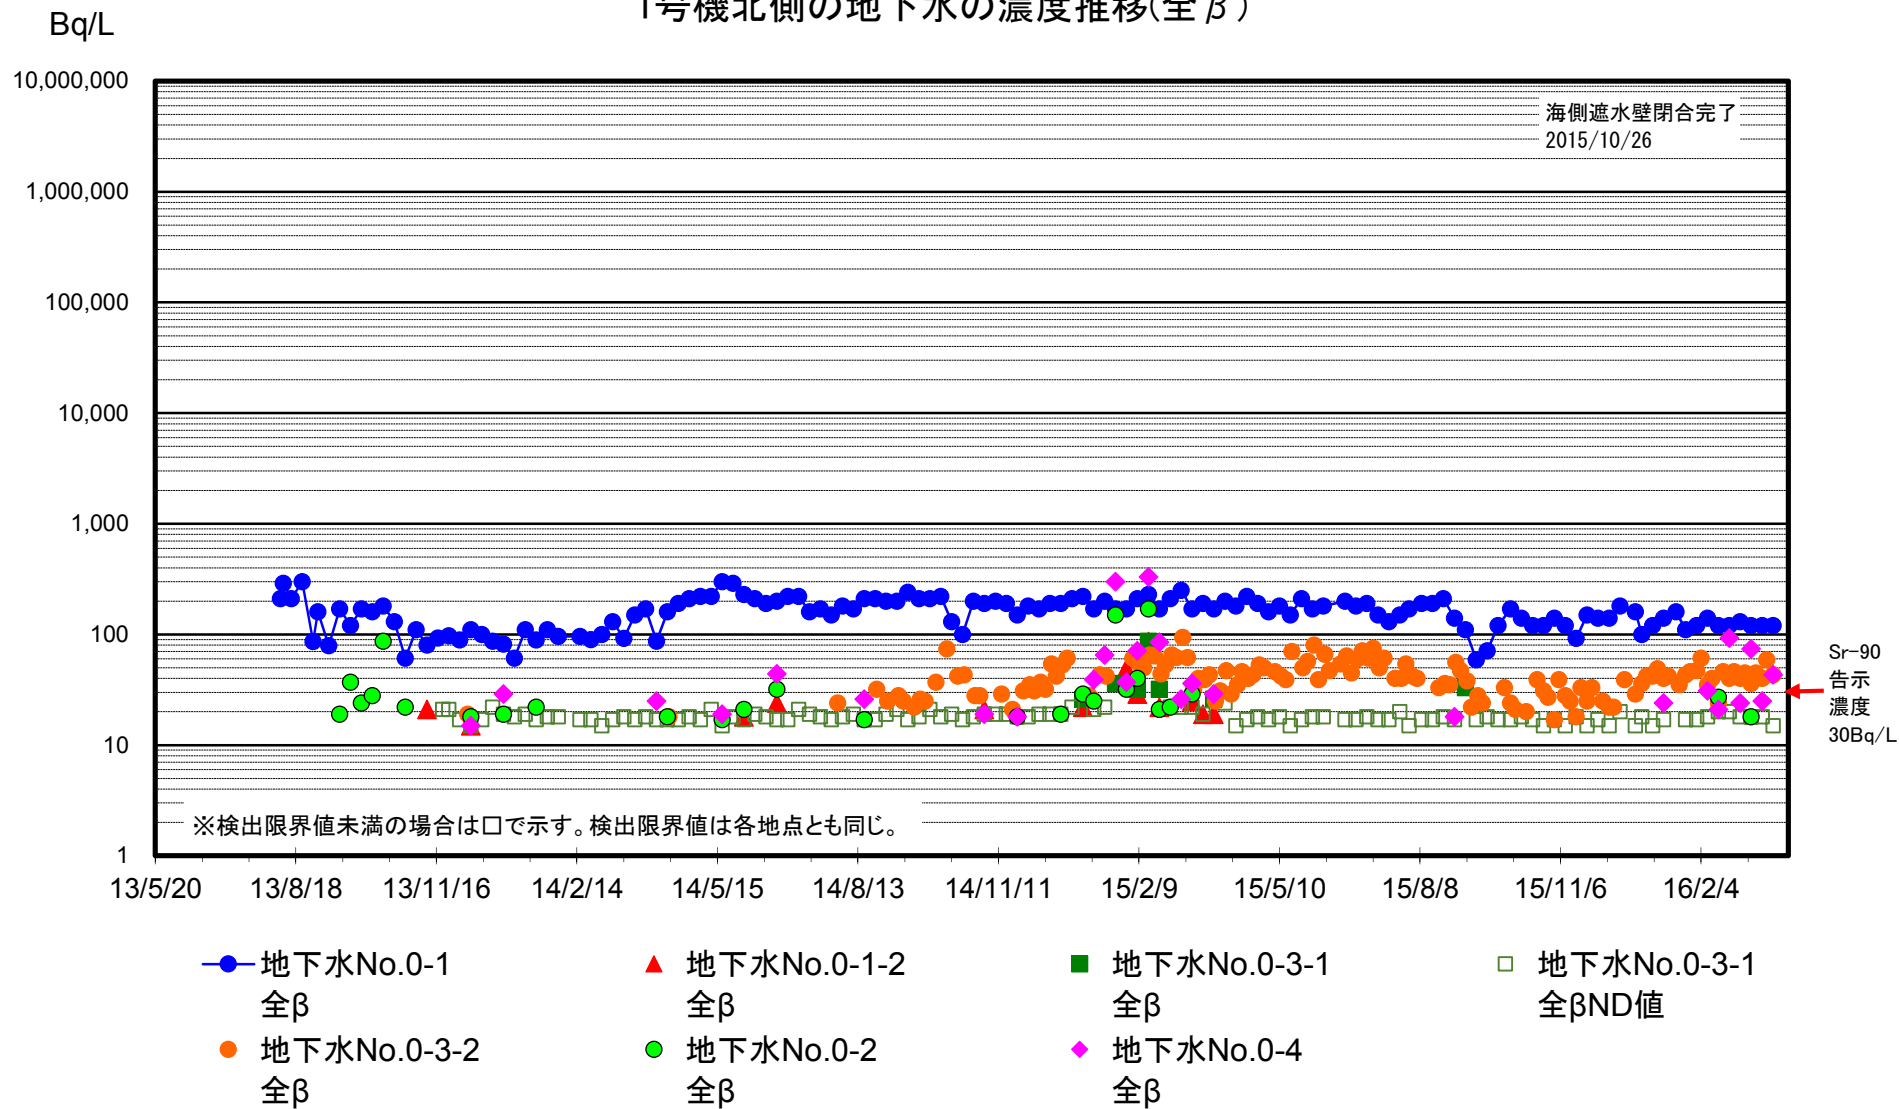

1,2号機取水口間の地下水の濃度推移(1/2)


1,2号機取水口間の地下水の濃度推移(H-3)

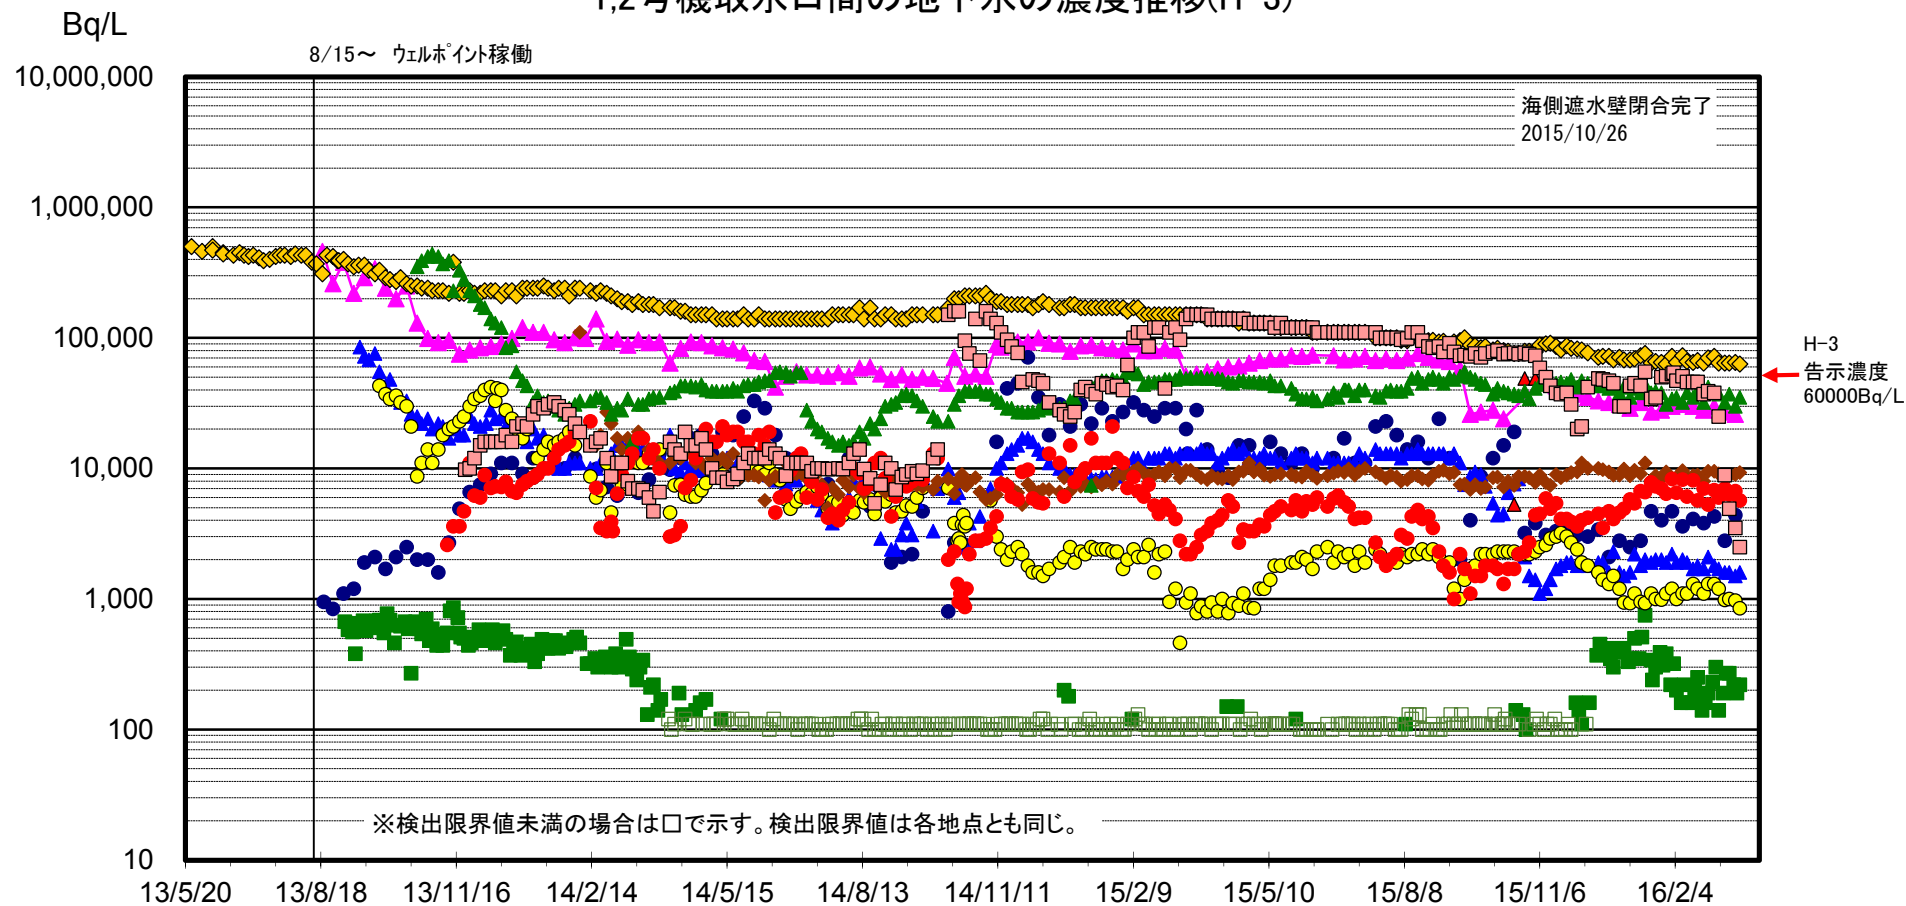

- | | | | | | |
|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| ◇ 地下水No.1
H-3 | ● 地下水No.1-8
H-3 | ■ 地下水No.1-9
H-3 | □ 地下水No.1-9
H-3ND値 | ▲ 地下水No.1-11
H-3 | ◆ 1,2uウェルポイント
H-3 |
| ▲ 1,2u改修ウェル
H-3 | ● 地下水No.1-16
H-3 | ◆ 地下水No.1-6
H-3 | ▲ 地下水No.1-12
H-3 | ● 地下水No.1-14
H-3 | ■ 地下水No.1-17
H-3 |

1,2号機取水口間の地下水の濃度推移(2/2)


1,2号機取水口間の地下水の濃度推移(全β、Sr-90)

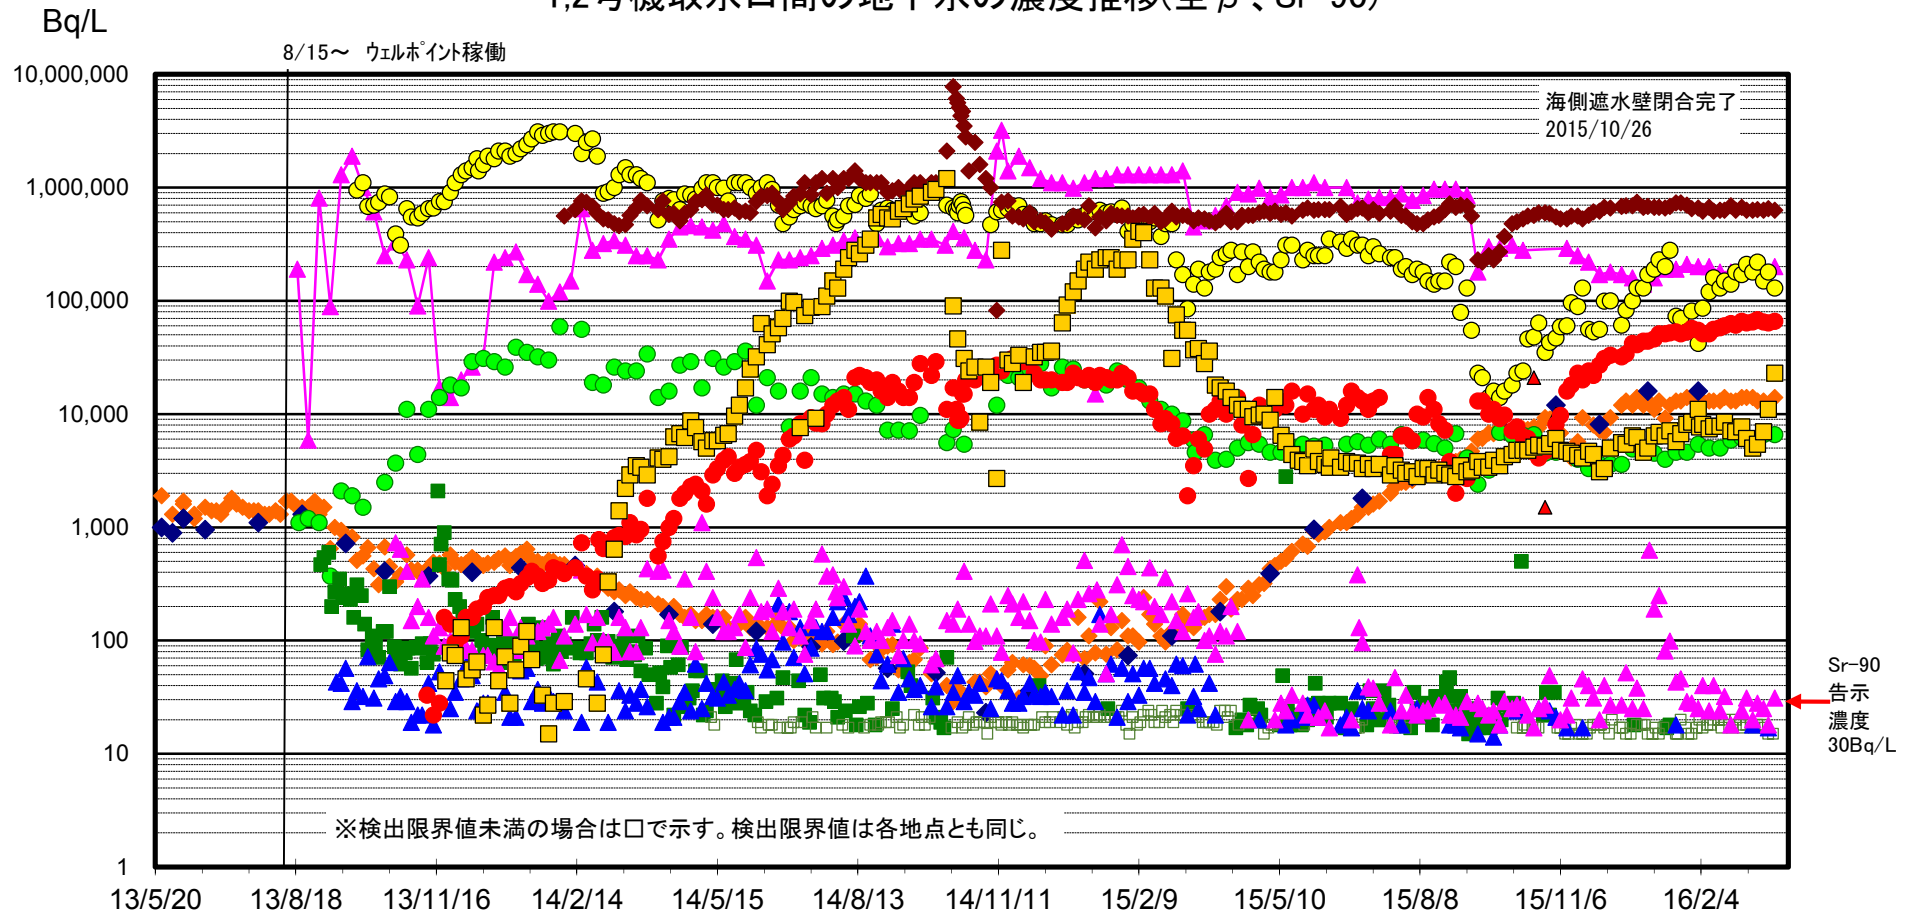

- ◆ 地下水No.1 全β
- ◆ 地下水No.1 Sr-90
- 地下水No.1-8 全β
- 地下水No.1-9 全β
- ▲ 1,2uウエルポイント 全β
- ▲ 1,2u改修ウエル 全β
- 地下水No.1-9 全βND値
- ▲ 地下水No.1-11 全β
- 地下水No.1-16 全β
- ◆ 地下水No.1-6 全β
- ▲ 地下水No.1-12 全β
- 地下水No.1-14 全β
- 地下水No.1-17 全β


2,3号機取水口間の地下水の濃度推移(1/2)

2,3号機取水口間の地下水の濃度推移(H-3)

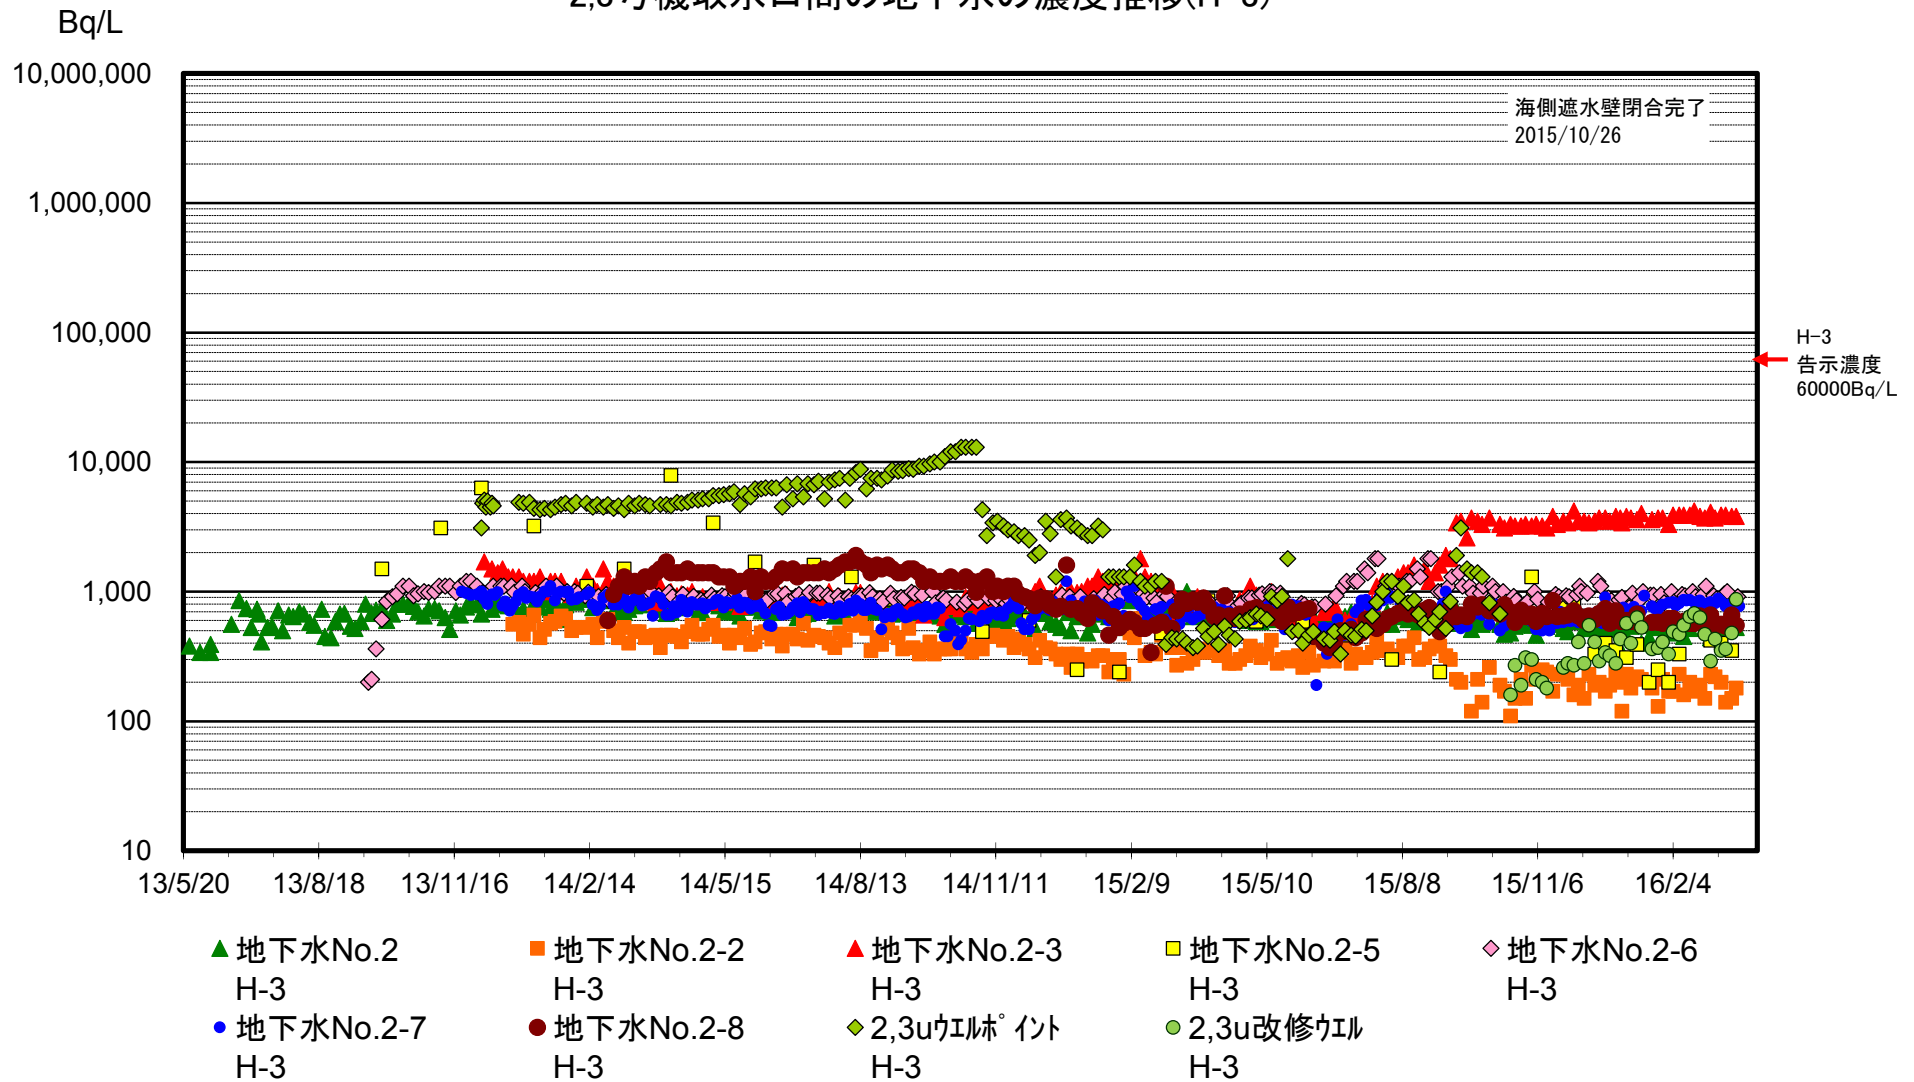


2,3号機取水口間の地下水の濃度推移(2/2)

2,3号機取水口間の地下水の濃度推移(全β、Sr-90)

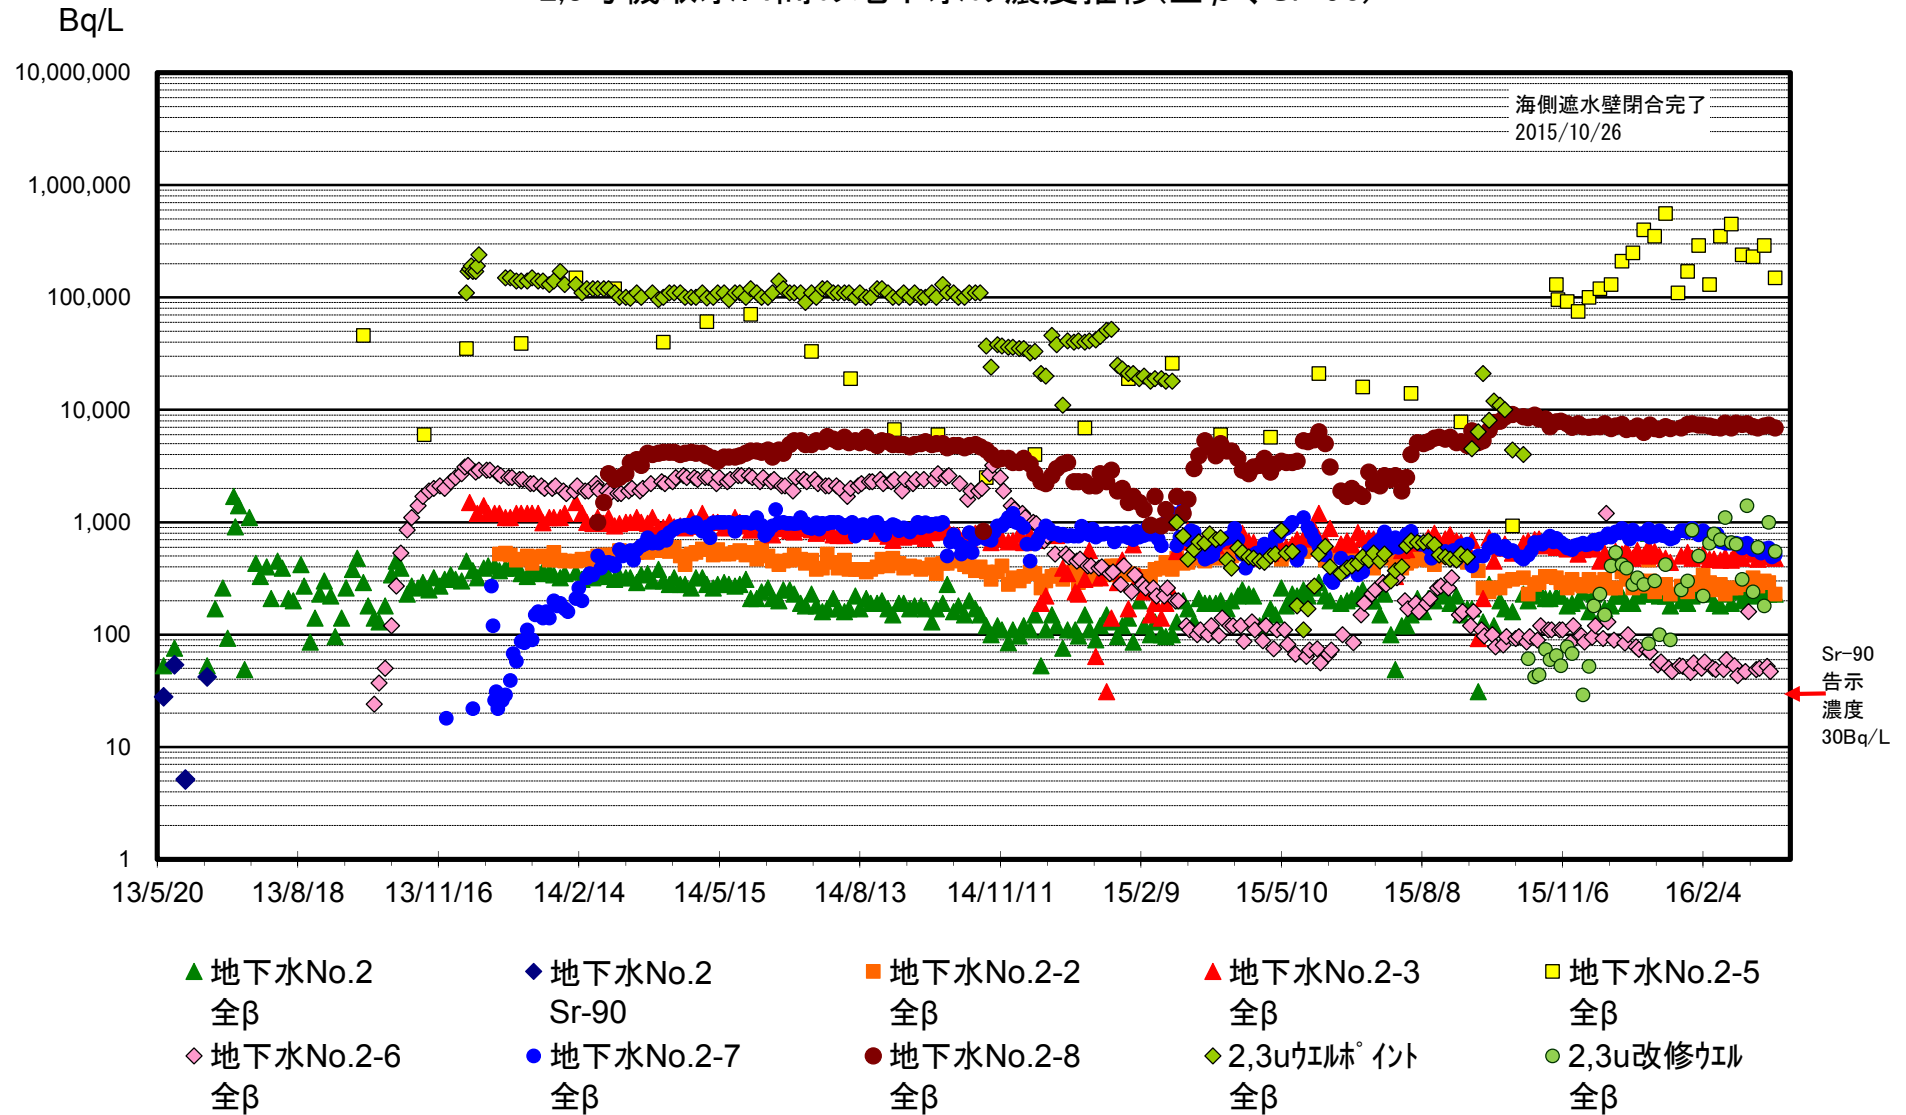

3,4号機取水口間の地下水の濃度推移(1/2)

3,4号機取水口間の地下水の濃度推移(H-3)

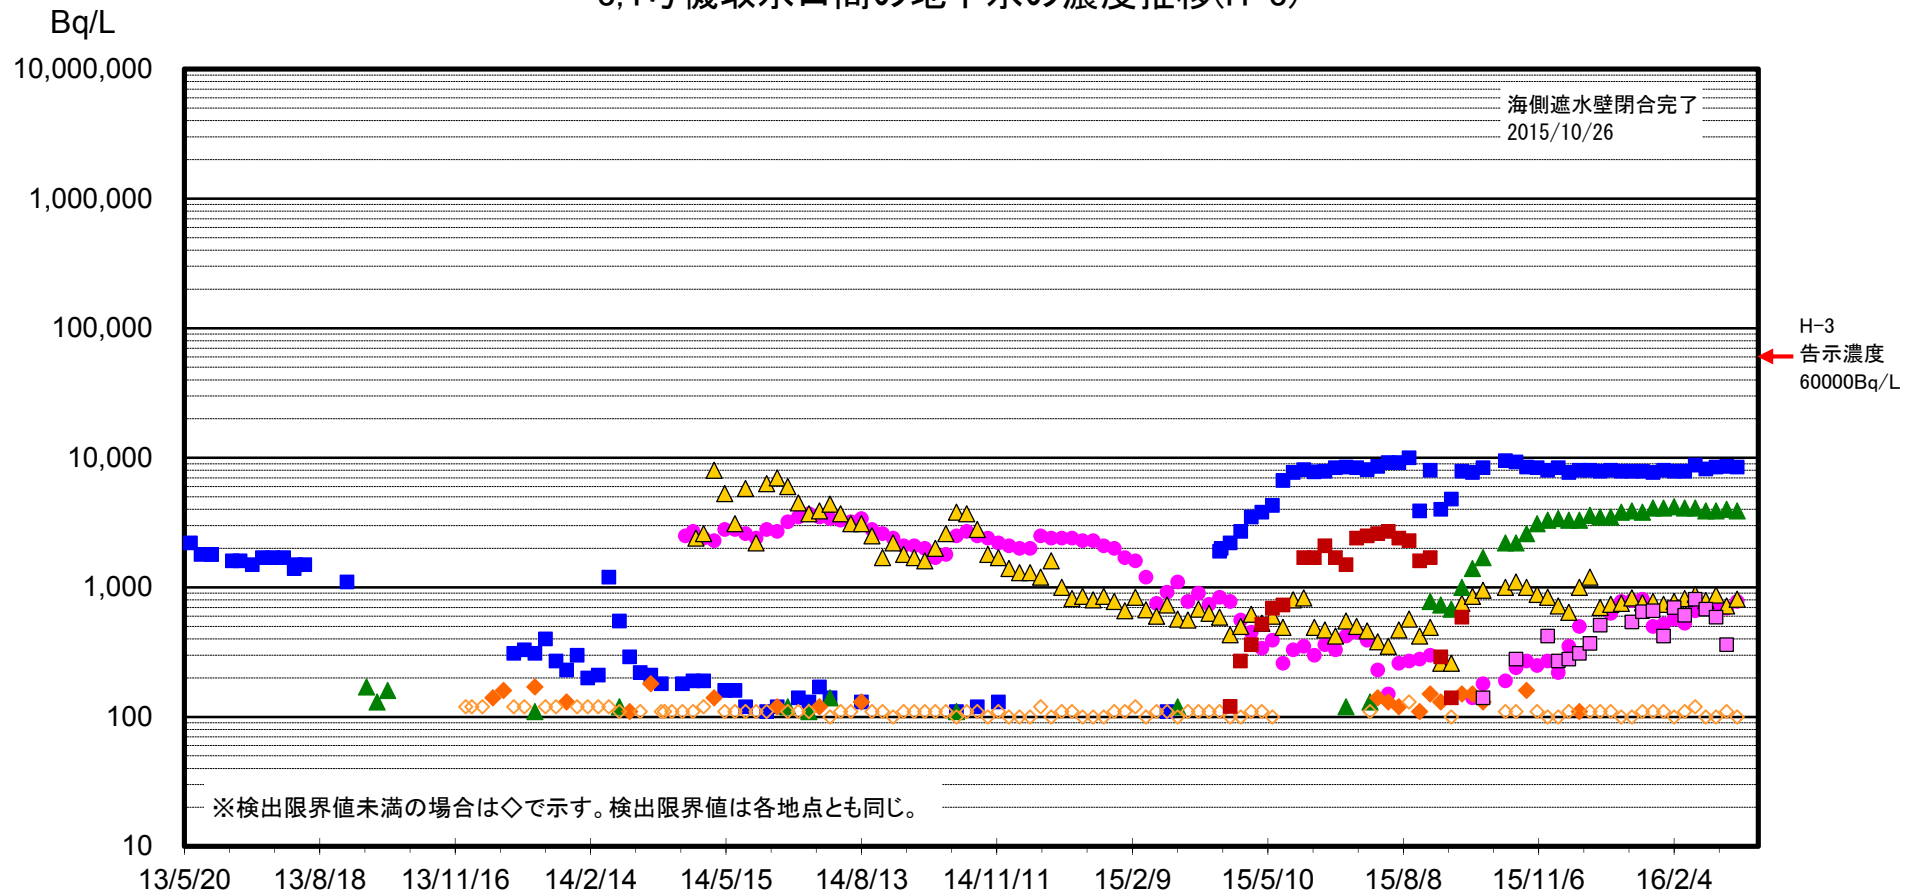


- 地下水No.3
H-3
- 地下水No.3-2
H-3
- ▲ 地下水No.3-3
H-3
- ▲ 地下水No.3-4
H-3
- ◆ 地下水No.3-5
H-3
- ◇ 地下水No.3-5
H-3ND値
- 3,4uウエル° イント
H-3
- 3,4u改修ウエル
H-3

※1: 2015/5/20~7/8 水位低下のため採取出来ず ※2: 2015/10/15,29,11/5 水位低下のため採取出来ず

3,4号機取水口間の地下水の濃度推移(2/2)

3,4号機取水口間の地下水の濃度推移(全β)

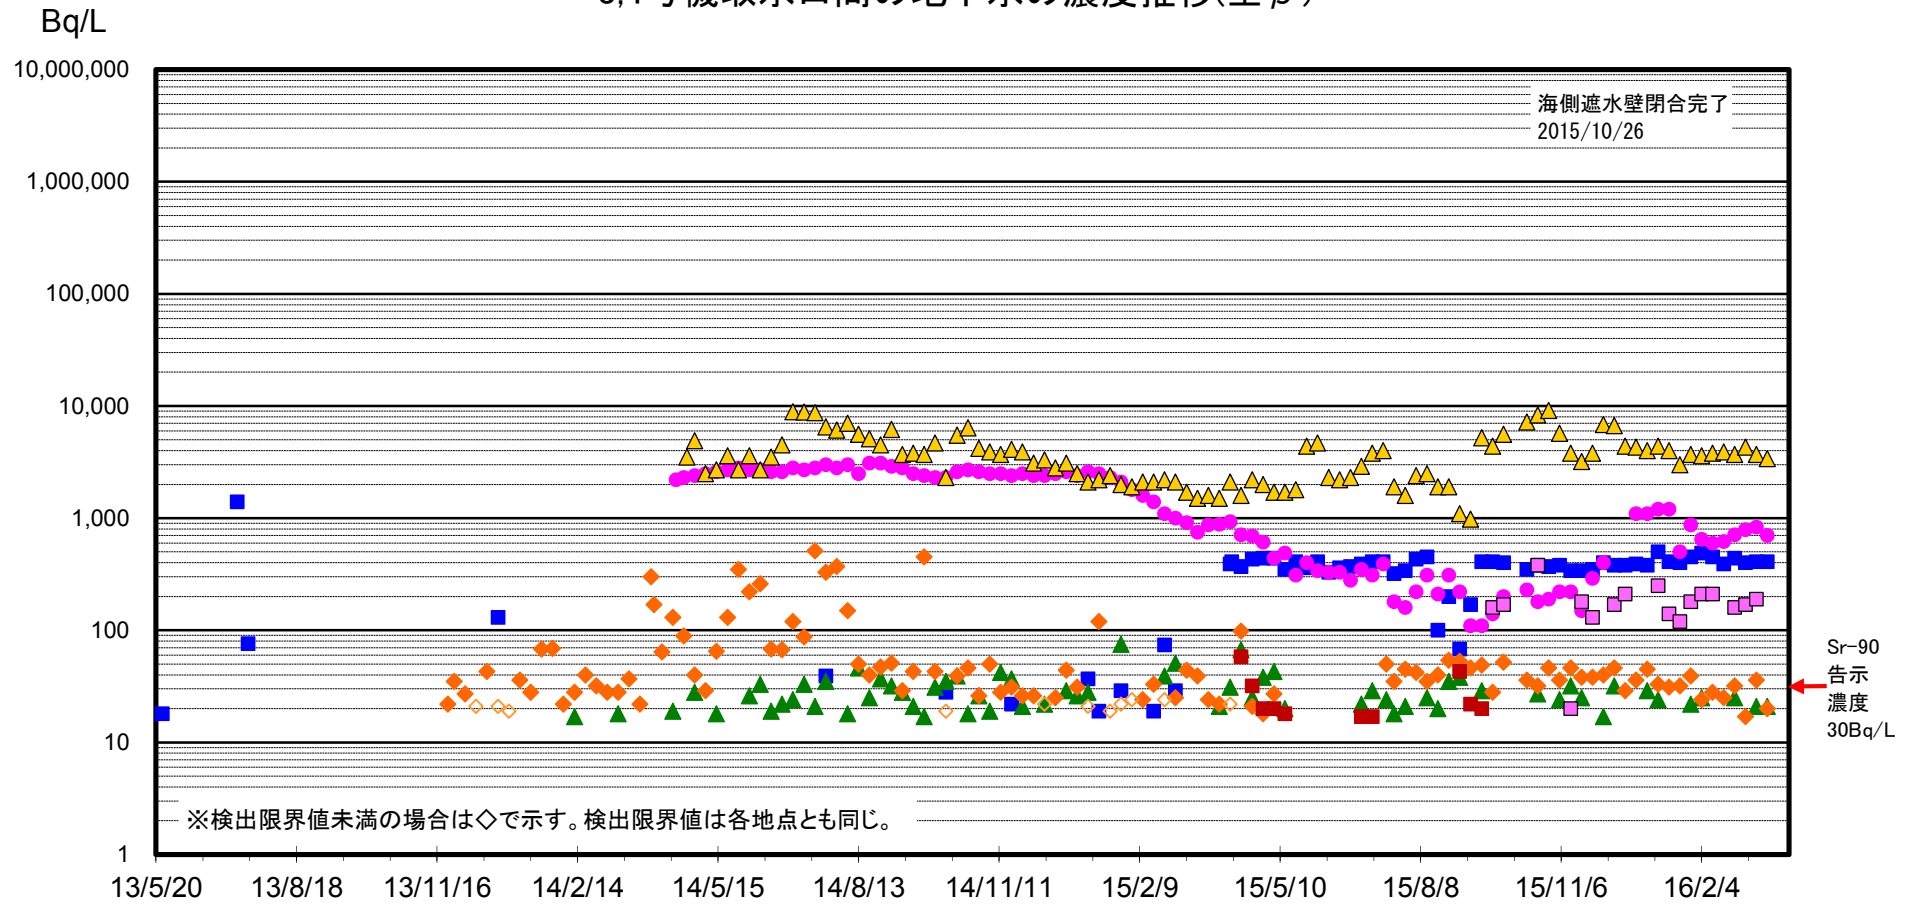


- 地下水No.3
全β
- 地下水No.3-2
全β
- ▲ 地下水No.3-3
全β
- ▲ 地下水No.3-4
全β
- ◆ 地下水No.3-5^{※1}
全β
- ◇ 地下水No.3-5
全β
- 3,4uウエル^{※2} イント
全β
- 3,4u改修ウエル^{※2}
全β

※1: 2015/5/20~7/8 水位低下のため採取出来ず

※2: 2015/10/15,29,11/5 水位低下のため採取出来ず


港湾内外の海水濃度

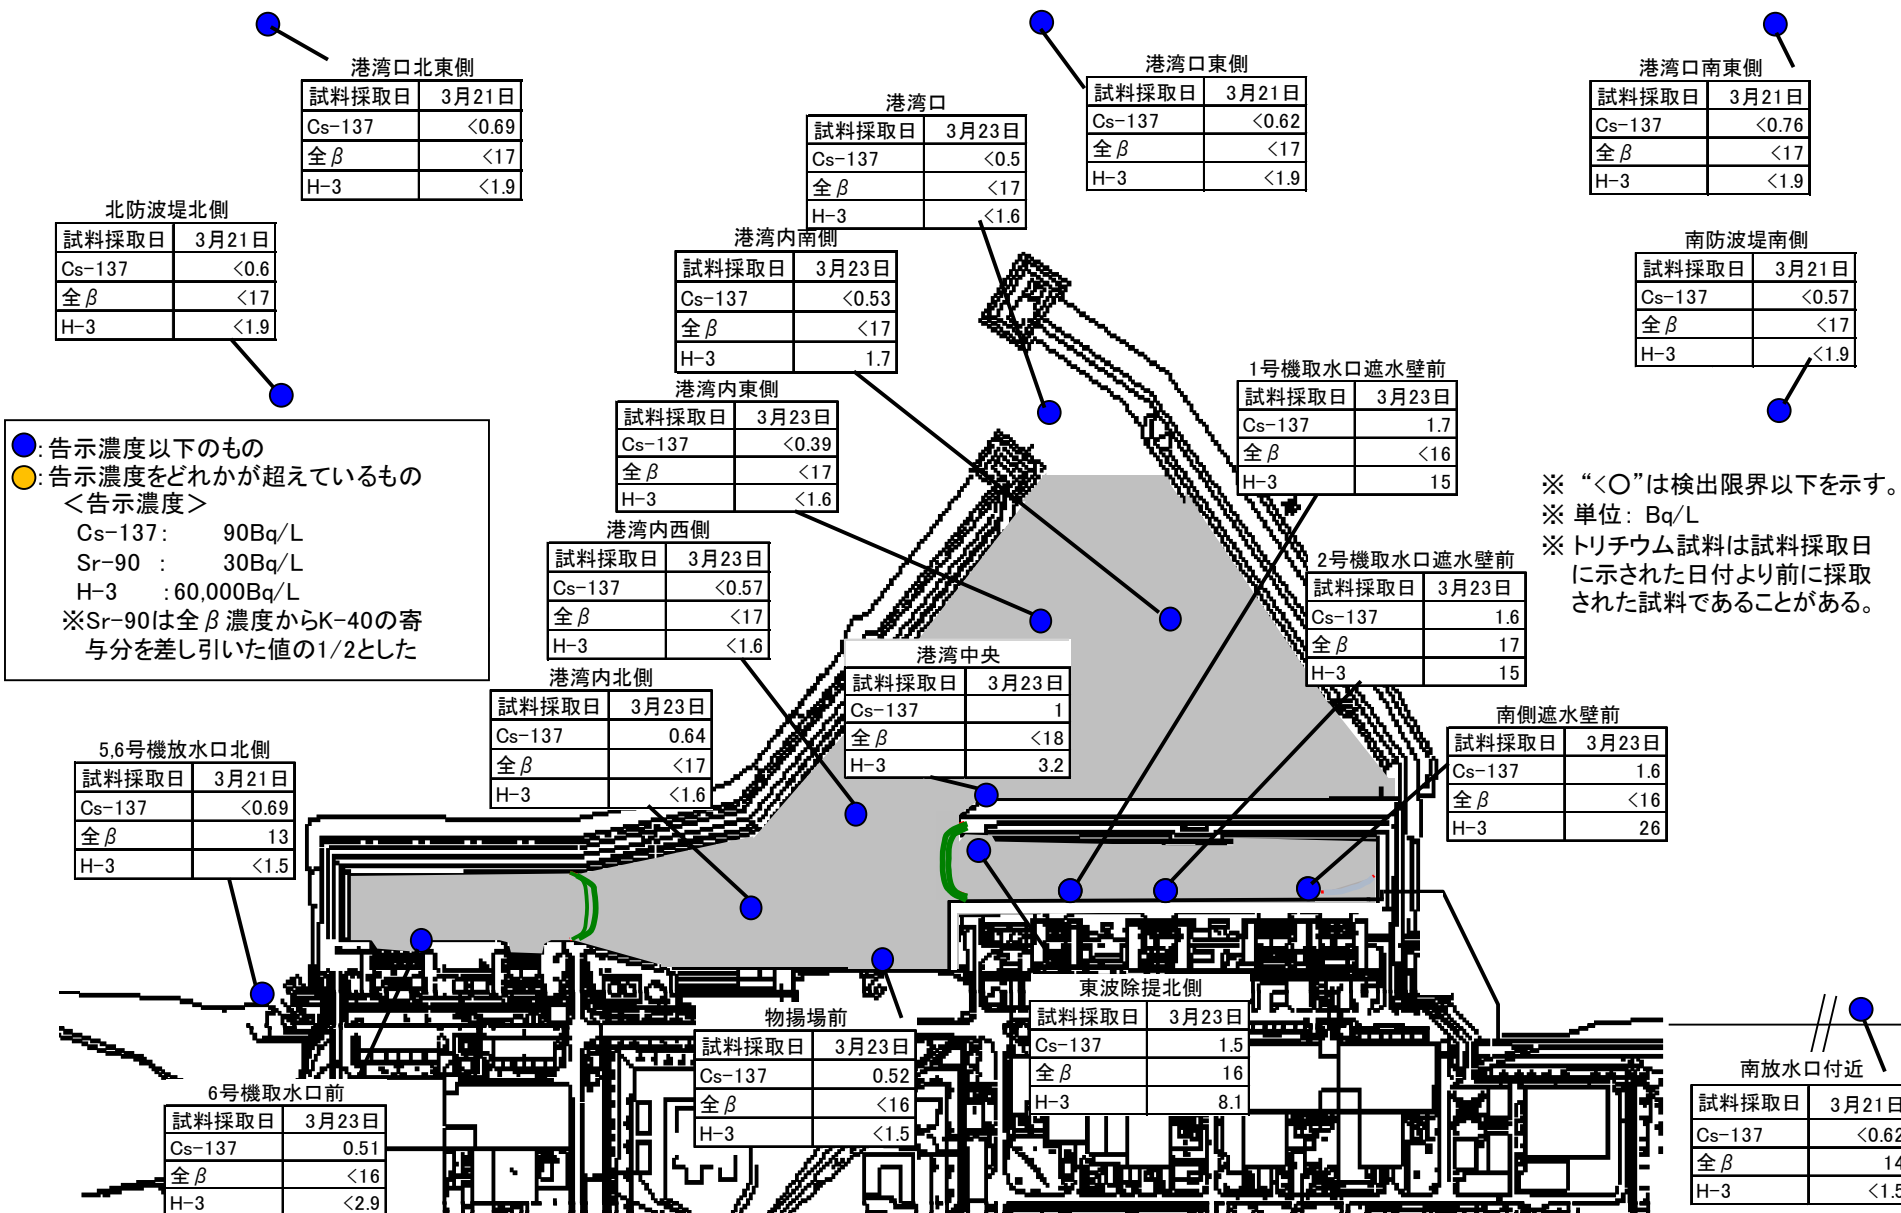


●: 告示濃度以下のもの
 ○: 告示濃度をどれかが超えているもの
 <告示濃度>
 Cs-137: 90Bq/L
 Sr-90 : 30Bq/L
 H-3 : 60,000Bq/L
 ※Sr-90は全β濃度からK-40の寄与分を差し引いた値の1/2とした

※ “<”は検出限界以下を示す。
 ※ 単位: Bq/L
 ※ トリチウム試料は試料採取日に示された日付より前に採取された試料であることがある。


1～4号機取水路開渠内の海水の濃度推移(1/3)

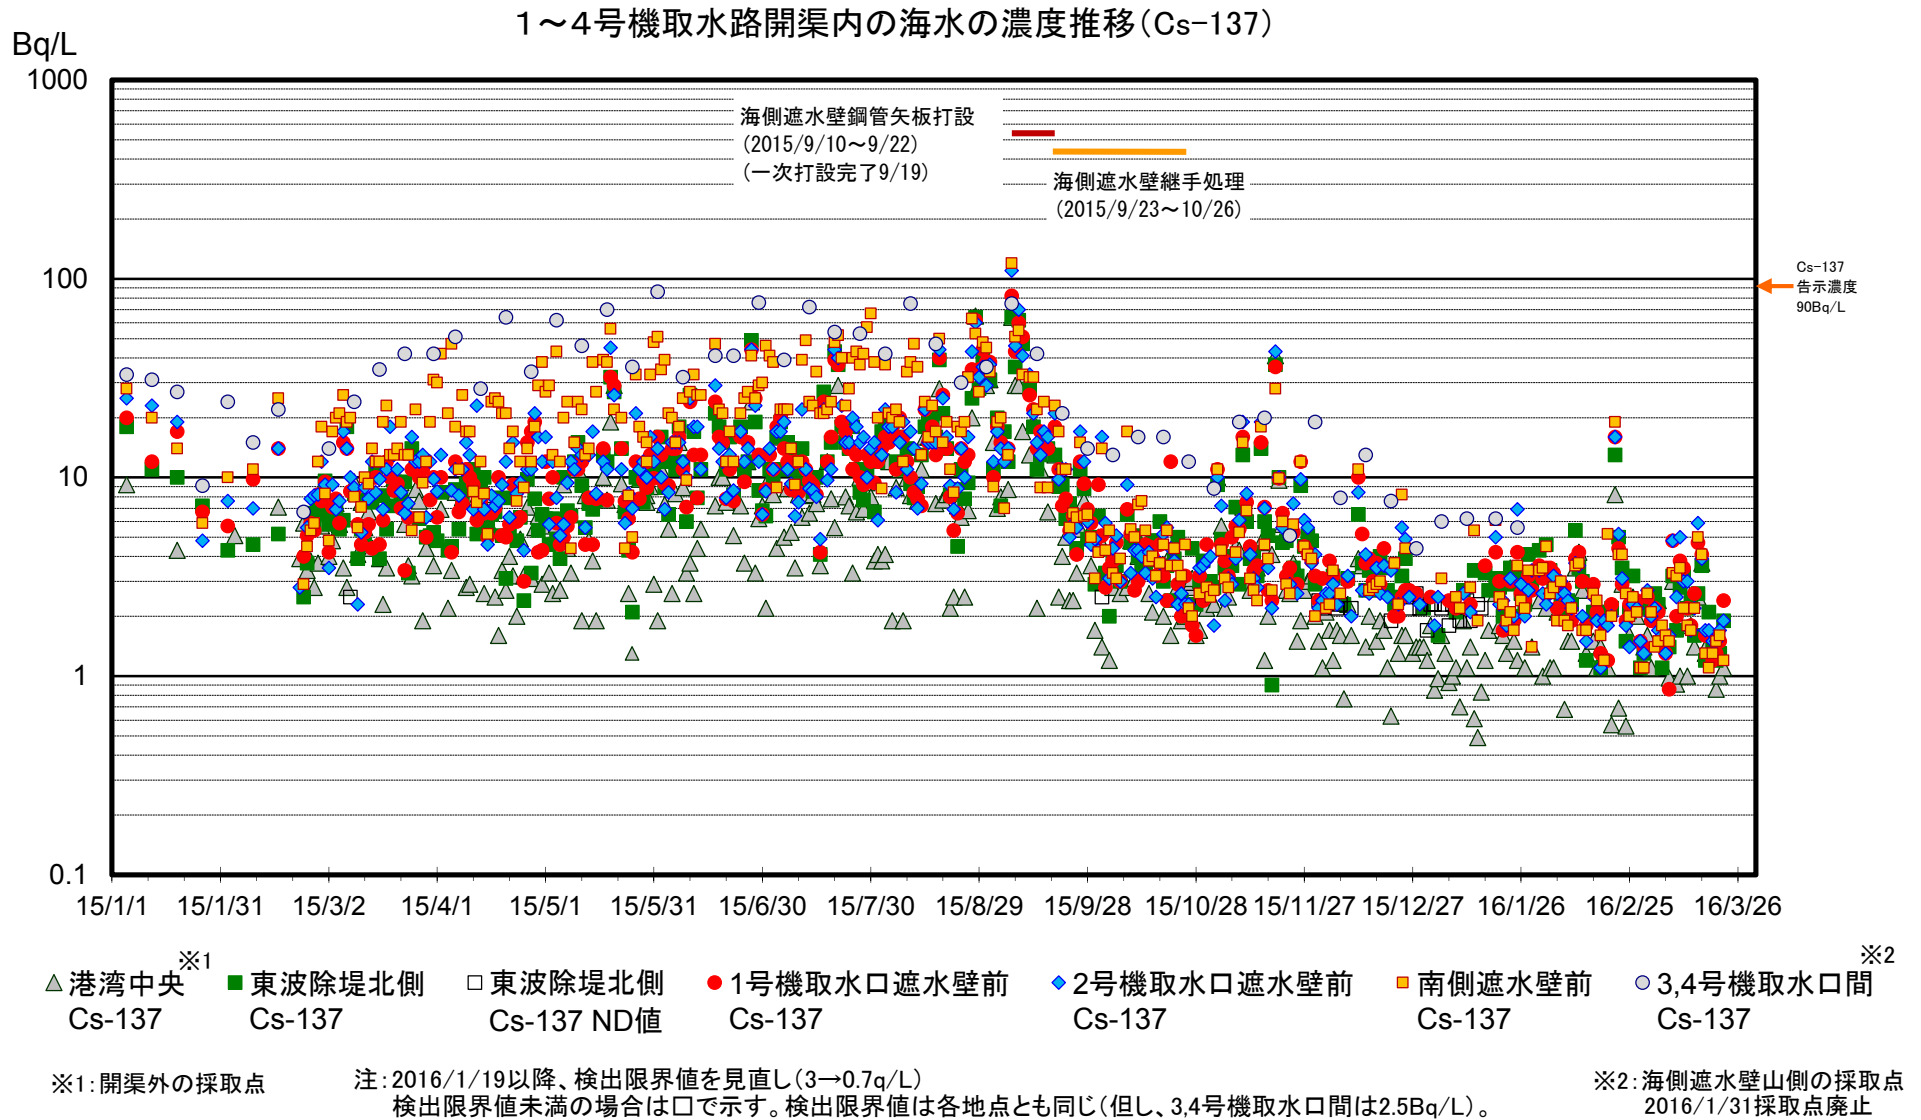

1～4号機取水路開渠内の海水の濃度推移(2/3)

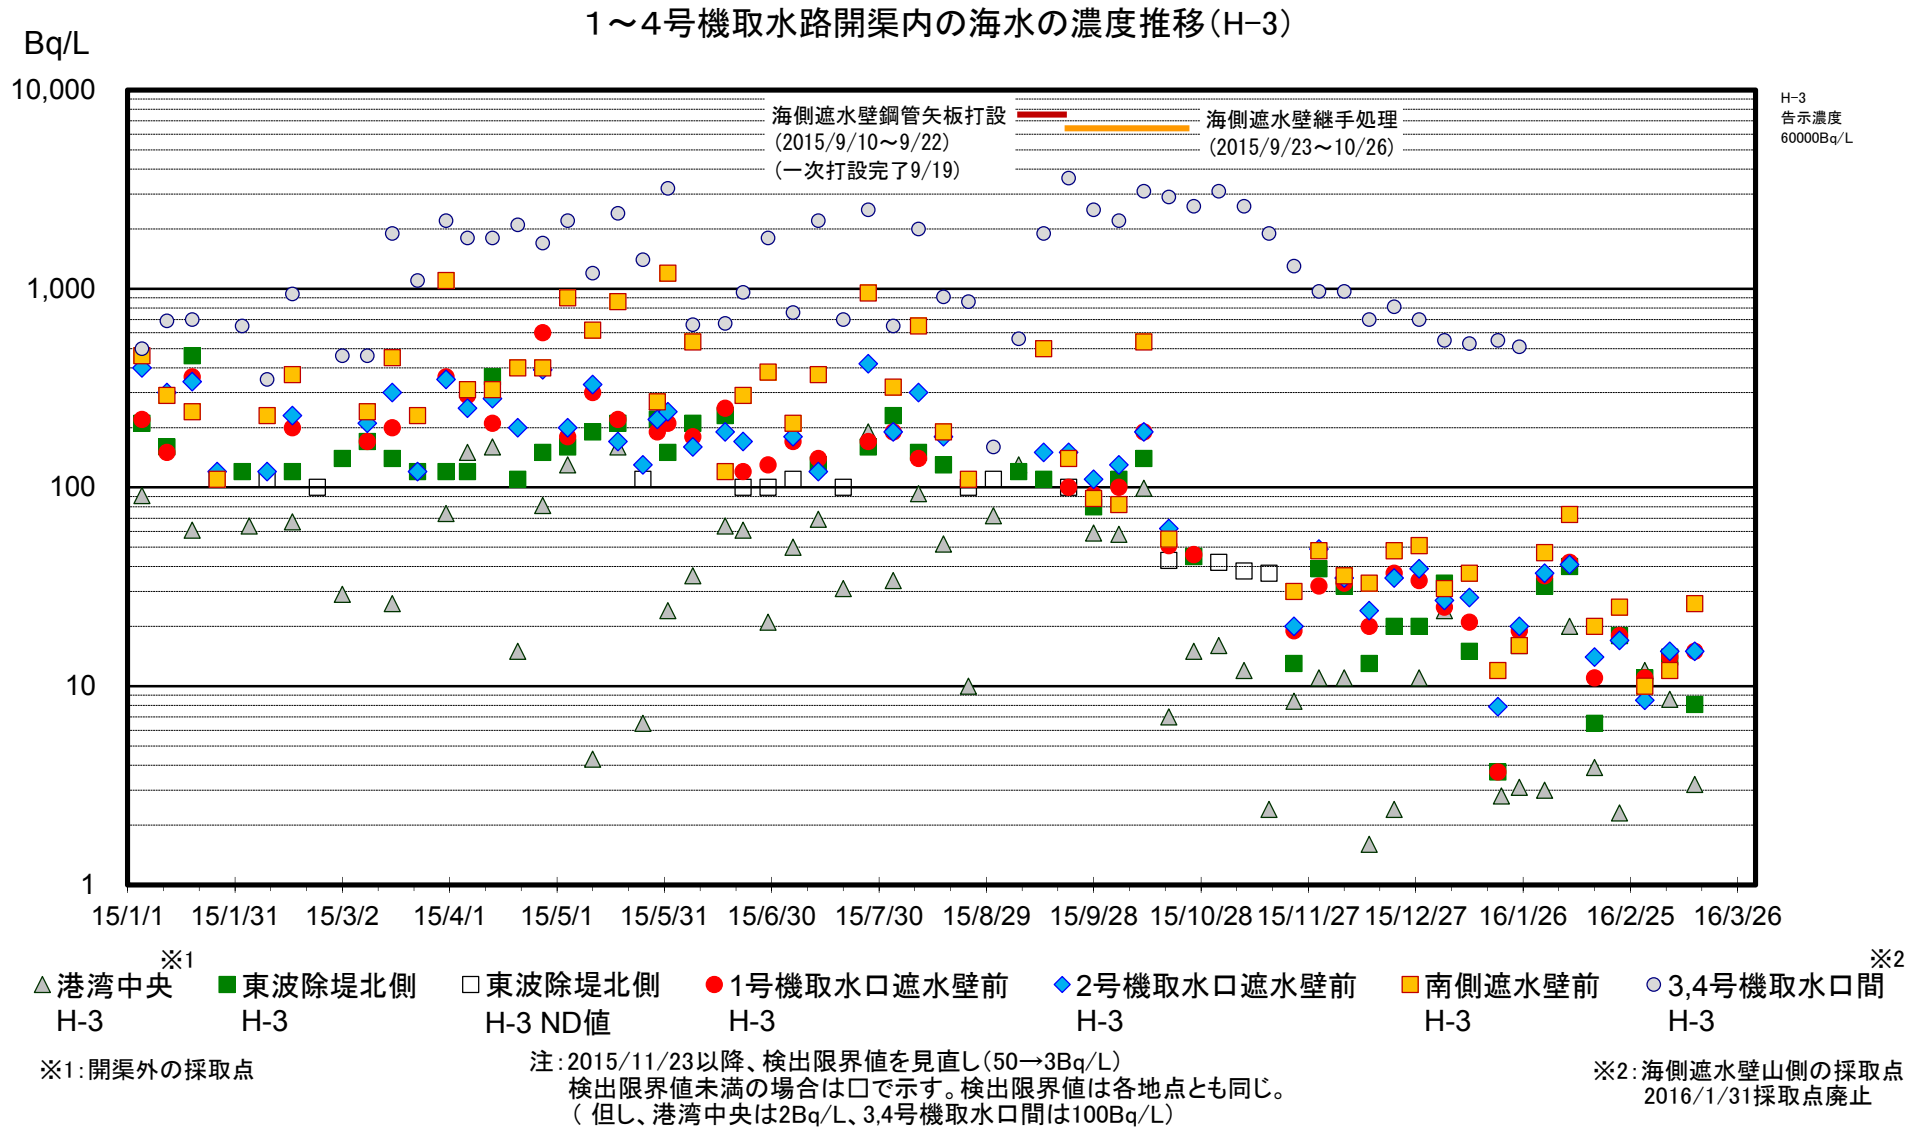


1～4号機取水路開渠内の海水の濃度推移(3/3)

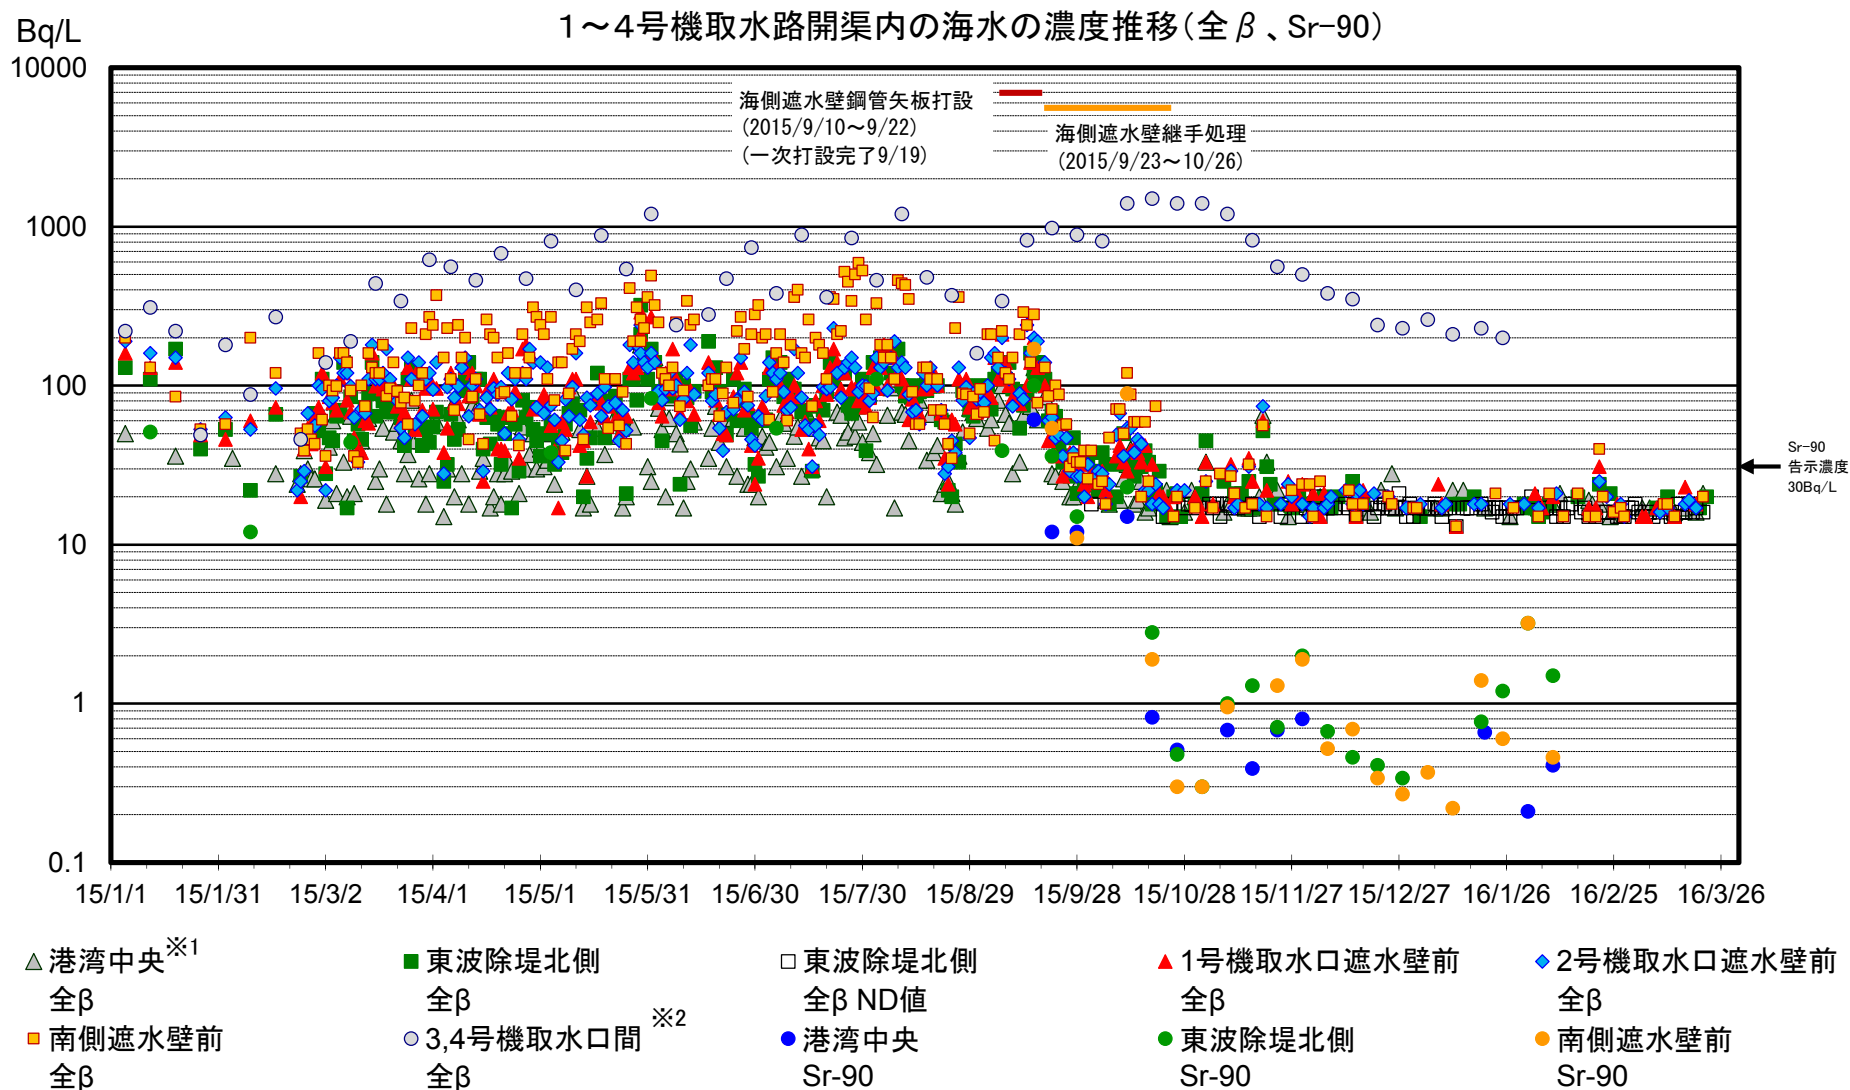


※1: 開渠外の採取点 ※2: 海側遮水壁山側の採取点 2016/1/31採取点廃止

注: 全βについて検出限界値未満の場合は□で示す。検出限界値は各地点とも同じ。


地下水位の挙動（1-2号機間：2月21日～3月21日）

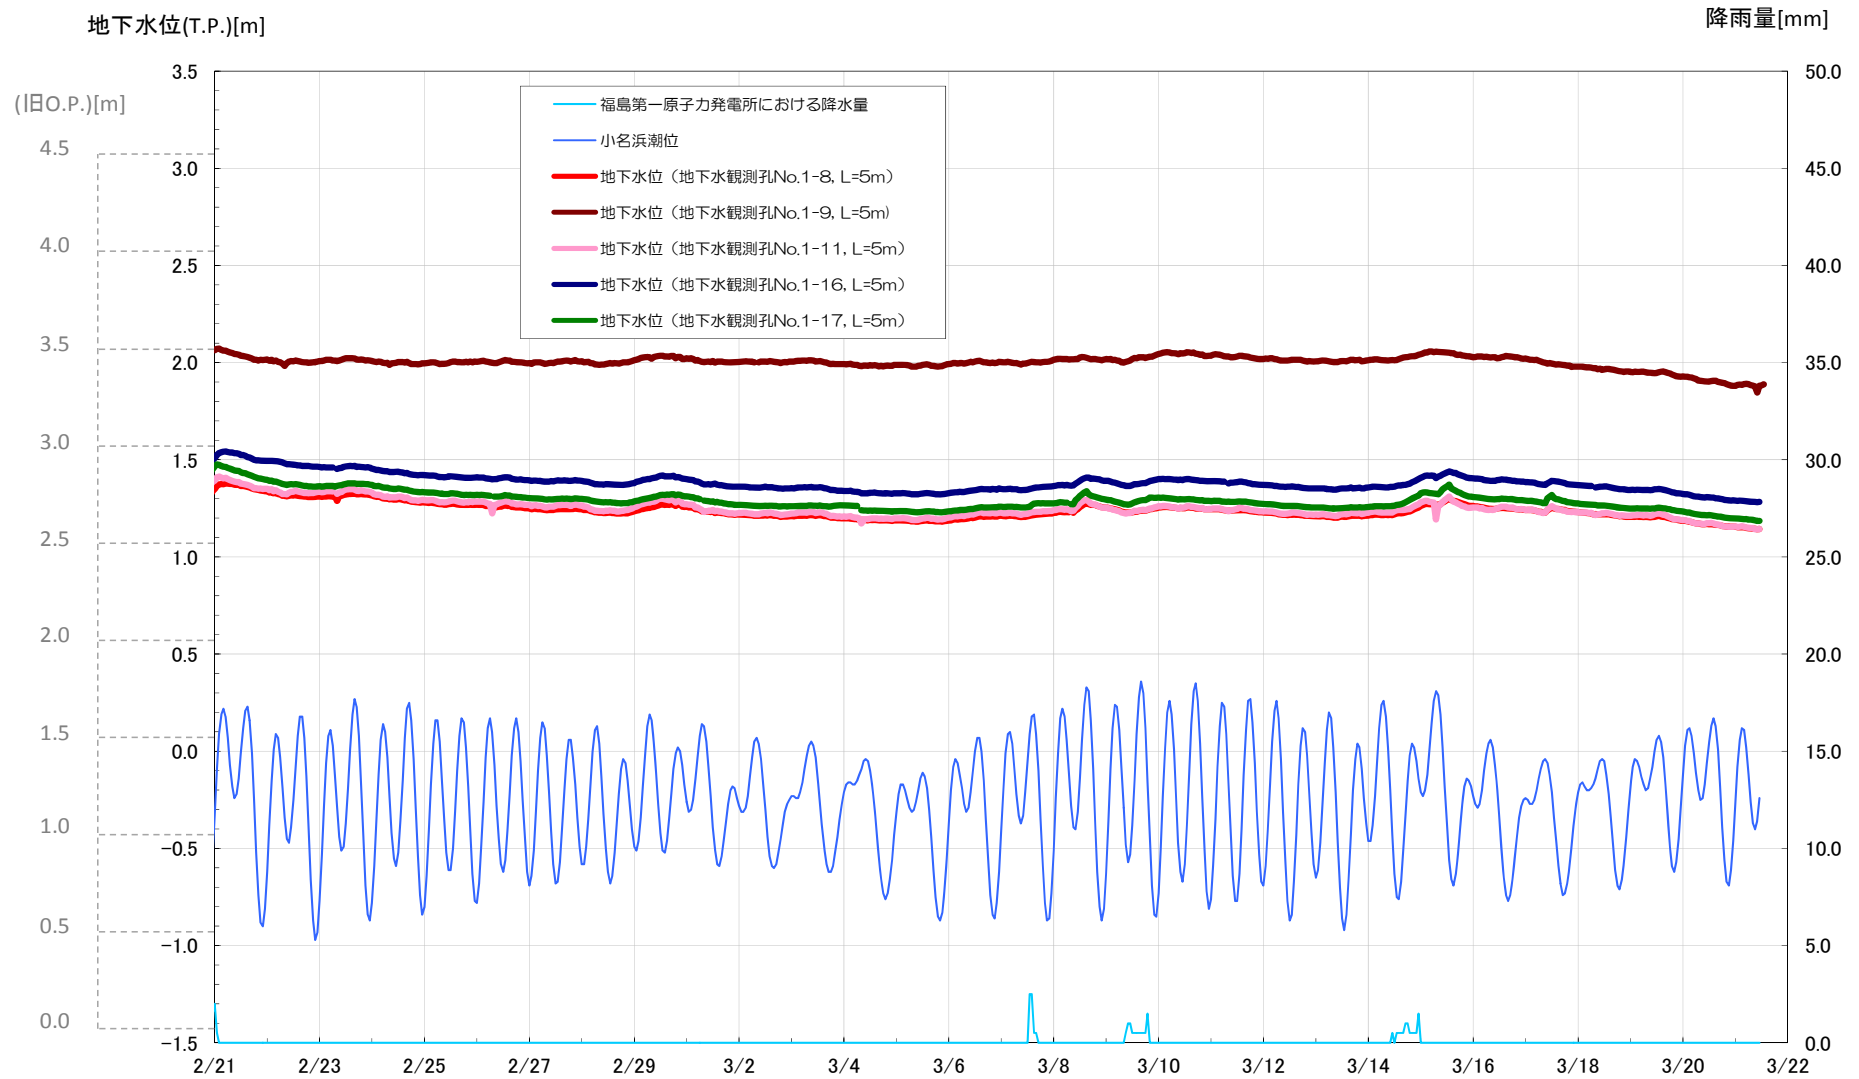


1-2号機間地盤改良工事の進捗状況（3月25日朝時点）

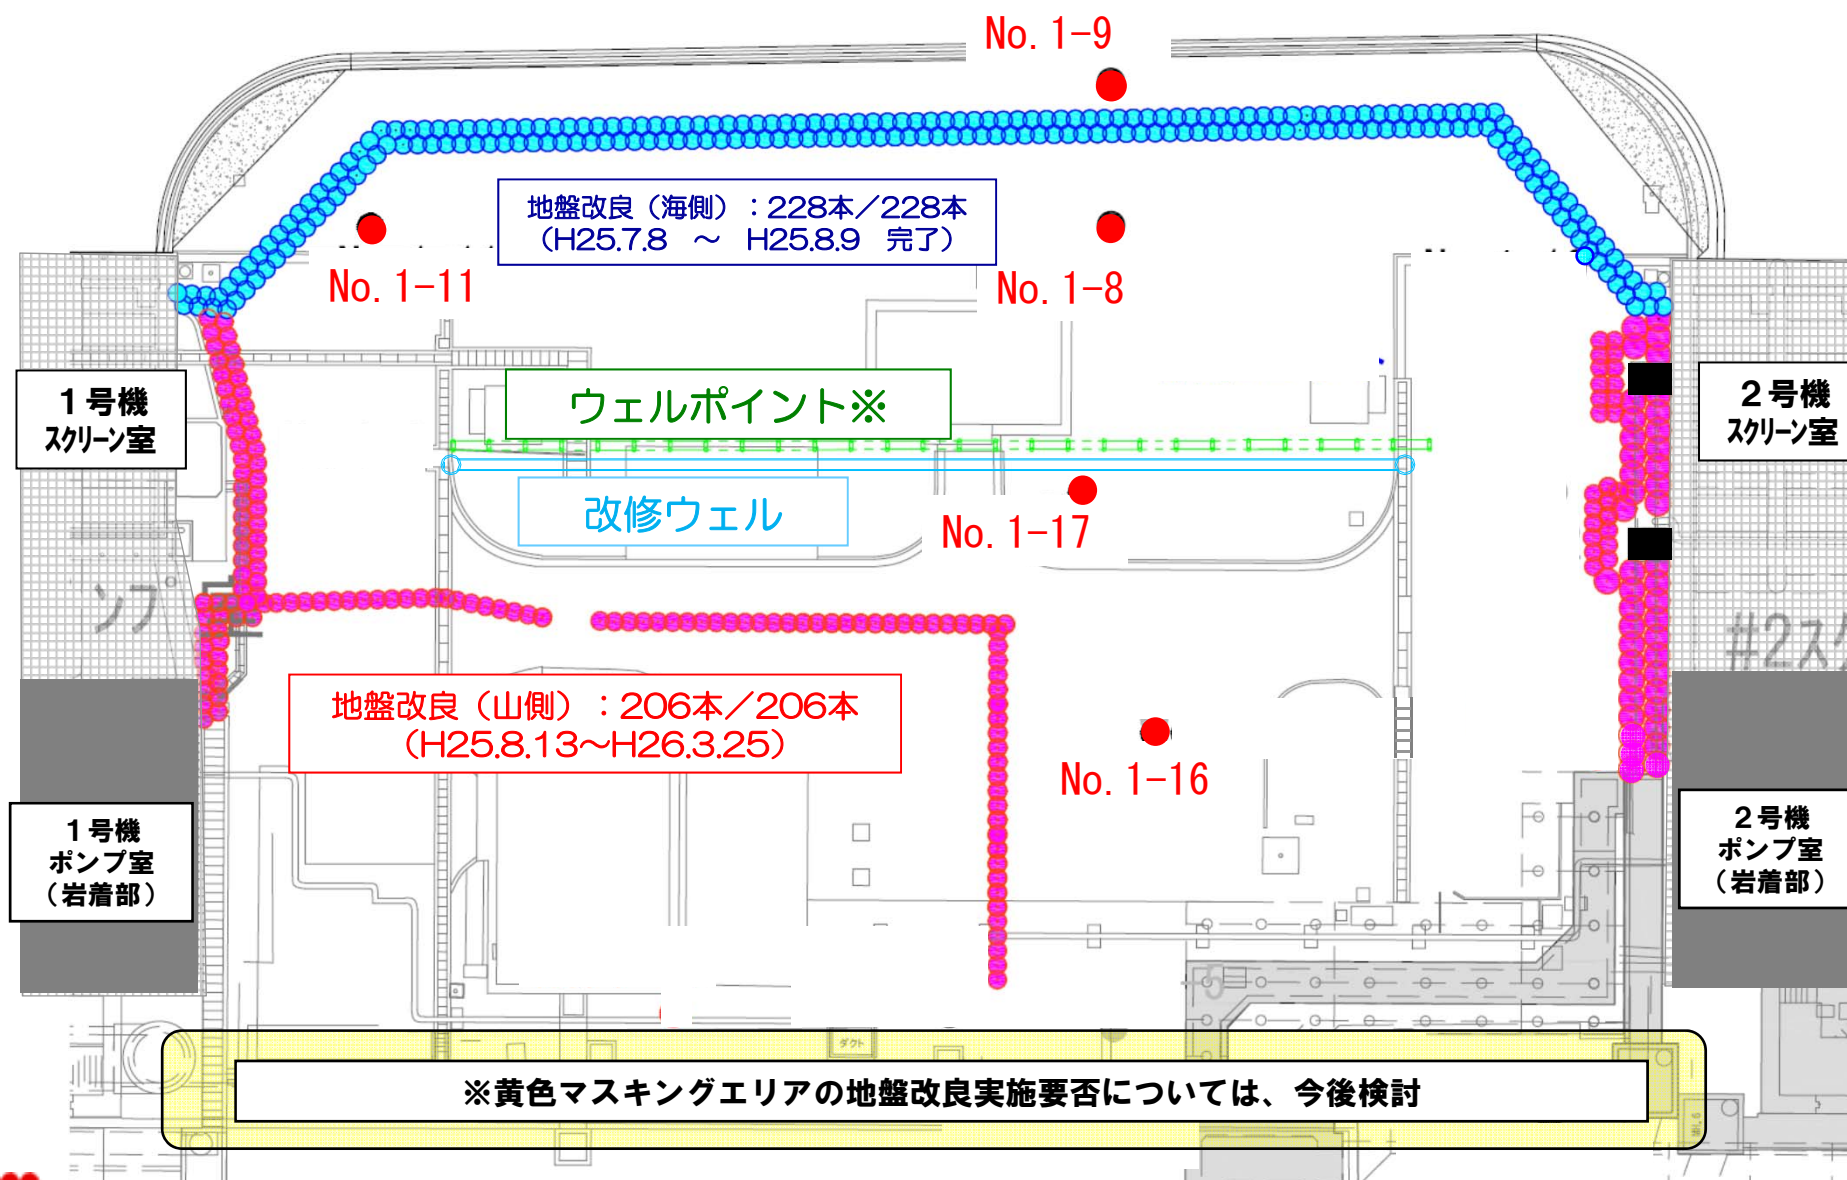


地下水位の挙動（2-3号機間：2月21日～3月21日）

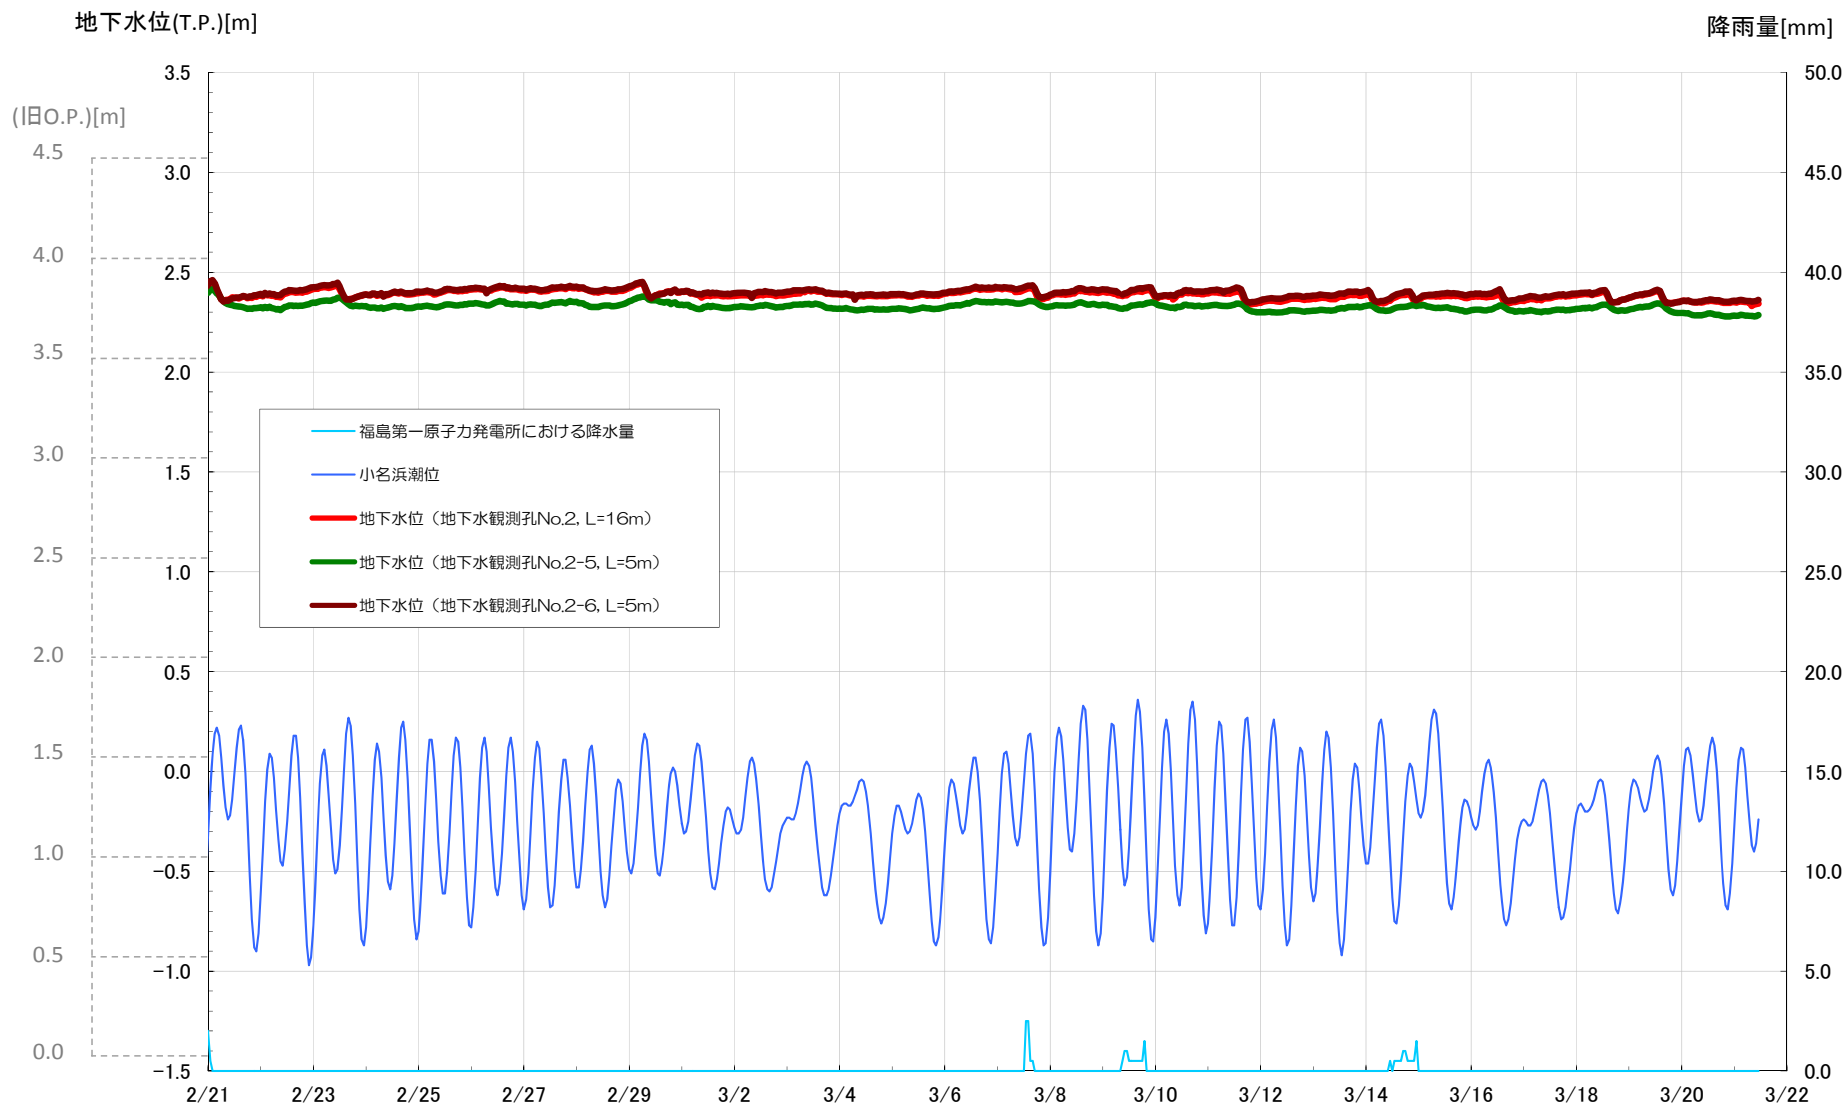


2-3号機間地盤改良工事の進捗状況（3月25日朝時点）

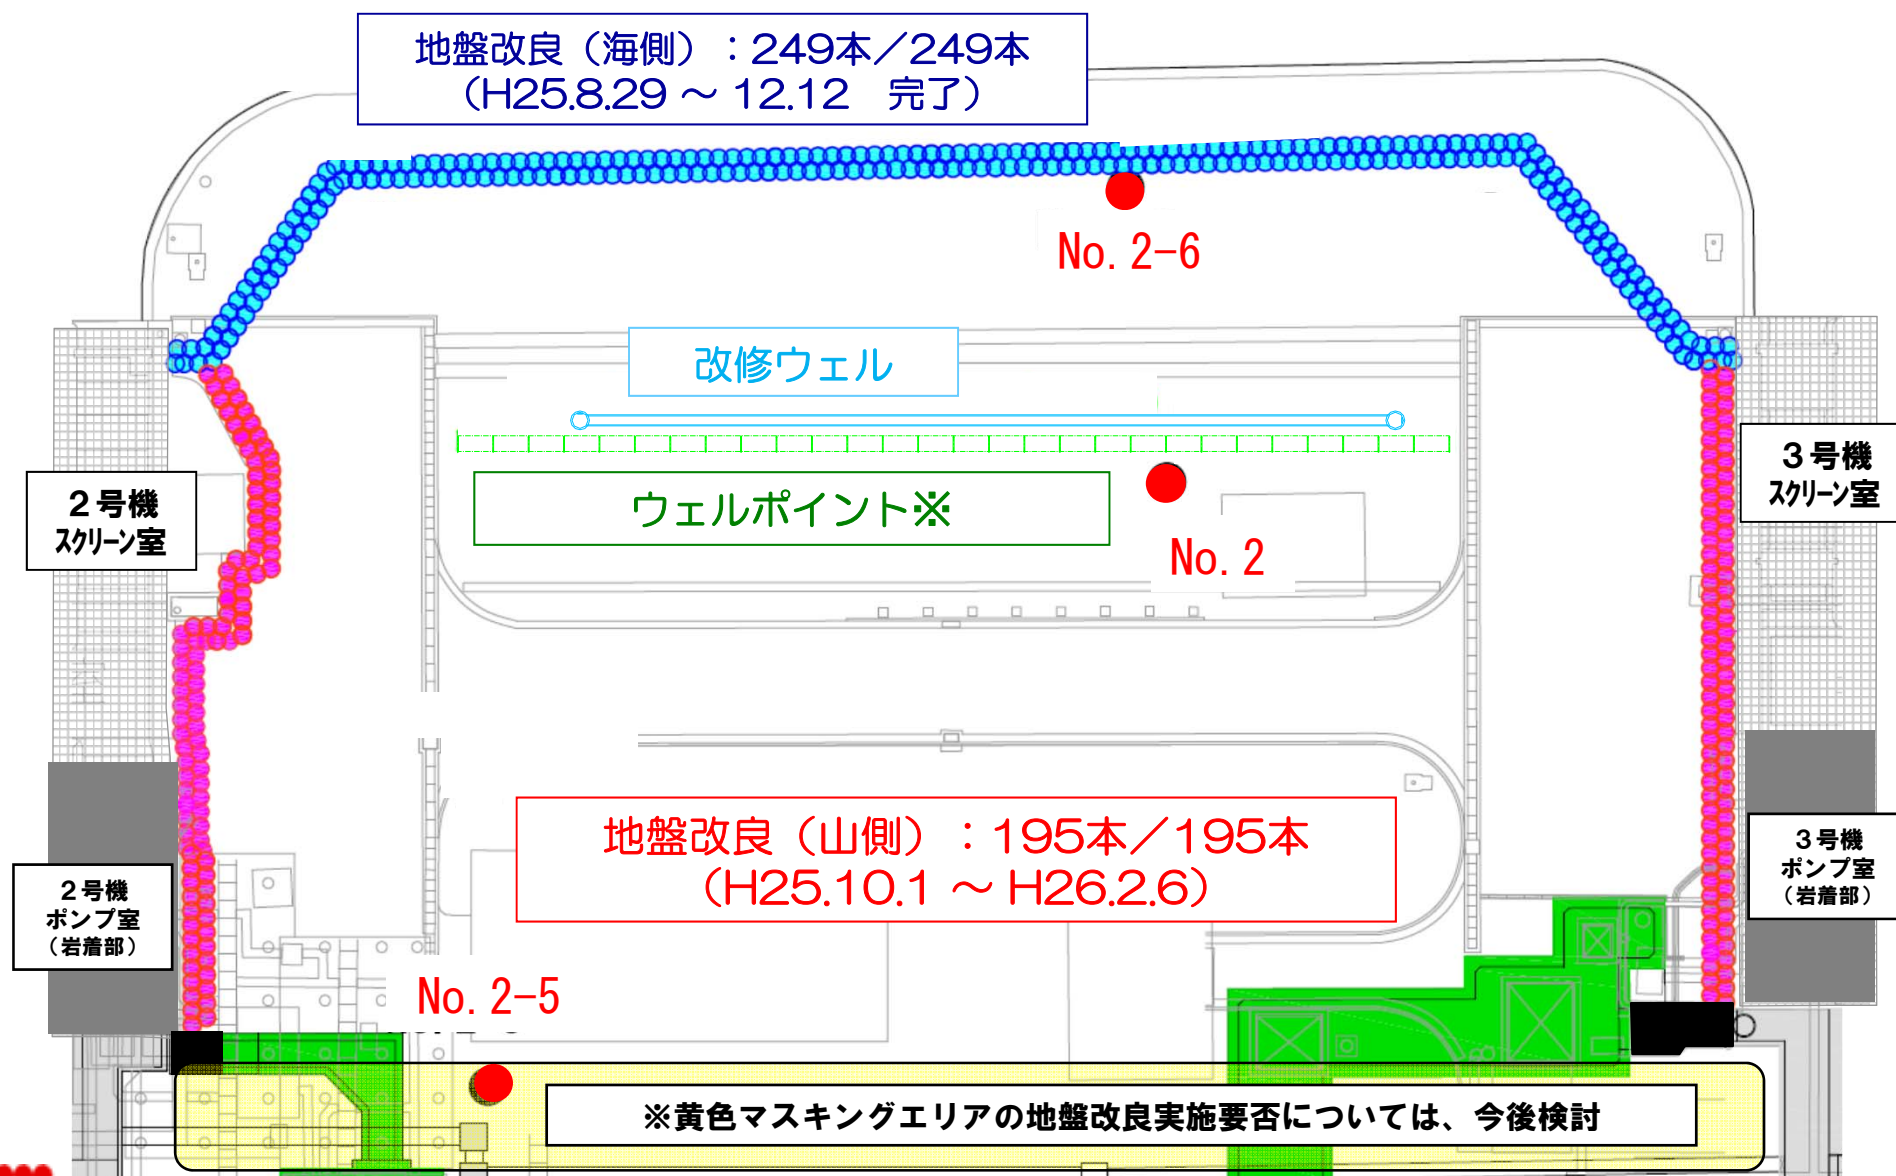

地下水位の挙動（3-4号機間：2月21日～3月21日）

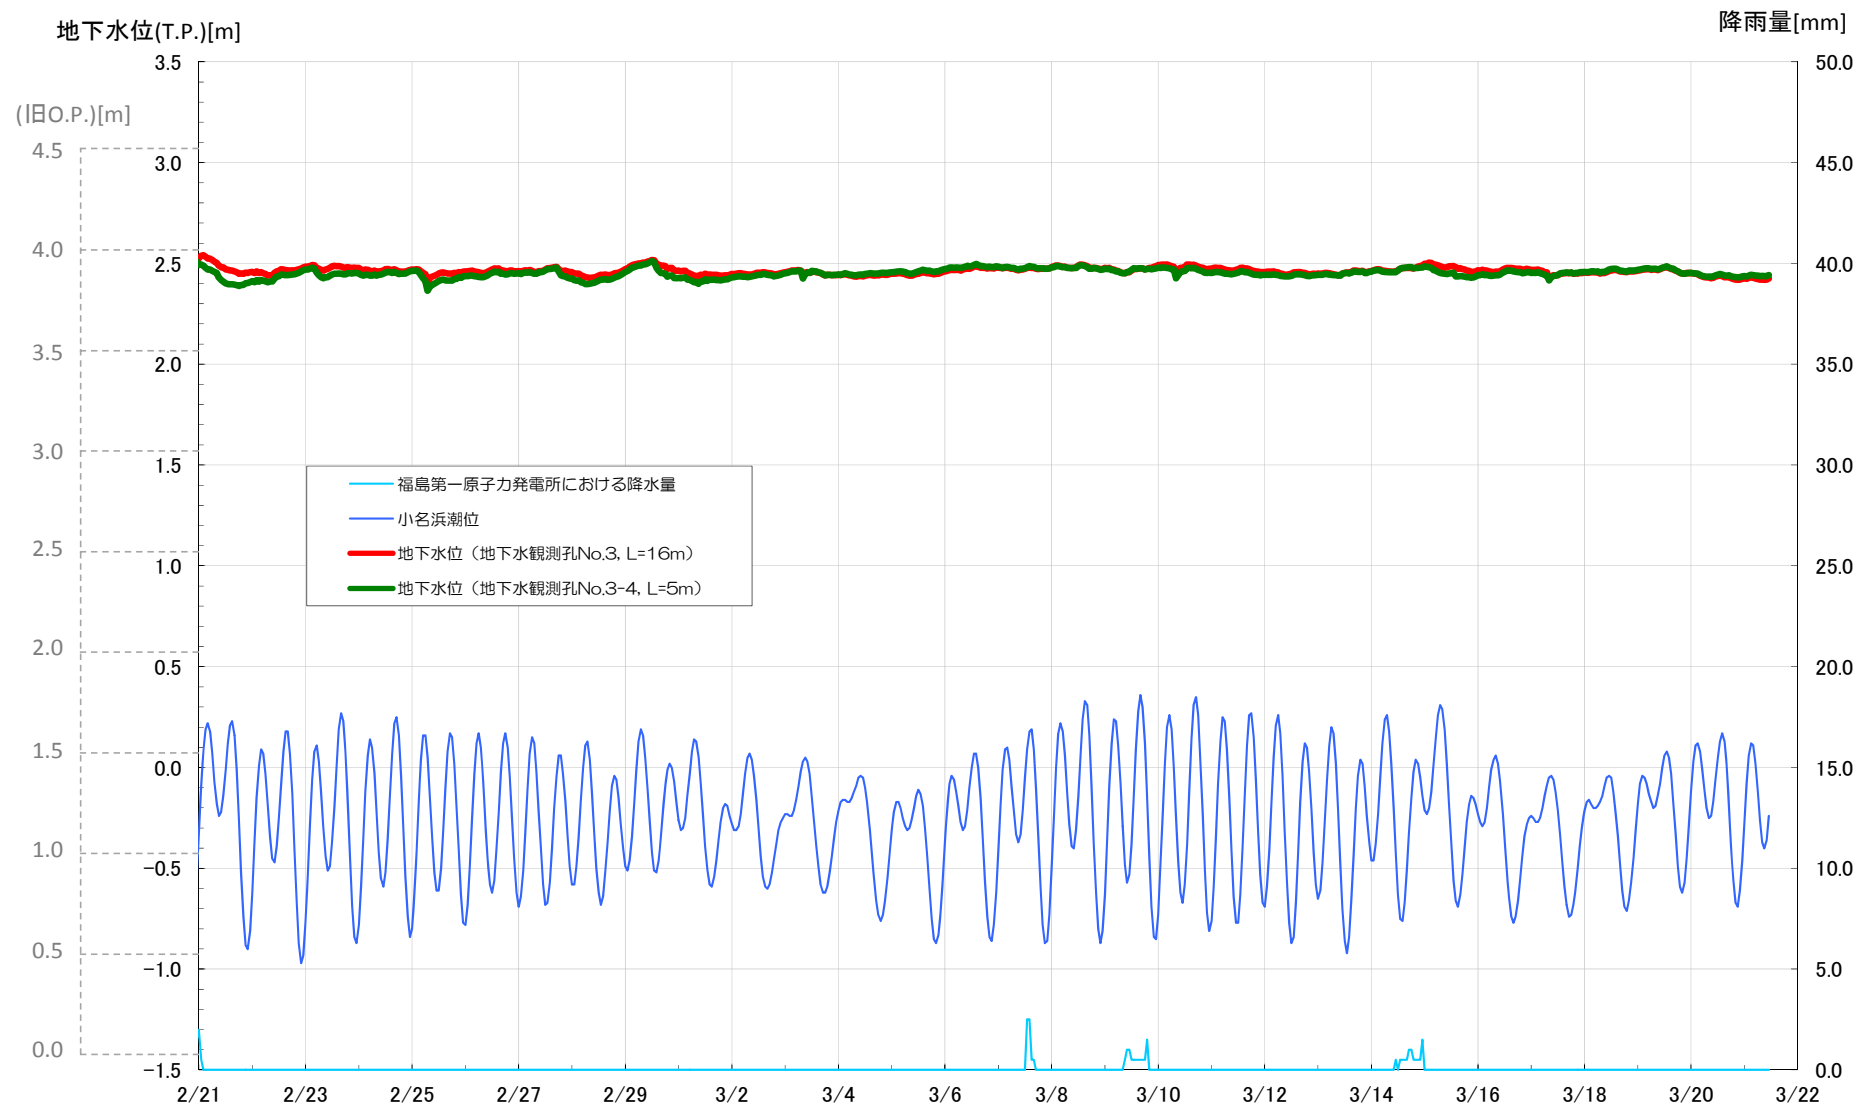

3-4号機間地盤改良工事の進捗状況（3月25日朝時点）

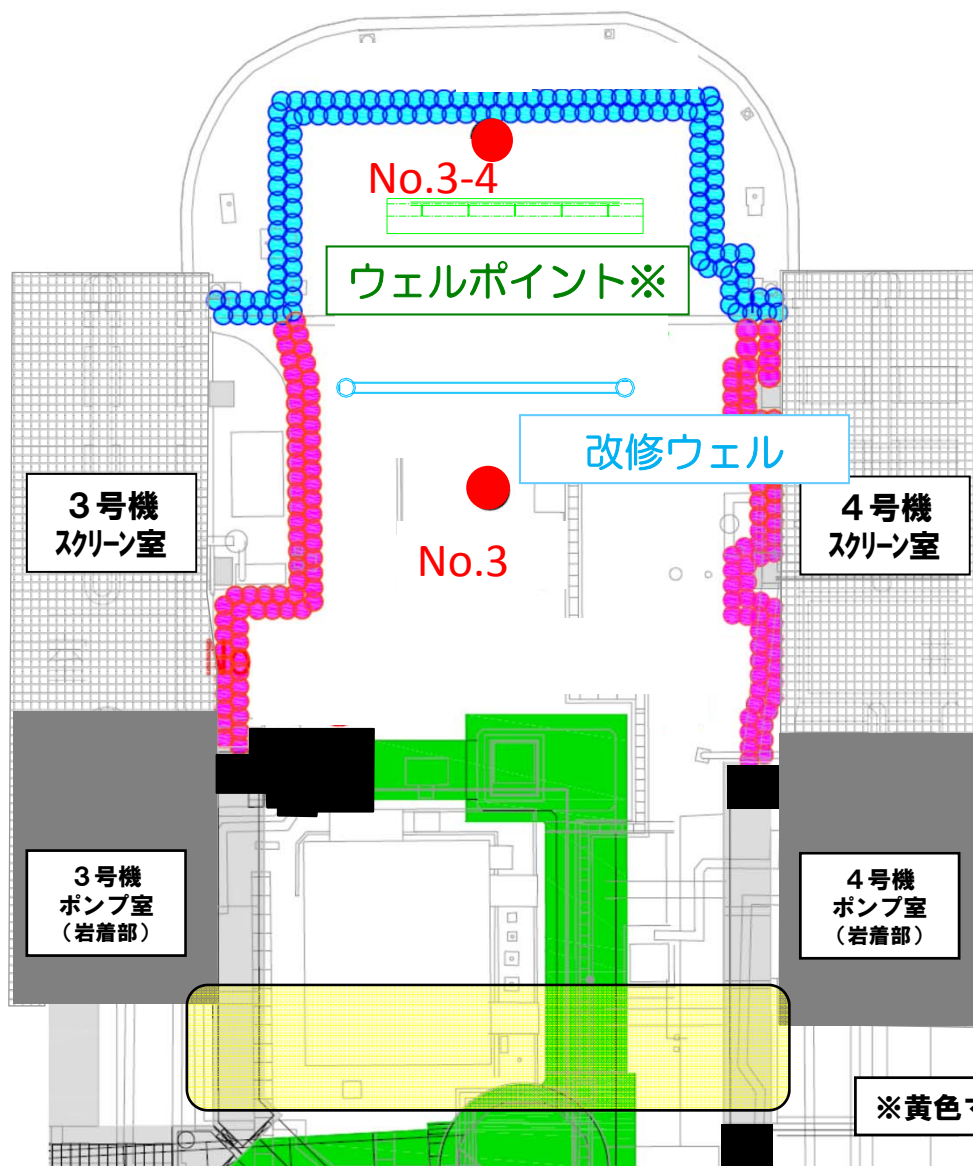

地盤改良（海側）：132本／132本
（H25.8.23～H26.1.23 完了）

地盤改良（山側）：137本／137本
（H25.10.19～H26.3.5）

※黄色マスキングエリアの地盤改良実施要否については、今後検討